

# **MANUALE** OPERATIVO

## Commessa: 2017\_018 RETTIFICA OP100/3

Emissione. Modifica: 1.0

Cliente: F.C.A. Via Nazionale delle Puglie, 10 83039 Pratola Serra (AV)



### **CONTENUTO DEL MANUALE**

- ✤ Layout rettifica
- ✤ Comandi su porta apparecchiatura
- ✤ Sicurezza macchina
- ✤ Sistema di controllo
- Descrizione del sistema
- Descrizione del ciclo di lavoro
- ✤ Sistema di controllo
- Modalità operative: Jog, Ref, Mda, Automatico
- Descrizione dei programmi di lavoro CN
- Funzioni M
- Parametri R
- ✤ Utilizzo HMI



#### LAYOUT RETTIFICA





#### COMANDI SU PORTA APPARECCHIATURA

#### - LEVA DI MANOVRA INTERRUTTORE GENERALE

Posizione CHIUSO o I:interruttore chiuso - tensione inseritaPosizione INTERMEDIA:scatto del relè automatico per sovraccarico omassima correnteinterruttore aperto - tensione disinseritaPosizione APERTO o 0:interruttore aperto - tensione disinserita

La manovra dell'interruttore generale, quando è orientata su ON, impedisce l'apertura della porta su cui è montata, mediante un blocco meccanico.

Lo scatto del relè automatico può essere anche provocato dall'apertura di una porta diversa da quella che monta la leva comando interruttore generale senza aver azionato il relativo selettore di apertura porta.

Il personale autorizzato, ha la possibilità di inserire tensione con le porte armadio aperte : innescando i finecorsa che provocano lo sgancio, portando verso l'esterno la leva del finecorsa stesso.

A questo punto, riarmando l'interruttore generale, non si avrà l'intervento del relè automatico. Prima di richiudere la porta, aprire l'interruttore generale per togliere tensione.



Nel caso di scatto dell'interruttore generale, per rimettere sotto tensione l'apparecchiatura è necessario prima orientare l'interruttore su OFF, per ricaricare il relè automatico, e poi posizionarlo su ON.



#### SICUREZZA MACCHINA

La gestione delle sicurezze della macchina è affidata ad un PLC di sicurezza PILZ. A questo PLC sono collegati tutti gli I/O di sicurezza della macchina.

I circuiti principali sono i seguenti:

- Circuito di emergenza: costituito dai pulsanti di emergenza e contattori ausiliari e di potenza. Il ripristino del sistema può avvenire solo dopo che i pulsanti siano stati ripristinati.
- Circuito protezioni perimetrali: le porte di accesso sono controllate attraverso tre finecorsa di sicurezza con solenoide di sblocco. Per effettuare la richiesta di apertura, bisogna predisporre la macchina in MANUALE e poi premere i pulsanti di richiesta apertura. Dopo aver aspettato che la mola sia realmente ferma, il sistema comanda l'apertura della porta interessata. Una volta comandata l'apertura la lampada di richiesta passa dal lampeggio all'accensione fissa. Per poter ripristinare il circuito bisogna aprire e chiudere la porta interessata (anche se non è stata aperta) e poi ripristinare gli ausiliari.

**N.B.** a porte aperte non sono ammesse alcune movimentazioni (la centralina oleodinamica è spenta e la potenza della macchina è aperta)

Si rammenta che essendo in presenza di circuiti di sicurezza, i segnali sono tutti codificati, i contatti dei pulsanti e dei finecorsa vengono controllati sia in condizione di apertura che in condizione di chiusura.



#### **DESCRIZIONE DEL SISTEMA**

La macchina in oggetto è una rettifica per la lavorazione degli alberi di *scarico* e *aspirazione*.

E' composta principalmente da:.

- Il gruppo porta mola: movimentato dall'asse X. All'interno è presente:
  - Motore di rotazione mola
  - Rullo diamantatore, movimentato dall'asse U e W.
  - Asse B per compensazioni diametrali durante la lavorazione.
  - Tegolo. Regola la distanza dell'erogatore refrigerante della mola.
- Il gruppo porta pezzo che consente lo spostamento longitudinale dell'albero tramite l'asse Z.
- Il motore SP che permette la rotazione dell'albero.
- La contropunta che sposta la testa di bloccaggio in base alla lunghezza degli alberi processati.



#### **DESCRIZIONE DEL CICLO DI LAVORO**

La prima fase è il carico dell'albero, con posizione controllata tramite il feedback di un misuratore assiale (immagine "a") collegato a monte ad una apparecchiatura Marposs modello P7 (immagine "b").

Terminato il carico dell'albero, viene avviato il ciclo di lavoro.

La rettifica dell'albero si realizza avvicinando in "X" la mola in rotazione, in modo controllato tramite controllo numerico, con eventuale compensazione dell'asse B.

Si divide in quattro fasi: sgrossatura, semi finitura, finitura e micro finitura.

Ciascuna fase viene discriminata dal feedback del Marposs P7, fruendo delle misure effettuate da due calibratori diametrali (immagine "c").







<image>



#### SISTEMA DI CONTROLLO

• La consolle di comando è costituita da un pannello operativo OP12 accoppiato a un modulo PCU, grazie ad esso ed al software di sistema installato è possibile governare la macchina con tutte le funzionalità di sistema dedicate alle funzioni di governo.



• Sotto il pannello è presente la pulsantiera di macchina da utilizzare per selezionare i modi operativi, per governare gli assi in manuale "JOG", per avviare l'esecuzione dei programmi in automatico.



A: B: C: D: E: F:	pulsante emergenza disponibili per montaggio comandi utente RESET CNC programma modi operativi , funzioni macchina tasti utente (T1 fino T15)	G: H: I: J:	tasti direzionali assi (R1 fino R15) override mandrino , start/stop mandrini override avanzamenti , start/stop assi selettore a chiave
----------------------------------	--	----------------------	---



#### **ACCENSIONE DELLA MACCHINA**

- 1) Mettere sotto tensione l'apparecchiatura elettrica per mezzo dell'interruttore generale.
- 2) All'atto della prima messa in funzione, eseguire le *tarature delle pressioni* di lavoro di tutti i circuiti pneumatici e/o idraulici presenti. Fare riferimento al *Manuale impianto idraulico*.
- 3) Attendere l'accensione del controllo numerico (l'operazione richiede alcuni minuti).
- 4) Verificare che non vi siano messaggi di allarme attivi che provochino la condizione di "EMERGENZA"
- 5) Eseguire l'inserzione degli ausiliari di comando della macchina (inserzione marcia) per mezzo dell'apposito comando.
- 6) Verificare che non siano comparsi allarmi che impediscono il movimento della macchina
- 7) Passare in modo automatico ed avviare il ciclo.

	3000	Arres	lo di emergenza		
Allarmi					Cancellare
Data 🔺	Cancellare	Numero	Testo	ì	allar. HMI
18.04.18 19:07:11.798	//	3000	Arresto di emergenza	I	Tacitare
18.04.18 19:07:11.798	1	2000	Sorveglianza segni di vita del PLC	ľ	allallie
18.04.18 19:07:11.789	PLC	810004	Evento di stop/interruzione, effettuare l'analisi di errore tramite STEP7		Cancel canc. allarme
18.04.18 19:07:11.785	PLC	400202	Errore di accesso	ľ	Ordinare
18.04.18 16:21:46.897		701202	ANOMALIA INVERTER MOLA DB126.DBX112.2	ľ	orunnure
18.04.18 16:21:45.889		701249	DISF.PRESSOSTATO CANOTTO BLOCCATO ON 1PS8- E20.1 DB126.DBX118.1		
18.04.18 16:21:45.889		701248	DISF.PRESSOSTATO CANOTTO BLOCCATO OFF 1PS8- E20.1 DB126.DBX118.0	ľ	Escludere
18.04.18 16:21:44.900		701058	PRESENZA ALLARME DEL CONTROLLO NUMERICO DB126.DBX94.2	ŀ	allarmi Sl
18.04.18 16:21:44.900		701057	NC NON PRONTO / NCK-CPU NON PRONTO DB126.DBX94.1	I	
		_		4	
Lista allar.	Mes- saggi	Proto allarr	c. Variab. ni VARIAD. RCS diagn.		Ver- sione



#### **MODALITA' OPERATIVE**

Per tutte le informazioni di carattere generale relative all'utilizzo del controllo numerico 840D SL facciamo riferimento ai manuali utente forniti dalla Siemens in particolare la guida operativa. Diamo in seguito un cenno su alcuni concetti di fondamentale rilevanza per l'applicazione sviluppata.

#### JOG

JOG è la modalità operativa manuale. Si può attivare utilizzando il pulsante

sulla pulsantiera di macchina. In questa modalità è possibile muovere gli assi in manuale. Per ogni asse occorre prima azionare uno dei sei tasti ad esso relativo posto sulla parte destra della pulsantiera (ad esempio "Z" e utilizzando i pulsanti l'asse si muove nella direzione relativa, il tasto centrale consente di muovere gli assi con la velocità di rapido.

La velocità di spostamento è condizionata dal selettore rotativo "OVERRIDE" posto alla destra della pulsantiera, con la posizione dello stesso su zero gli assi non si muovono, tutte le altre posizioni regolano la velocità in percentuale 0% ....120% della velocità nominale impostata nei dati macchina.

Sotto al selettore override troviamo i due pulsanti Feed Stop il led sottostante si accende e tutti gli assi non si muovono, l'azione sul pulsante Feed Start ripristina la possibilità di muovere gli assi.

#### N.B.: Queste ultime due azioni sono valide in ogni modalità operativa



#### REF

Partendo dalla selezione "JOG" e azionando il tasto si accede alla modalità "REF-POINT" questa selezione consente di eseguire la ricerca di zero degli assi. La schermata a fianco alla sigla dell'asse compare un cerchietto. Se è vuoto occorre eseguire la ricerca zero.

Dopo il completamento della ricerca con esito positivo il simbolo diventa il seguente.

#### 🕤 Z1 0.000 mm

Per eseguire la ricerca dello zero di un asse, dopo averlo selezionato sulla pulsantiera, in Jog muoverlo su una camma o punto di zero. Premere pulsante REF-POINT e con override a zero, premere il tasto +

Completate le operazioni per gli assi da azzerare.

#### AUTOMATICO

Automatico è la modalità operativa totalmente automatica. Si può attivare utilizzando il pulsante sulla pulsantiera di macchina. In questa modalità è possibile eseguire il programma Main.mpf.

Per la sua esecuzione, occorre azionare il tasto Cycle Start , quindi i blocchi contenuti nel programma selezionato, saranno eseguiti in sequenza.



#### **DESCRIZIONE PROGRAMMI DI LAVORO CN**

Oltre al programma principale **MAIN.SPF** (eseguito ciclicamente) sono stati elaborati un gruppo di sottoprogrammi che vengono richiamati in base al ciclo che deve essere eseguito nelle diverse situazioni.

L'elenco dei sottoprogrammi è il seguente:

- AZZERAMENTO.SPF
- BLOCCAGGIO.SPF
- CARICO.SPF
- CHANGE.SPF
- COLL\_PZ.SPF
- DIA\_M.SPF
- LAV\_M.SPF
- POSVAR.SPF
- RIPOS.SPF
- SBLOCCAGGIO.SPF
- SCARICO.SPF
- STOP\_M.SPF
- SVINCOLO.SPF
- TIPO\_8.SPF
- TIPO\_9.SPF

All'interno dei cicli sviluppati, si fa riferimento ad una serie di funzioni M ed ad un gruppo di parametri R opportunamente configurati ed assegnati di cui in seguito diamo un esaustivo elenco.



#### FUNZIONI M

Le funzioni M sono richiamate dal CN all'interno dei cicli. Esse hanno lo scopo primario di coordinare alcune azioni che il CN richiede ed il PLC esegue.

Ogni volta che una funzione M richiede un'azione, il PLC subito esegue un'azione di blocco lettura del programma CN, tale blocco si protrae fino a che l'azione richiesta sia completata correttamente.

M03	ROTAZIONE ORARIA MANDRINO PEZZO
M04	ROTAZIONE ANTIORARIA MANDRINO PEZZO
M05	ARRESTO MANDRINO PEZZO
M07	AVVIO REFRIGERANTE RETTIFICA
M08	AVVIO REFRIGERANTE RAVVIVATURA
M09	ARRESTO REFRIGERANTE
M17	FINE SOTTOPROGRAMMA
M24	APERTURA SCUDO MOLA
M25	CHIUSURA SCUDO MOLA
M26	AZZERAMENTO TEGOLO MOLA
M27	RICHIESTA POSIZIONAMENTO TEGOLO MOLA
M28	BLOCCAGGIO MANDRINO
M29	SBLOCCAGGIO MANDRINO
M30	FINE SOTTOPROGRAMMA
M31	CHIUSURA CONTROPUNTA
M32	APERTURA CONTROPUNTA
M33	BLOCCAGGIO CONTROPUNTA
M34	SBLOCCAGGIO CONTROPUNTA
M35	DIAMANTATURA ESEGUITA MOLA 1
M36	DIAMANTATURA ESEGUITA MOLA 2
M37	DIAMANTATURA ESEGUITA MOLA 3
M38	DIAMANTATURA ESEGUITA MOLA 4
M39	DIAMANTATURA ESEGUITA MOLA 5
M40	AZZERAMENTO ESEGUITO DIAMANTATURA
M50	RITORNO TEGOLO PER MOLA USURATA
M51	CHIUSURA CONTROPUNTA
M52	APERTURA CONTROPUNTA
M54	ATTESA CARICO ELEMENTO



#### Solution for Automation

M55	ATTESA SCARICO ELEMENTO
M57	AVVIO DIAMANTATORE
M58	ARRESTO DIAMANTATORE
M59	FINE CICLO DI PROFILATURA
M60	FINE CICLO DI RAVVIVATURA
M61	INSERZIONE ALTA PRESSIONE CONTROPUNTA
M62	DISINSERZIONE ALTA PRESSIONE CONTROPUNTA
M65	LAVORO ULTIMATO
M67	ASSE Z IN INIZIO POSIZIONAMENTO
M68	ASSE Z POSIZIONATO CON MARPOSS
M69	LETTURA QUOTA ASSE X
M71	APURTURA PORTELLONE SUPERIORE
M72	CHIUSURA PORTELLONE SUPERIORE
M76	INSERIMENTO MISURATORE DIAMETRALE A-C
M77	DISINSERIMENTO CALIBRATORE DIAMETRALE A-C
M78	RICHIESTA AZZERAMENTO MARPOSS
M81	FINE RITORNO ASSI
M85	INSERIMENTO MISURATORE POSIZIONE
M86	DISINSERIMENTO MISURATORE POSIZIONE
M88	ABILITAZIONE CONTROLLO CRASH DA MARPOSS P3
M89	DISABILITAZIONE CONTROLLO CRASH DA MARPOSS P3
M90	RICHIESTA MEMORIZZAZIONE QUOTA ASSE X
M91	STOP MEMORIZZAZIONE QUOTA ASSE X
M92	RESET MEMORIE COMPENSAZIONE
M93	AVVIO MANDRINO PM
M95	ARRESTO MANDRINO PM
M96	VERIFICA MANDRINO MOLA A REGIME



#### PARAMETRI R

I parametri R sono dei registri che il CN ha a disposizione per appoggiare i dati utili all'esecuzione dei cicli.

Sono delle vere e proprie variabili globali.

Sono disponibili 100 parametri che vanno da R0 a R99 (è possibile eventualmente ampliarli fino a 500 parametri).

Alcuni parametri sono stati utilizzati per lo svolgimento dei cicli, pertanto è di fondamentale importanza che essi non vengano alterati se non in casi eccezionali e da mani esperte.

In una parte di essi sono memorizzate le coordinate dei punti di lavoro. Sono proprio questi i dati sensibili che non vanno assolutamente alterati.

#### I Parametri R utilizzati sono:

<b>R1</b>	STATO MACCHINA
R2	CICLI SEMIAUTOMATICI
R3	STATO BLOCCAGGIO ELEMENTO
R4	RICHIAMO UNITA'
R5	NUMERO FAMIGLIA ATTUALE
<b>R6</b>	NUMERO ELEMENTI LAVORATI PER CONTEGGIO RAVVIVATURA
<b>R7</b>	SCELTA PROGRAMMA DA AVVIARE
<b>R8</b>	CADENZA PEZZI PRODOTTI PER AVVIO RAVVIVATURA
R9	NUMERO RAVVIVATURE CONSECUTIVE PER OGNI CICLO RAVVIVATURA
<b>R10</b>	MOLA NUOVA =1
<b>R11</b>	CONTINUITA' CICLO =1 ARRESTO CICLO =0
R12	FASE CICLO DI DIAMANTATURA/RAVVIVATURA IN CORSO
R13	POS. X PER VERIFICA ELEMENTO SEMILAV. IN MACCHINA
R14	ELEMENTO SEMILAVORATO IN MACCHINA =1
R15	MEMORIZZAZIONE POS. DIAMANTATURA AVVENUTA DA PANNELLO POST.
<b>R16</b>	TEMPO SPEGNIFIAMMA
<b>R18</b>	RAGGIO MOLA PER RAVVIVATURA
R19	ULTIMA POS. "B" CORRETTA DA MARPOSS
R20	DIAMETRO MOLA
<b>R21</b>	USURA MOLA X PEZZO LAVORATO
R22	QUOTA CORR. "B" +++
R23	QUOTA CORR "B" ++
R24	QUOTA CORR "B" +



R25	QUOTA CORR "B"
R26	QUOTA CORR "B"
<b>R27</b>	QUOTA CORR "B" -
R29	DIAMANTATURA MANUALE
R30	POSIZIONE AX. U PER RAVVIVATURA – MOLA 1
R31	POSIZIONE AX. U PER RAVVIVATURA – MOLA 2
R32	POSIZIONE AX. U PER RAVVIVATURA – MOLA 3
R33	POSIZIONE AX. U PER RAVVIVATURA – MOLA 4
R34	POSIZIONE AX. U PER RAVVIVATURA – MOLA 5
R35	POSIZIONE AX. W PER RAVVIVATURA – MOLA 1
R42	QUOTA "U" PER SGROSSATURA (CICLO DIAMANTATURA)
R43	QUOTA "U" PER DIAMANTATURA (CICLO DIAMANTATURA)
R48	COMPENSAZIONE LUNETTA "V"
R49	COMPENSAZIONE LUNETTA "Y"
R50	LIMITE MINIMO COMPENSAZIONE ASSE "B"
<b>R5</b> 1	LIMITE MASSIMO COMPENSAZIONE ASSE "B"
R61	QUOTA "Z" PER BLOCCAGGIO PEZZO
R62	QUOTA "X" PER SGROSSATURA
R63	QUOTA "X" PER SEMI-FINITURA
R64	QUOTA "X" PER FINITURA
R65	QUOTA "X" PER MICROFINITURA
R66	AVANZAMENTO "F" ASSE "X" PER SGROSSATURA
R67	AVANZAMENTO "F" ASSE "X" PER SEMI-FINITURA
R68	AVANZAMENTO "F" ASSE "X" PER FINITRA
R69	AVANZAMENTO "F" ASSE "X" PER MICRO-FINITURA
<b>R70</b>	NUMERO GIRI MANDRINO – SGROSS./SEMI-FINIT.
<b>R7</b> 1	NUMERO GIRI MANDRINO – FINIT./MICROFINIT.
<b>R73</b>	POSIZIONI AX "B" INIZIO LAVORO
<b>R75</b>	POSIZIONE CONTROPUNTA IN BASE AL TIPO IN CORSO
<b>R80</b>	QUOTA AX "U" PER COMPENSAZIONE RAVVIVATURA MOLA1 – DA OPERAT.
<b>R81</b>	QUOTA AX "U" PER COMPENSAZIONE RAVVIVATURA MOLA2 – DA OPERAT.
<b>R82</b>	QUOTA AX "U" PER COMPENSAZIONE RAVVIVATURA MOLA3 – DA OPERAT.
<b>R83</b>	QUOTA AX "U" PER COMPENSAZIONE RAVVIVATURA MOLA4 – DA OPERAT.
<b>R84</b>	QUOTA AX "U" PER COMPENSAZIONE RAVVIVATURA MOLA5 – DA OPERAT.



#### Pagina: Parametri "R"

<u>↓</u>	<b>→</b> AUTO	700010	CICLO CONTINUO	CICLO CONTINUO SELEZIONATO DB126.DBX11.0			
Paramet	ri R co	on commen	ti				Parametri
R	0	10		R 20	1027.972	Diametro	R globali
R	1	0	Mano/auto	R 21	0		
R	2	0	SEMICICLI	R 22	0.045		Parametri
R	3	0	STATO BLOCC.ELEM.	R 23	0.025		R
R	4	0	RICHIAMO UNITA'	R 24	0.0055		
R	5	9	Famiglia Pz	R 25	0		GUD
R	6	13	CONT.PZ X RAUUIU.	R 26	0		globali
R	7	1	TIPO DI CICLO	R 27	0		
R	8	20	Cadenza Ravu.	R 28	0		GUD
R	9	1	RAVU.CONSECUTIVE	R 29	0		canale
R 1	0	0	Mola Nuova	R 30	516.086	u Mola 1	
R 1	1	0	CONTINUITA' CICLO	R 31	515.986	u Mola 2	LUD
R 1	2	0	Fase profilatura	R 32	515.886	U MOLA 3	locali
R 1	3	0		R 33	515.786	u Mola 4	
R 1	4	0		R 34	522.586	U MOLA 5	
R 1	5	0	acquis.quote ok	R 35	-121.580001	W MOLA 1	
R 1	6	0		R 36	-414.5	W MOLA 3	
R 1	7	0		R 37	523.5485	W MOLA 4	Ricerca
R 1	8	514.026		R 38	-415.7		
R 1	9	0		R 39	0		
<						>	
					Spost. R	Jariab. utente	SD Dati di setting

In questa pagina è possibile visualizzare/modificare i parametri "R".



#### UTILIZZO HMI

Per la gestione della macchina, l'impostazione dei parametri, visualizzazione stato operativo, visualizzazione allarmi e dati operativi, si utilizza il pannello operatore. Oltre alle pagine video classiche del CNC (vedi sotto),

Μ	→ 701058 ↓ PR	ESENZA ALLARME DEL (	CONTROLLO NU	MERICO DB	126.DBX94.2		
NC/MPF	/MAIN			SI	EMEN	<b>IS</b>	Funzioni
🖊 Rese	t	MRD SKP					6
SCM	Posizione [mm]		T,F,S				Funzioni
X	782,932		<b>T</b>				ausiliarie
7	0 000						
2	0.000			0.000			Blocchi hase
U	560.000		F	0.000		0.00/	5436
ų	-0.034		C1	0.000	mmy min	0.0%	Tempi /
в	-0.173		<b>)</b>	0		E00(	contatori
			Jaster	<b>ย</b> ร	o ,	30% 100,	Liualli
NC/MPF	/main		Livelli d	i program	ima		programma
· ****	****- Esseacca SRL -	-********¶	1: MAIN				
, * ,	RETTIFICA 100/3	*¶	2:				
; ~_; ~	MHTN	^^]	3: A·				_
3		п П	5:				Ual reali
;		'n	6:				SCM
;		Ϋ́	7:				
;		П	8:				
		4		1		>	
	Sovra- memor.	progr.	NC Ricerca				Progr.

è stato installato un pacchetto software per la realizzazione e la gestione di pagine grafiche supplementari. Nella schermata sotto riportata è possibile osservare la pagina con Layout della macchina.





Per potersi muovere tra la pagine si utilizzano i tasti funzione che si trovano nella parte inferiore dello schermo. I tasti funzione si trovano su due livelli prima si sceglie il menù con uno dei tasti della fila inferiore, poi con i tasti della fila superiore si completa la selezione della pagina

Altri esempi di pagine video.

Le condizioni di avvio 1/2

	○ 701058 ↓	PRESENZA ALLARME DEL CONTROLLO NUMERICO DB126.D	BX94.2
	27 A4 18 12 11 21	CICLO RAVVIVATURA	
		EMERGENZE	
	NELIUIE		
	APERTI	Ripari	CHIUSI
	GINSERITA	Messa in Servizio	
DIS	SINSERITA	ARIA GENERALE	INSERITA
	FERMO	GENERATORE IDRAULICO	
	FERMO	generat.Press. Idrostatica Mola	
		Pagina: 1/ 2 📻	O Simbolica/Indirizzo
Layout Panora-	Cond.avvio Funzioni Di	Tipi di Ciclo Tempi Ciclo agnosi Allarme Produzione Manuten.	Informazione



#### Le condizioni di avvio 2/2



In questa pagina tramite la selezione "AVVIO IN CASCATA" è possibile avviare in automatico tutti i servizi ausiliari necessari all'avvio del ciclo di lavoro della macchina.



#### Pagina: Tipi di Ciclo

0 701058	PRESENZA ALLARME DEL CONTROLLO NUMERICO DB126.DB	X94.2
	CICLO RAVVIVATURA	
	CICLO CONTINUO	INSERITO
	CICLO A VUOTO	INSERITO
	CICLO SVUOTAMENTO	INSERITO
	CICLO DIAMANTATURA	INSERITO
	CICLO RAVVIVATURA	
	CICLO CAMBIO UTENSILE	INSERITO
	Pagina: 1/ 1 📻	O Simbolica/Indirizzo
Layout Cond.avvio Panora- Funzioni	Tipi di Ciclo Tempi Ciclo Diagnosi Allarme Produzione Manuten.	Informazione

La pagina sopraelencata serve per la selezione del tipo di ciclo da eseguire.

Utilizzando i tasti laterali, è possibile selezionare una delle scelte. I tasti a dx abilitano quelli a sx disabilitano la funzione.

La prima funzione predispone la macchina al ciclo continuo ovvero il ciclo di lavoro principale con il carico/scarico albero da parte del portale.

La seconda funzione, ciclo a vuoto, è un ciclo normale di lavoro eseguito senza la presenza dell'albero.

La terza fase, ciclo di svuotamento, permette di terminare il ciclo di lavoro con lo scarico dell'albero.

La quarta fase, ciclo di diamantatura, è un ciclo da effettuare solitamente dopo una sostituzione della mola.

La quinta fase, ciclo ravvivatura, serve per "ravvivare la superfice" della mola.

La sesta fase, ciclo cambio utensile, predispone la macchina al cambio della mola.



#### Pagina: Assi



Questa pagina permette di disabilitare singolarmente gli assi .

Queste funzioni sono particolarmente utili alla manutenzione per permettere la disabilitazione di un asse senza anomalie critiche.



#### Pagina: Tipi Pezzo

_	~ ^	○ 701058 ↓ PRESENZA ALLARME DEL CONTROLLO NUMERICO DB126.DBX94.2							
FIAT CHRYSL		🕛 ! 🗂		CICLO RA	IVVIVATURA				
		27.04.18 12:12:49							
Preselezione del tipo									
Tipo Tipo	selezio attuale:	nato: TIPO 55 - Ff	AMIGLIA 9 - 1	1374					
1	TIPO 1	- Famiglia		0	^				
2	TIPO 2	! - Famiglia		0					
3	TIPO 3	i - Famiglia		0	=				
4	TIPO 4	- Famiglia		0				Seleziona	
5	TIPO 5	i - Famiglia		0	-			tipo	
6	TIPO 6	6 - Famiglia		0					
7	TIPO 7	' - Famiglia		0					
8	TIPO 8	i - Famiglia		0					
9	TIPO 9	i - Famiglia		0					
10	TIPO 1	0 - Famiglia		0					
11	TIPO 1	1- Famiglia		0					
12	TIPO 1	2- Famiglia		0					
13	TIPO 1	3 - Famiglia		0				Modifica	
14	TIPO 1	4 - Famiglia		0				definizione	
15	TIPO 1	5 - Famiglia		0					
16	TIPO 1	6 - Famiglia		0	<b>~</b>				
Cont	apezzi	Tipi pezzo		Mod.Turno	Utiliz.Macch.				
Par	nora-	Funzioni	Diagnosi	Allarme	Produzione	Manuten.		Informazione	

E' possibile da questa pagina impostare il tipo pezza da lavorare.

N.B.: E' possibile selezionare e quindi impostare la tipologia pezzo esclusivamente con pinza sbloccata e macchina a riposo e senza albero presente.



#### Pagina: Marposs P7



Da questa pagina è possibile comandare il posizionamento dei vari calibratori oltre a mettere in automatico e manuale il Marposs P7.



#### Pagina: Mandrino



#### Pagina: Contropunta





#### FUNZIONALITA' MARPOSS "P3"

La rettifica dispone di un controllo collisione mola-albero, effettuato da un Marposs "P3" (vedi figura "d"), in tempo reale ed in modo continuo durante le fasi di lavorazione.

Il controllo è possibile grazie ad un Marposs modello "P3"



#### MESSAGGI ED ALLARMI