



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it) - Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)

Email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Patrica 26/03/2018

Spett. Le NAPOLI NORD SCARL Soc.  
Consortile a Responsabilità Limitata  
Via Anna Maria Adoni, 1  
43121 Parma – Italia  
Sede Impianto: Napoli Nord  
S.P. Succivo - Marcianise  
81030 Orta di Atella (NA)

Alla cortese attenzione del Sig. Mormile Antonio

- **N. Prev. REM 2019/0195.**

**OGGETTO: RIFERIMENTO ALL'OFFERTA N.0131**

**Vs. RIF. SERVICE MANUTENTIVO SU PARCO MOTORI INSTALLATI PRESSO L'IMPIANTO DI NAPOLI NORD DOCUMENTO ROFF006/018/19VIC**

*Quotazione lavori Straordinari riferiti al verbale di sopralluogo presso la nostra sede rispetto alla offerta 2019/0131 già nelle vostre mani concordati con il vs. personale tecnico.*

**Motore TIBB QU500 hb2 V.6000 Kw.515 GIRI.2985 AMP.57**

- 1. I cuscinetti da Noi ipotizzati in offerta in quanto non era possibile rilevarli nel sopralluogo effettuato dal nostro tecnico sono 6218C3 su entrambi i lati del motore in realtà quelli trovati in fase di riparazione sono 6218C3 e NU218EM1C3; la cosa comporta un aggravio di costi essendo il cuscinetto in bronzo migliore dal punto di vista della robustezza meccanica ma molto più costoso. Inoltre vi sono passaggi corrente d'albero all'interno del cuscinetto si consiglia di verificare i circuiti di terra. Inoltre rispetto alle indicazioni di targa sul motore i cuscinetti sono invertiti come posizione.*

**Totale diff. € 140,00+iva**
- 2. I perni in bronzo della morsettiera sono sfilettati per cui devono essere ricostruiti nuovi e saldati sui cavi esistenti*

**Totale € 210,00+iva**
- 3. La sede del cuscinetto sull'albero lato ventola è bulinata e va ripristinata*

**Totale € 90,00+iva**
- 4. Le calotte sia lato comando che lato ventola sono serrate e ovalizzate vanno ripristinate.*

**Costo per singola calotta € 300+iva totale compl. € 600,00+iva**
- 5. Le rondelle isolanti in micanite montate sotto gli isolatori ceramici sono completamente usurate e vanno ricostruite.*

**Totale € 90,00+iva**

**PAGAMENTO:**

RIMESSA DIRETTA 90 D.F.F.M. DALLA CONSEGNA

**CONSEGNA**





**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it) - Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)

Email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



DA CONCORDARE CON IL VOSTRO UFFICIO TECNICO IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI.

**GARANZIA:**

12 MESI DALLA DATA DI ESECUZIONE DEI LAVORI SUI PARTICOLARI SOSTITUITI NEI MOTORI OGGETTO DELLA PRESENTE E CON LA MESSA IN SERVIZIO CHE DEVE ESSERE REALIZZATA DA TECNICI COMPETENTI E CON ATTREZZATURE LASER IN GRADO DI GARANTIRE UN ALLINEAMENTO CORRETTO E DOCUMENTABILE.

**N.B.**

***PER TUTTE LE MACCHINE:***

*Per tutte le macchine è fondamentale eseguire un buon allineamento con strumentazione adeguate e vi consigliamo di effettuare tale operazione con i Ns. Tecnici affinché possiate avere, in condizioni di ordinarie revisioni, delle macchine con la massima efficienza e garanzia sulla qualità e durata del lavoro oggetto della manutenzione.*

Restando a disposizione per ogni chiarimento, integrazione o eventualità cogliamo l'occasione per ringraziare della fiducia accordataCi e attendiamo Vs. istruzioni in merito a quanto esposto nella offerta.

In attesa di una vs. risposta e rimanendo a vs disposizione porgiamo distinti saluti.

REM S.R.L.

