



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

RIEM SERVICE S.R.L.
VIA VALENTINO BANAL 8
00177 ROMA - RM

Offerta n° 0263 del 24/04/2019

VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE DEL CERTIFICATO E DEL VERBALE DI COLLAUDO

Totale preventivo € 4.200,00 + I.V.A.

Consegna: 15 GG. D.VS. Ordine s.i.
Trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità :30gg. Dalla presente

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

RIEM SERVICE S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

RIEM service srl
Sede Legale
Via Valentino Banal, 8 - 00177 ROMA
Partita IVA: 03772611004
Cod. Fisc.: 07840410588

R.E.M. s.r.l.



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

RIEM SERVICE S.R.L.
VIA VALENTINO BANAL 8
00177 ROMA - RM

Offerta n° 0263 del 24/04/2019

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:		
100034/CH	17/04/2019			
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014551	MOTORE INGERSOLL-RAND 445T PLS280MG-T N.064105/01 KW.152 G.1475 V.380 A.285 KG.620	KW.152		064105/01

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA RIPRAZIONE PACCO LAMELLARE STATORE ROVINATO DURANTE LO SFREGAMENTO TRA ROTORE E STATORE DOPO LA ROTTURA DEL CUSCINETTO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 TORNITURA E RETTIFICA SEDI ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTI E PARAGRASSO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO E DELLE USCITE STATORICHE in CLASSE H E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL.H(180°),POLIMERIZZAZIONE AL FORNO DELLE RESINE ISOLANTI IN CL.H., SOSTITUZIONE DELLE TERMICHE SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA NU320MC3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6316 C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO TORNITURA E RETTIFICA PER RICOSTRUZIONE BATTENTE PARAGRASSO LATO GIUNTO E PARAGRASSO NUOVO TORNITURA E RETTIFICA PER RICOSTRUZIONE BATTENTE PARAGRASSO LATO ESTERNO GIUNTO RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA	4200		4200