

Assistenza Tecnica DCET/SVI-IT

rexroth
A Bosch Company
DCFR 73055-002

Intervento tecnico n°	300979496	Cliente :	R.E.M
Numero tecnici:	1	Richiesto da :	
Tecnico/i:	BRAMBILLA VITTORIO	Tipo d'impianto :	HPU PRESSA INNSE

Luogo dell'intervento : **LEONARDO Anagni**

Mezzi di trasporto : Auto	GF893SD	Km Percorsi	1250
Aereo/Treno		Tratta	

Persone presenti : Sig. _____

 
DATA	VIAGGIO					LAVORO					VIAGGIO				
	PARTENZA		ORE DI PAUSA	ARRIVO		INIZIO		ORE DI PAUSA	FINE		PARTENZA		ORE DI PAUSA	ARRIVO	
	h.	m.		h.	m.	h.	m.		h.	m.	h.	m.		h.	m.
06/03/25	04	00		11	00	11	00		17	00					
07/03/25											08	00	0,5	15	00

Descrizione del lavoro svolto : si riscontra la rottura e il bloccaggio della pompa causa errato assemblaggio tra i giunti, non è stata rispettata la distanza di 3 mm di aria , caricano assialmente l'albero che si è surriscaldato bloccandosi.la problematica non è emersa subito ma dopo 10 giorni dall'avviamento dove il cliente ha visto il termico del motore elettrico che interveniva. la pompa è stata riportata in sede per analisi ma dal report fotografico si capisce bene che la causa della rottura è carico assiale

Commenti del cliente : _____

DATA : **07/03/2025** Intervento concluso? **SI'**

FIRMA DEL TECNICO:


FIRMA DEL CLIENTE:


Se entro 5 giorni lavorativi dalla consegna del presente statino non ci perverrà diversa comunicazione, lo stesso si intenderà definitivo.