

Assistenza Tecnica DCET/SVI-IT

rexroth
A Bosch Company
DCFR 73055-002

Intervento tecnico n° **300979496** Cliente : **R.E.M**
Numero tecnici: **1** Richiesto da :
Tecnico/i: **BRAMBILLA VITTORIO** Tipo d'impianto : **HPU PRESSA INNSE**

Luogo dell'intervento : **LEONARDO Anagni**

Mezzi di trasporto : Auto **GF893SD** Km Percorsi **1250**
Aereo/Treno Tratta

Persone presenti : Sig.

DATA	VIAGGIO					LAVORO					VIAGGIO				
	PARTENZA		ORE DI PAUSA	ARRIVO		INIZIO		ORE DI PAUSA	FINE		PARTENZA		ORE DI PAUSA	ARRIVO	
	h.	m.		h.	m.	h.	m.		h.	m.	h.	m.		h.	m.
06/03/25	04	00		11	00	11	00		17	00					
07/03/25											08	00	0,5	15	00

Descrizione del lavoro svolto : si riscontra la rottura e il bloccaggio della pompa causa errato assemblaggio tra i giunti, non è stata rispettata la distanza di 3 mm di aria , caricano assialmente l'albero che si è surriscaldato bloccandosi. la problematica non è emersa subito ma dopo 10 giorni dall'avviamento dove il cliente ha visto il termico del motore elettrico che interveniva. la pompa è stata riportata in sede per analisi ma dal report fotografico si capisce bene che la causa della rottura è carico assiale

Commenti del cliente :

DATA : **07/03/2025** Intervento concluso? **SI'**

FIRMA DEL TECNICO:



FIRMA DEL CLIENTE:

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775 820116 - Fax 0775 838345
C.F./P. Va 024047006901590XCR1
CCIAA N° 148995 del 03.05.2002

Se entro 5 giorni lavorativi dalla consegna del presente statino non ci perverrà diversa comunicazione, lo stesso si intenderà definitivo.