

SEIPEE S.p.A.

Sede Legale: Viottolo Croce 1 Campogalliano (MO) Sede Operativa: Via S. Ferrari 4 Campogalliano (MO)-ITALY

> Tel. +39 059 850108 Fax +39 059 850128 Email: <u>info@seipee.it</u> Web: <u>www.seipee.com</u>

Company with quality system certified according to ISO 9001 standard

Data/date: 20/09/2019

RMC: 295; AUI 305 del 26/08/2019

Motore / motor: GM225M 2 B5 45kW 400/690v 50Hz

N° serie / serial Nr GJ011916267 (F1) → produzione Gennaio 2019

N° pz. Difettosi / Nr defect pcs: 1

Team	Barbolini, Salati
------	-------------------

Descrizione del Problema / Problem Description	Resp. Berni
IL CLIENTE AFFERMA CHE:	Data/date
CUSCINETTO GRIPPATO	23/07/2019

Analisi del Problema/ Problem Analisys	Resp. Barbolini
Il motore non si riusciva a farlo girare a mano.	Data/date
Abbiamo smontato il copriventola e constatato che la ventola era	02/09/2019
completamente colata sul motore F2 - F3.	
E' stato effettuato il controllo elettrico che ha dato esito positivo sia in termini	
di rigidità che di isolamento elettrico, il motore risulta a prova strumentale	
con avvolgimenti ancora funzionanti.	
Il motore è poi stato smontato per il controllo delle parti meccaniche; come si	
può vedere il cuscinetto è completamente sgabbiato, ed inoltre ha continuato	
a girare arrivando a grippare e a far girare l'albero sull'anello interno del	
cuscinetto medesimo, portando poi anche alla rottura del coperchietto del	
cuscinetto(F2, f3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 F10, F11, F12).	

Inoltre come detto in precedenza la ventola risulta completamente fusa sullo scudo, sintomo di un surriscaldamento completamente fuori controllo.

Inoltre come si può vedere dall'immagine F10 anche l'avvolgimento si è surriscaldato notevolmente.


Cause del problema / Causes	Resp. Barbolini
La causa della rottura può essere dovuta a svariati fattori:	Data/date
1) Eccessivo surriscaldamento dovuto a:	25/09/2019
a) un impiego del motore a condizioni di utilizzo ben al disopra dei suoi	
limiti (sovraccarico)	
b) alimentazione prolungata a due sole fasi	
c) alimentazione con sovra o sotto tensione per periodi prolungati.	
2) Eccessivi carichi radiali e/o assiali dell'applicazione che hanno portato nel	
tempo alla rottura precoce del cuscinetto.	
3) Urti o disallineamenti o condizioni dovute all'applicazione che noi non	
conosciamo.	
4) Difetti del cuscinetto che ne possono aver compromesso la durata.	
5) Ambiente con temperature esterne oltre i 40°C che hanno portato	
all'eccessivo surriscaldamento del cuscinetto.	

Conclusioni / Conclusions	Resp. Barbolini
Per quanto concerne la parte tecnica, non conoscendo nello specifico le	Data/date
condizioni di utilizzo, non possiamo escludere a priori anche un difetto del	30/09/2019
cuscinetto, pertanto si potrebbe riconoscere una garanzia parziale del motore,	
la cui quota dovrebbe essere concordata con il ns. commerciale	
Per rimettere in funzione il motore è necessario rifare l'albero, sostituire	
cuscinetti e coperchietti di chiusura cuscinetti oltre che la sostituzione della	
ventola.	

Codice Fiscale e P.IVA 00185010360 Iscr.Reg.Imp.Mo − R.E.A. n°152011 N. Mecc.: Mo 002996 − Capitale Sociale € 120.000,00 i.v.

IMMAGINI A SUPPORTO



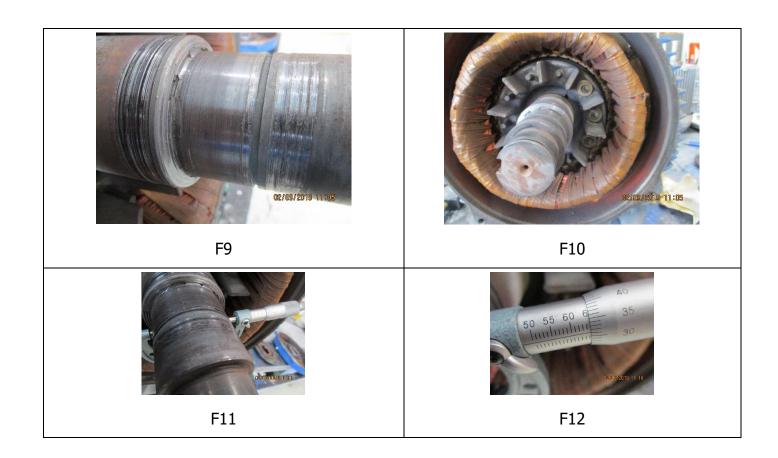

Tech. Dept.