



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A- 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

SINCERT
CERTIFICAZIONE ISO 9001

Spett.le
Texer S.p.A.
Via Boscofangone
Loc. Polvica Zona Asi
80035 Nola (Na)

Frosinone, 13/09/2016

Oggetto: riparazione Mentor

L'azionamento in oggetto Mentor II M210R presentava le seguenti anomalie:

1. pulsantiera anteriore di programmazione non funzionante
2. rele di uscita velocità zero rotto
3. piste bruciate vicino innesco del primo e sesto SCR
4. due piste bruciate sulla scheda sincronismi/campo
5. tutti i componenti intrisi di olio
6. carter in plastica rotti

I lavori eseguiti sono stati i seguenti:

1. pulizia circuiti stampati
2. rifacimento piste saltate
3. sostituzione di tre resistenze e un condensatore smd
4. sostituzione rele
5. per la pulsantiera anteriore il flat cable è impossibile da trovare, quindi per poter riparare la macchina abbiamo costruito una cassetta esterna con i pulsanti di comando del drive e l'abbiamo collegata sulla scheda di controllo
6. prove di funzionamento con esito positivo

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l'occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 12/B
03010 PATRICA (FR)
P. IVA 02240470605