



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Ragister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Manutenzione Predittiva su
Condizione e Proattiva
Analisi di vibrazioni
LINEA 1-2-3

22-23-24-25 MARZO 2021



**Stabilimento ACEA di San
Vittore del Lazio**

Alla cortese att.ne dell'Ing. Roberto Millozzi



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Report Diagnostico

Cliente: **ACEA**

Contatto: Ing. Roberto Millozzi

Sito di misura: San Vittore del Lazio

Data rilievi : 22-23-24-25 Marzo 2021

Tipo di misure: Vibrazionali

Strumentazione utilizzata: Analizzatore Pruftechnik Vibexpert II

Tp.VIB5.310 n.033015 - Accel.VIB6.142

Esecuzione misure e report: Sig. Angelo Lisi



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Sommario

- I.** Introduzione
2. Schema punti di misura
3. Misurazioni eseguite
4. Analisi in frequenza
5. Allegati



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

1. Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento della ACEA di San Vittore del Lazio, è stato quello di valutare lo stato delle vibrazioni oggetto dell'ordine.

Le acquisizioni sono state effettuate facendo riferimento alla normativa **ISO 108016-3**, che disciplina sia le modalità di analisi che la scelta dei punti di misura e le soglie di allarme relative ai macchinari in esame.

E' possibile distinguere due diversi livelli di analisi vibrazionale, caratterizzati dagli strumenti che vengono utilizzati e dalle finalità che si desidera raggiungere.

- **1° Livello:** Analisi dei valori globali

In questa tipologia di analisi, il segnale acquisito, opportunamente filtrato, viene integrato per ottenere un valore globale che caratterizzi il comportamento del macchinario. Tale valore rappresenta un indice del buono o cattivo stato del macchinario stesso e viene confrontato con delle opportune soglie di allarme in accordo alla normativa di riferimento.

- **2° Livello:** Analisi degli spettri

Con queste analisi più avanzate, è possibile entrare più a fondo nello studio del comportamento vibrazionale dei macchinari. Esse consistono nello scomporre il segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e nel valutare le ampiezze relative a tali frequenze. In questo modo è possibile avere non solo un'indicazione del buono o cattivo stato, ma anche indagare sulle cause di determinate anomalie.



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it


Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

A tal fine è stata condotta un'analisi vibrazionale di 1° e 2° livello, effettuando delle acquisizioni sui supporti nelle tre direzioni (orizzontale, verticale ed assiale - la direzione orizzontale è quella parallela al pavimento, la direzione verticale è perpendicolare all'ancoraggio del motore, la direzione assiale è lungo l'asse macchina), mediante l'utilizzo di un analizzatore portatile mod. VIBXPERT II.

2 . Schema punti di misura

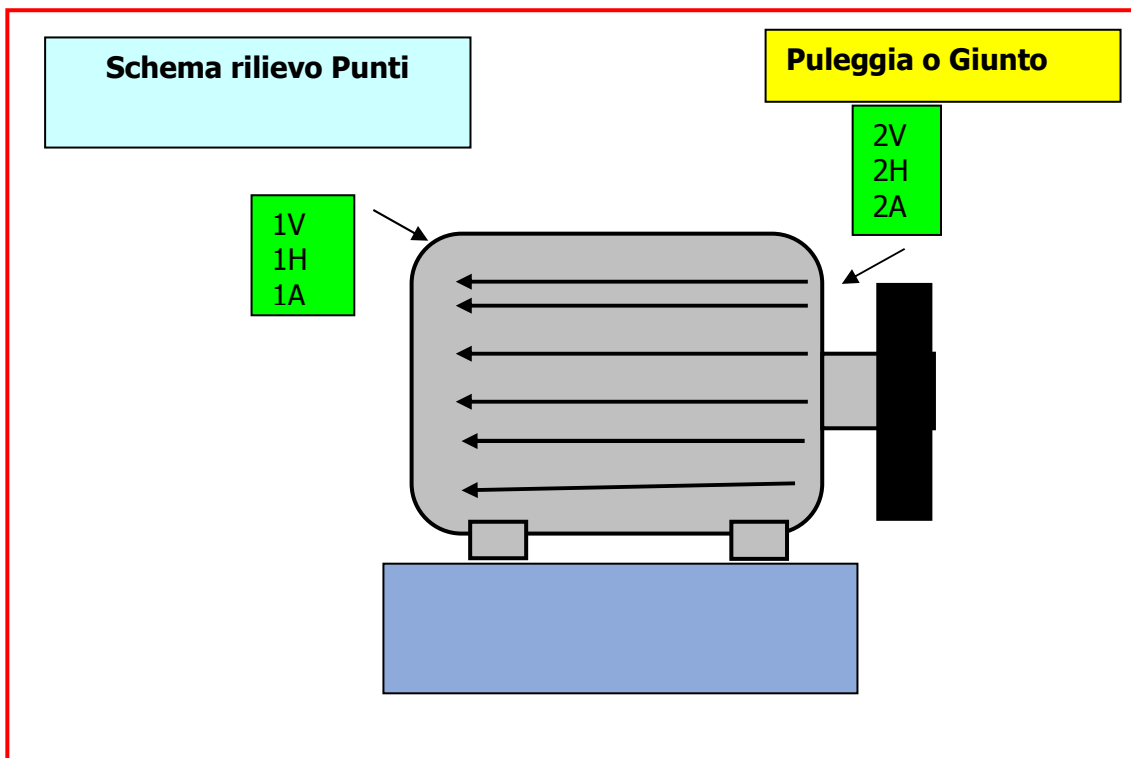

In figura è rappresentato lo schema dei punti di misura sul motore.

- Con le diciture H, V e A si intendono rispettivamente orizzontale, verticale ed assiale.

3. Misurazioni eseguite

- Mediante l'utilizzo di un accelerometro idoneo, su ciascun punto di misura sono state effettuate le seguenti analisi:
- valore globale RMS di velocità di vibrazione tra 0,5-1000 Hz (in riferimento alla normativa ISO 10816-3);
- spettro in accelerazione con la funzione di inviluppo, per la diagnostica delle problematiche relative ai cuscinetti ad elementi volventi;

I valori globali di vibrazione acquisiti sono riassunti negli allegati Report Spettri Rilevati e Report Misure Rilevate. I livelli registrati sono confrontati con le soglie previste dalla normativa di riferimento ISO 10816-3

Velocity threshold values

ISO 10816-3

								Velocity	
								10-1000 Hz $f > 600 \text{ rpm}$ 2-1000 Hz $f > 120 \text{ rpm}$	
								11	0.44
								7.1	0.28
								4.5	0.18
								3.5	0.11
								2.8	0.07
								2.3	0.04
								1.4	0.03
								0.71	0.02
								mm/s rms	inch/s rms
rigid	flexible	rigid	flexible	rigid	flexible	rigid	flexible	Foundation	
pumps > 15 kW radial, axial, mixed flow				medium sized machines 15 kW < M 300 kW		large machines 300 kW < M < 50 MW		Machine Type	
integrated driver		external driver		motors 160 mm H < 315 mm		motors 315 mm H			
Group 4		Group 3		Group 2		Group 1		Group	
								newly commissioned unrestricted long-term operation restricted long-term operation vibration causes damage	



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räregister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

4. Analisi in frequenza

L'analisi sia di primo livello, valore globale, che di secondo livello, scomposizione del segnale acquisito nelle singole frequenze che lo compongono e valutazione delle ampiezze relative a tali frequenze, hanno evidenziato vari tipi di problematiche riassunte nelle pagine seguenti.

Report Spettri Rilevati;

- **Report Misure Rilevate**

Per quanto riguarda le misure effettuate abbiamo seguito Le indicazioni del Vs. Ing. Millozzi Roberto che in funzione alla importanza delle vs. macchine terrà conto oltre che delle nostre indicazioni anche di quei valori che secondo la sua esperienza sono da ritenersi pericolosi. Per le macchine che non hanno evidenziato problemi vi è stato rilasciato l'intero database consultabile attraverso il vs. OminiTrend.

LINEA 1

1	MOTORE VENTILATORE ARIA PRIMARIA M2H VALORE DI PICCO DA 8.4 m/s^2 + ARMONICHE CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLA QUARTA ARMONICA DELLA FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE. (Si consiglia controllo settaggio inverter con applicazione di filtri di spianamento).	
2	MOTORE VENTILATORE ARIA SECONDARIA M1V VALORE DI PICCO DA 14.5 m/s^2 + ARMONICHE CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLA QUARTA ARMONICA DELLA FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE. (Si consiglia controllo settaggio inverter con applicazione di filtri di spianamento).	
3	MOTORE POMPA POZZO CALDO (A) M2V VALORE DI VIBRAZIONE GLOBALE A 8 mm/s . (Si consiglia revisione motore con equilibratura del rotore + controllo serraggio bulloni del basamento).	
4	MOTORE POMPA POZZO CALDO (A) M2V VALORE DI PICCO DA 7.8 mm/s CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI ROTAZIONE DEL MOTORE. (Si consiglia revisione motore con equilibratura del rotore + controllo serraggio bulloni del basamento).	



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

5	POMPA POZZO CALDO (A) P1H PICCHI DA CIRCA 1m/s^2 CAUSA RICONDUCTIBILE CON FORTE PROBABILITA' AD ALCUNI COMPONENTI DELLA POMPA NON AVENDO A DISPOSIZIONE IL PART LIST DELLA POMPA NON E' POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI DI FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DELLA STESSA. (Si consiglia di tenere sotto controllo con controlli periodici più ravvicinati per seguire l'andamento del trend).	
6	MOTORE VENTILATORE CONDENSATORE (F) PICCHI DA CIRCA 1.5m/s^2 CAUSA RICONDUCTIBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DEI COMPONENTI DEL CUSCINETTO + POSSIBILI ALLENTAMENTI MECCANICI (Si consiglia revisione del motore con sostituzione dei cuscinetti).	
7	MOTORE COMPRESSORE (A) M1H VALORE DI VIBRAZIONE GLOBALE A 3.77mm/s . (Si consiglia di ripetere controlli periodici più ravvicinati per seguire l'andamento del trend).	
8	COMPRESSORE (A) PICCO DA 0.512 m/s^2 + ARMONICHE CAUSA RICONDUCTIBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DEI COMPONENTI DEL COMPRESSORE. (Si consiglia di ripetere controlli periodici più ravvicinati per seguire l'andamento del trend).	
9	MOTORE COMPRESSORE (B) M1H VALORE DI VIBRAZIONE GLOBALE A 4.18mm/s . (Si consiglia di ripetere controlli periodici più ravvicinati per seguire l'andamento del trend).	
10	COMPRESSORE (A) M1V PICCO DA 1.96 m/s^2 + ARMONICHE CAUSA RICONDUCTIBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DI ALCUNI COMPONENTI DEL MOTORE. (Si consiglia di ripetere controlli periodici più ravvicinati per seguire l'andamento del trend).	



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

11	COMPRESSORE (B) M1H VALORE DI VIBRAZIONE GLOBALE A 3.24mm/s. (Si consiglia di ripetere controlli periodici più ravvicinati per seguire l'andamento del trend).	
12	MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE (A) PICCHI DA CIRCA 1.2 m/s ² ARMONICHE CAUSA RICONDUCEBIE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA GABBIA E DELLE SFERE DEL CUSCINETTO 6314.(Si consiglia revisione del motore con sostituzione dei cuscinetti).	
13	POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE (A) VALORE DI PICCO DA 4.8mm/s CAUSA RICONDUCEBIE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI ROTAZIONE DEL MOTORE. (Si consiglia controllo equilibratura della girante + controllo serraggio bulloni del basamento e stato di usura del giunto).	

LINEA 2

14	MOTORE VENTILATORE ARIA PRIMARIA M2H VALORE DI PICCO DA CIRCA 2 m/s ² + ARMONICHE CAUSA RICONDUCEBIE CON FORTE PROBABILITA' ALLA QUARTA ARMONICA DELLA FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE.(Si consiglia controllo settaggio inverter con applicazione di filtri di spianamento).	
15	MOTORE VENTILATORE ESAUSTORE 43 M1V PICCHI DA CIRCA 0.6 m/s ² + ARMONICHE CAUSA RICONDUCEBIE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA GABBIA DEL CUSCINETTO 6326. (Si consiglia di ripetere controlli periodici più ravvicinati per seguire l'andamento del trend).	
16	VENTILATORE ESAUSTORE 43 S2A VALORE DI VIBRAZIONE GLOBALE A 5.27mm/s. (Si consiglia controllo supporti dei cuscinetti del ventilatore per possibili allentamenti meccanici + controllo integrità giunto di trasmissione).	
17	VENTILATORE ESAUSTORE 43 S2H VALORE DI PICCO DA 3.27mm/s + ARMONICHE CAUSA RICONDUCEBIE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI ROTAZIONE DEL VENTILATORE. . (Si consiglia controllo supporti dei cuscinetti del ventilatore per possibili allentamenti meccanici + controllo integrità giunto di trasmissione).	

18	MOTORE COMPRESSORE (A) M2A PICCHI DA CIRCA 2m/s ² + ARMONICHE CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA RALLA ESTERNA E DELLE SFERE DEL CUSCINETTO 6317.(Si consiglia revisione del motore con sostituzione dei cuscinetti).	
19	COMPRESSORE (A) C2H PICCHI DA CIRCA 2.7m/s ² CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' AD ALCUNI COMPONENTI DEL COMPRESSORE, NON AVENDO A DISPOSIZIONE IL PART LIST NON E' POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI DI FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DELLO STESSO. INOLTRE E' STATA TROVATA UNA CONSISTENTE PERDITA DI OLIO DAL COMPRESSORE.(Si consiglia revisione urgente).	
20	COMPRESSORE (B) C1H PICCO DA 5.23m/s ² CON PRESENZA DI BANDE LATERALI, CAUSA RICONDUCEBIE CON FORTE PROBABILITA' A QUALCHE COMPONENTE DEL COMPRESSORE, NON AVENDO A DISPOSIZIONE IL PART LIST NON E' POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI DI FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DELLO STESSO. (Si consiglia di ripetere controlli periodici più ravvicinati per seguire l'andamento del trend).	
21	MOTORE POMPA POZZO CALDO (B) M2V VALORE DI PICCO DA 13.53mm/s CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI ROTAZIONE DEL MOTORE (Si consiglia revisione motore con equilibratura del rotore + controllo serraggio bulloni del basamento e stato di usura del giunto).	
22	POMPA POZZO CALDO (B) M2V VALORE DI PICCO DA 13.53mm/s mm/s CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI ROTAZIONE DEL MOTORE (Si consiglia revisione della pompa con controllo equilibratura della girante + controllo serraggio bulloni del basamento e stato di usura del giunto).	
23	MOTORE POMPA ALIMENTO CALDAIA (B) VALORE DI VIBRAZIONE GLOBALE A 14.4mm/s. (Si consiglia revisione del motore con controllo equilibratura del rotore)	
24	MOTORE VENTILATORE CONDENSATORE (B) M1H VALORE PICCO DA 1.74m/s ² +ARMONICHE CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA RALLA INTERNA DEL CUSCINETTO 6317. (Si consiglia di ripetere controlli periodici più ravvicinati per seguire l'andamento del trend).	

LINEA 3

25	MOTORE VENTILATORE ARIA PRIMARIA M2H VALORE DI PICCO DA 3.12mm/s + DIVERSE ARMONICHE CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI ROTAZIONE DEL MOTORE.(Si consiglia revisione del motore con controllo di eventuali allentamenti meccanici e controllo equilibratura del rotore.)	
26	VENTILATORE ARIA PRIMARIA M2H VALORE DI PICCO DA 3.21mm/s + DIVERSE ARMONICHE CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI ROTAZIONE DEL MOTORE.(Si consiglia controllo di eventuali allentamenti meccanici sui supporti cuscinetti del ventilatore + controllo stato di usura del giunto.)	
27	MOTORE VENTILATORE ESAUSTORE 44 M2H VALORE DI PICCO DA 10mm/s + ARMONICHE CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI ROTAZIONE DEL VENTILATORE. (Si consiglia controllo integrità giunto di trasmissione + controllo allineamento).	
28	VENTILATORE ESAUSTORE 44 M2H VALORE DI PICCO DA 7.50mm/s + ARMONICHE CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI ROTAZIONE DEL VENTILATORE. (Si consiglia controllo integrità giunto di trasmissione + controllo allineamento ed eventuali allentamenti meccanici dei supporti cuscinetti ventilatore).	
29	MOTORE POMPA POZZO CALDO (B) M2V VALORE DI PICCO DA 4.85mm/s CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI ROTAZIONE DEL MOTORE (Si consiglia revisione motore con equilibratura del rotore + controllo serraggio bulloni del basamento e stato di usura del giunto).	
30	POMPA POZZO CALDO (B) P1V VALORE DI PICCO DA 3.12mm/s CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI ROTAZIONE DEL MOTORE (Si consiglia controlli più ravvicinati per seguire l'andamento del trend).	
31	MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE (B) VALORE DI VIBRAZIONE GLOBALE A 4.9mm/s. (Si consiglia controllo stato di usura del giunto, serraggio bulloni di fissaggio del basamento e controllo allineamento).	
32	POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE (B) PICCHI DA CIRCA 3 m/s ² CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' AD ALCUNI COMPONENTI DELLA POMPA, NON AVENDO A DISPOSIZIONE IL PART LIST NON E' POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI DI FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DELLA STESSA. (Si	



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räregister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

	consiglia la revisione della pompa con sostituzione dei cuscinetti).	
33	COMPRESSORE (B) C2A PICCHI DA CIRCA 3.78 m/s^2 CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' A QUALCHE COMPONENTE DEL COMPRESSORE, NON AVENDO A DISPOSIZIONE IL PART LIST NON E' POSSIBILE ASSOCIARE CON PRECISIONE I PICCHI DI FREQUENZA RILEVATI A NESSUN COMPONENTE DELLO STESSO. (Si consiglia controlli più ravvicinati per controllare l'andamento del trend).	
34	MOTORE COMPRESSORE (B) M1A VALORE DI PICCO DA 1.07 m/s^2 CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLE SFERE DEL CUSCINETTO 6317. (Si consiglia controlli più ravvicinati per controllare l'andamento del trend).	
35	MOTORE VENTILATORE CONDENSATORE (B) M1H PICCHI DA CIRCA 1.99 m/s^2 +ARMONICHE CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLA RALLA ESTERNA E DELLE SFERE DEL CUSCINETTO 6317. (Si consiglia la revisione del motore con sostituzione dei cuscinetti).	
36	MOTORE VENTILATORE CONDENSATORE (C) M1H PICCO DA 1 m/s^2 CAUSA RICONDUCEBILE CON FORTE PROBABILITA' ALLA FREQUENZA DI RISONANZA DELLE SFERE DEL CUSCINETTO 6317. Si consiglia controlli più ravvicinati per controllare l'andamento del trend).	

DI SEGUITO SI ALLEGANO ALCUNI REPORT

Per qualunque chiarimento rimaniamo a sua completa disposizione.

R.E.M. S.R.L.

Carlo Spaziani – Resp. Azienda

R.E.M. s.r.l.

Lisi Angelo – Uff. Tecnico



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räregister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

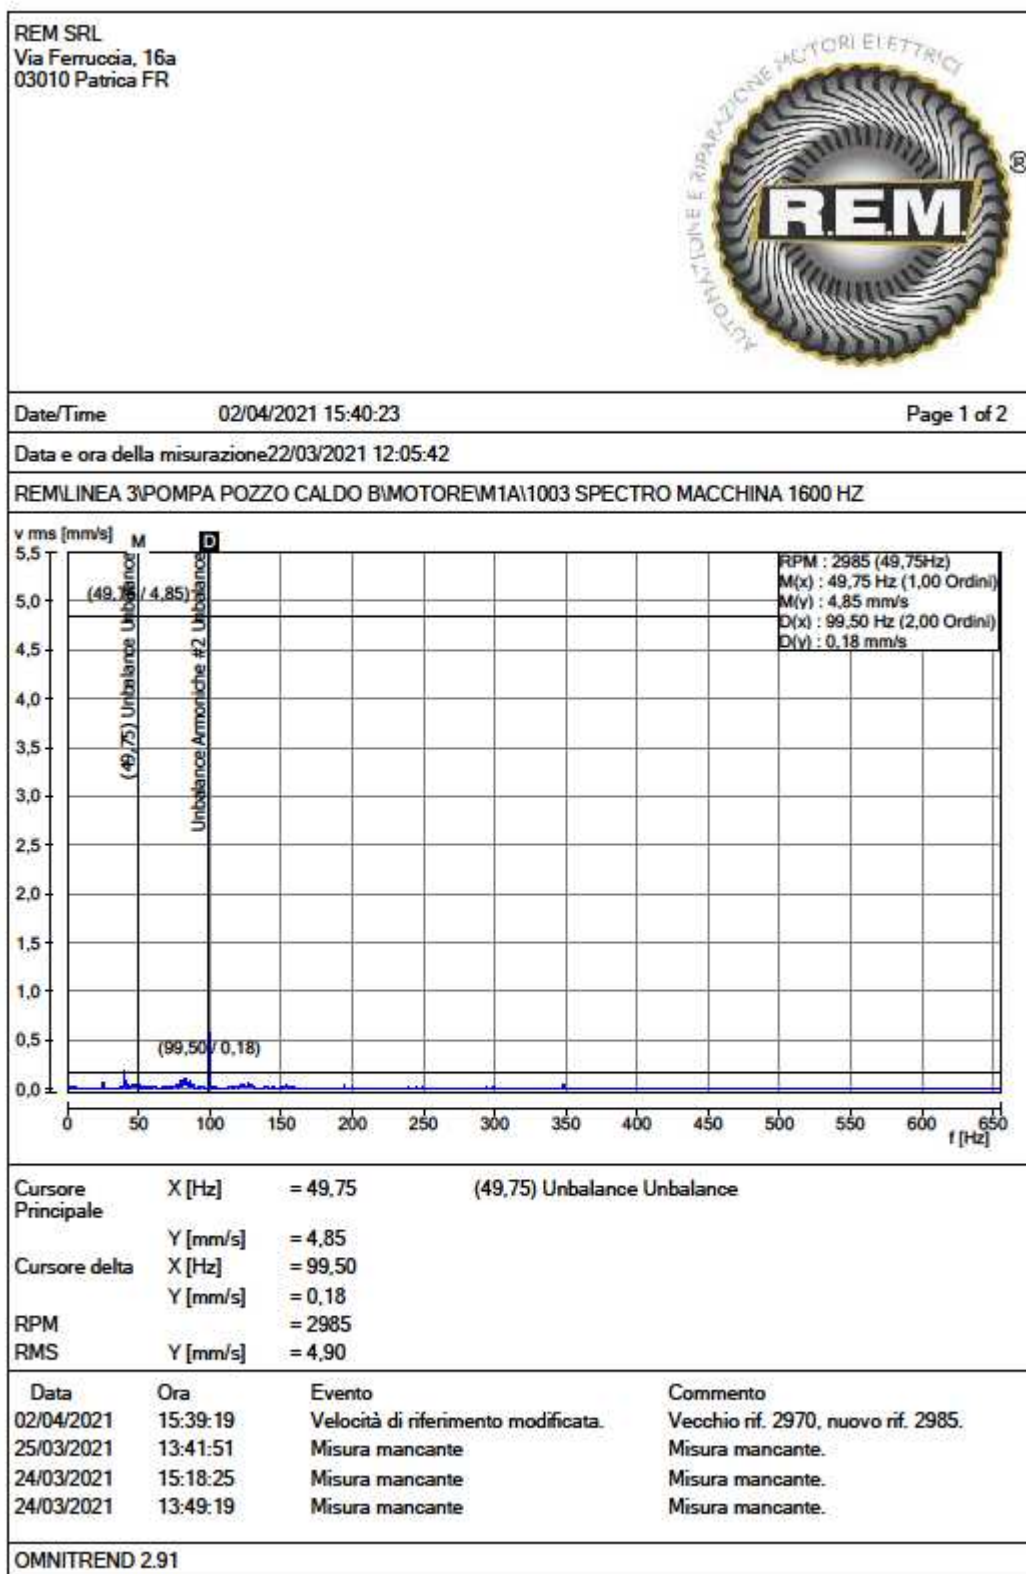



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

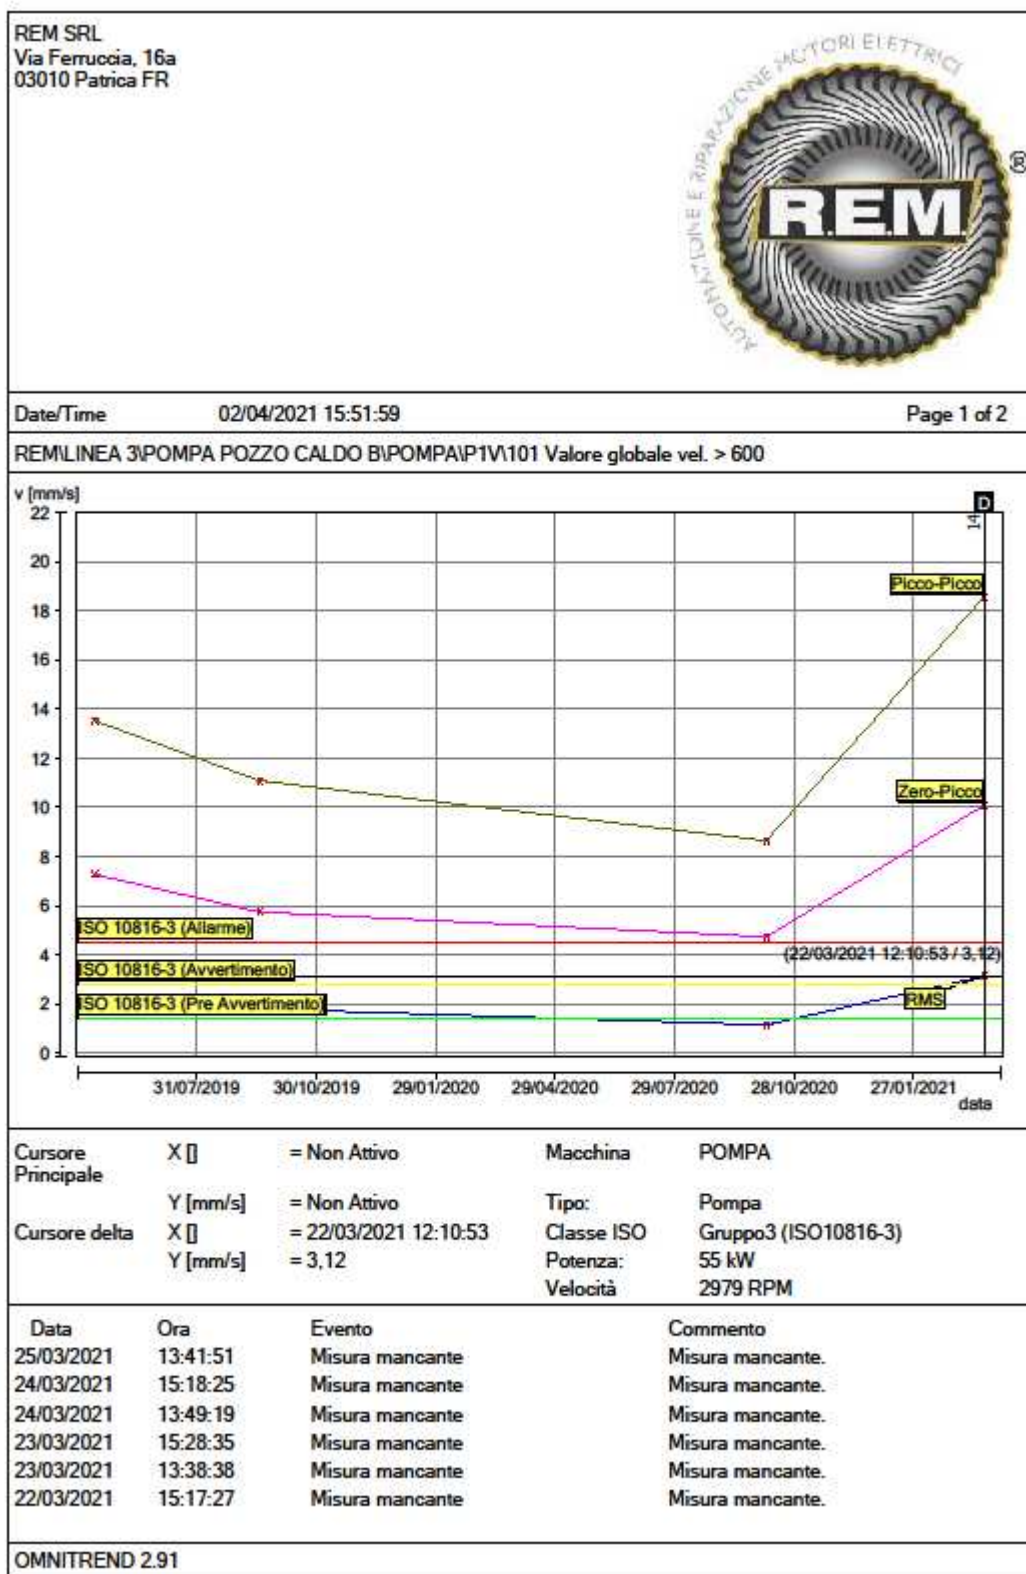



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

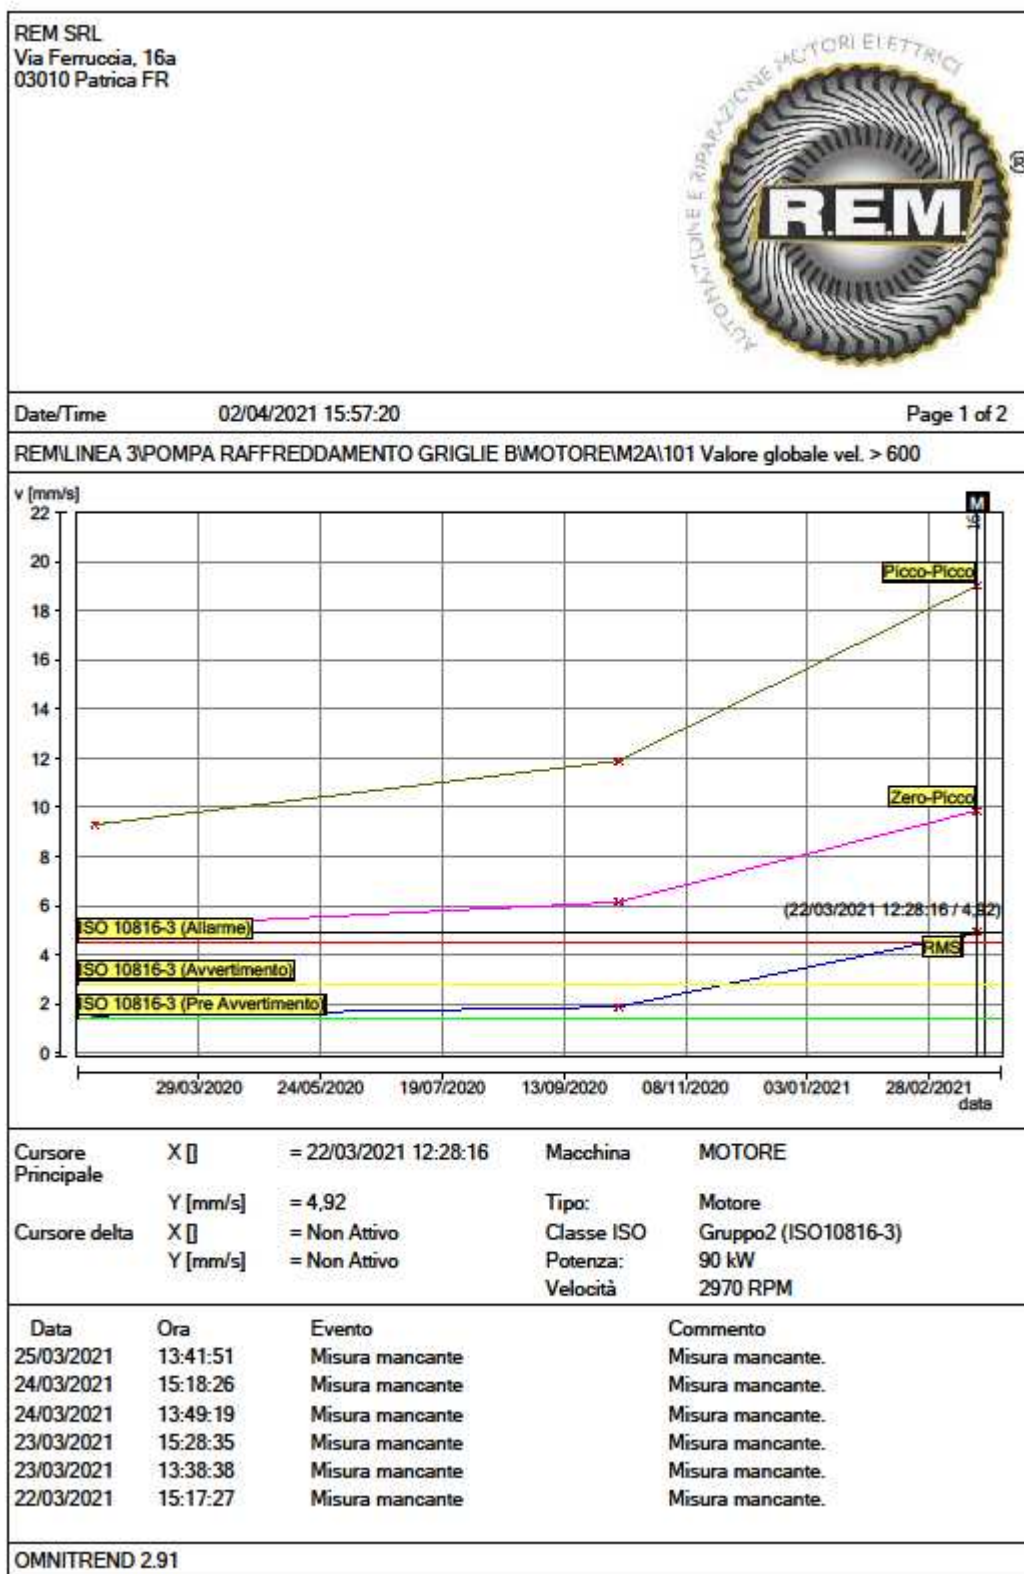



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

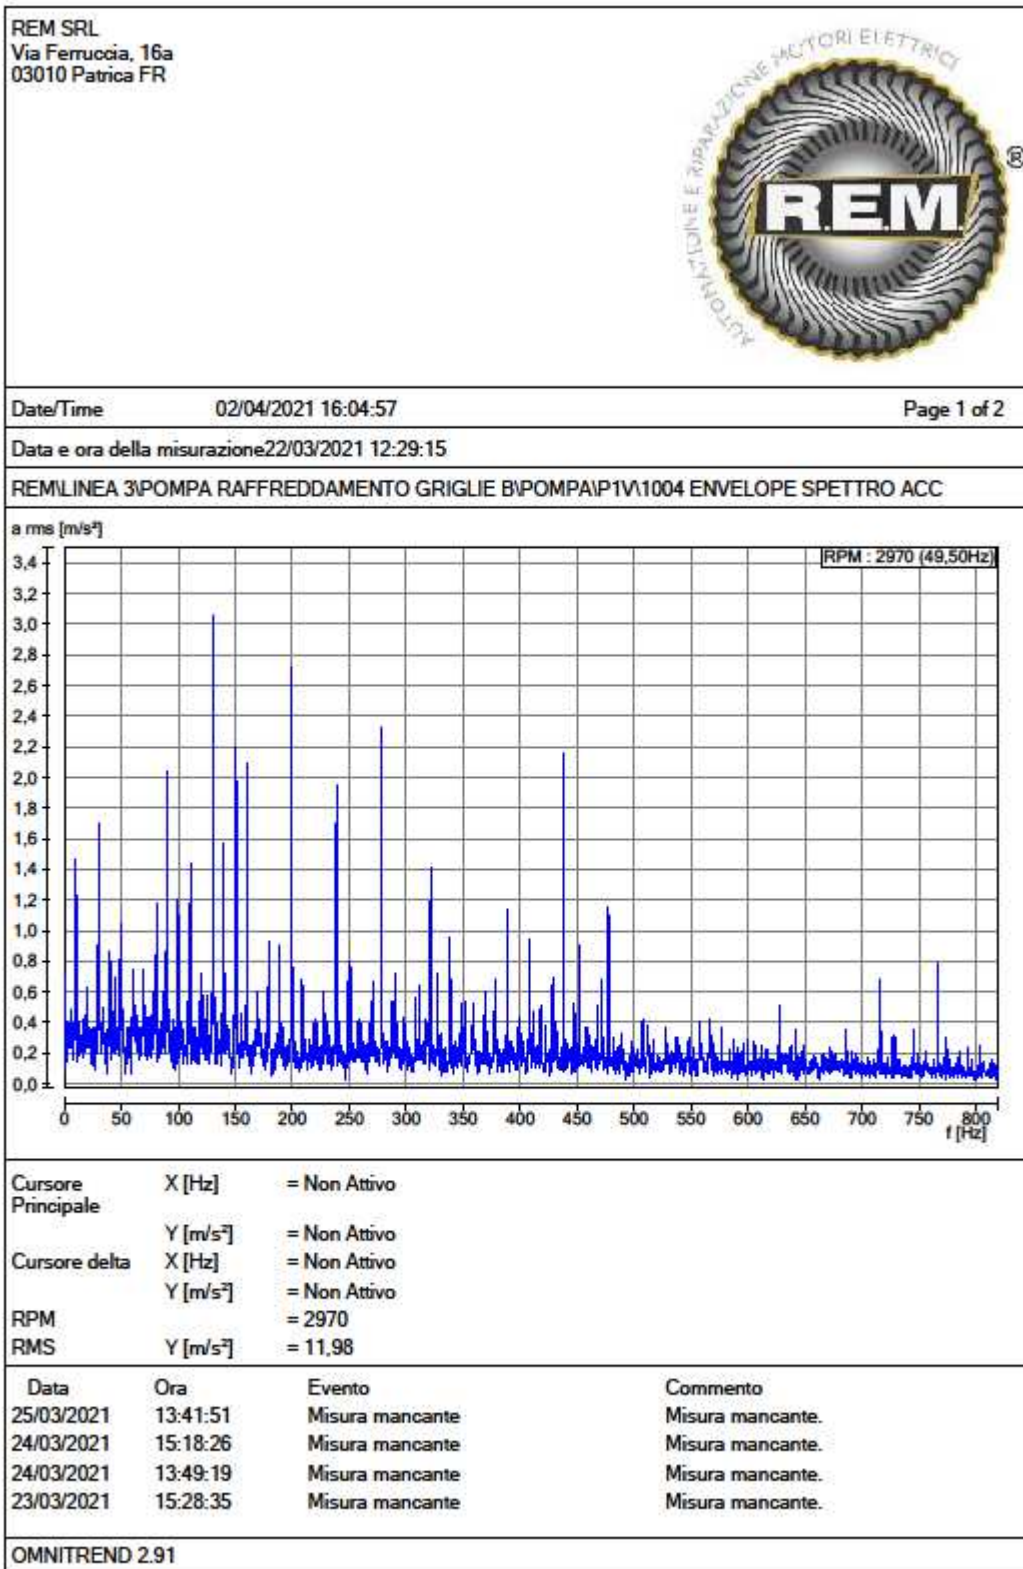



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

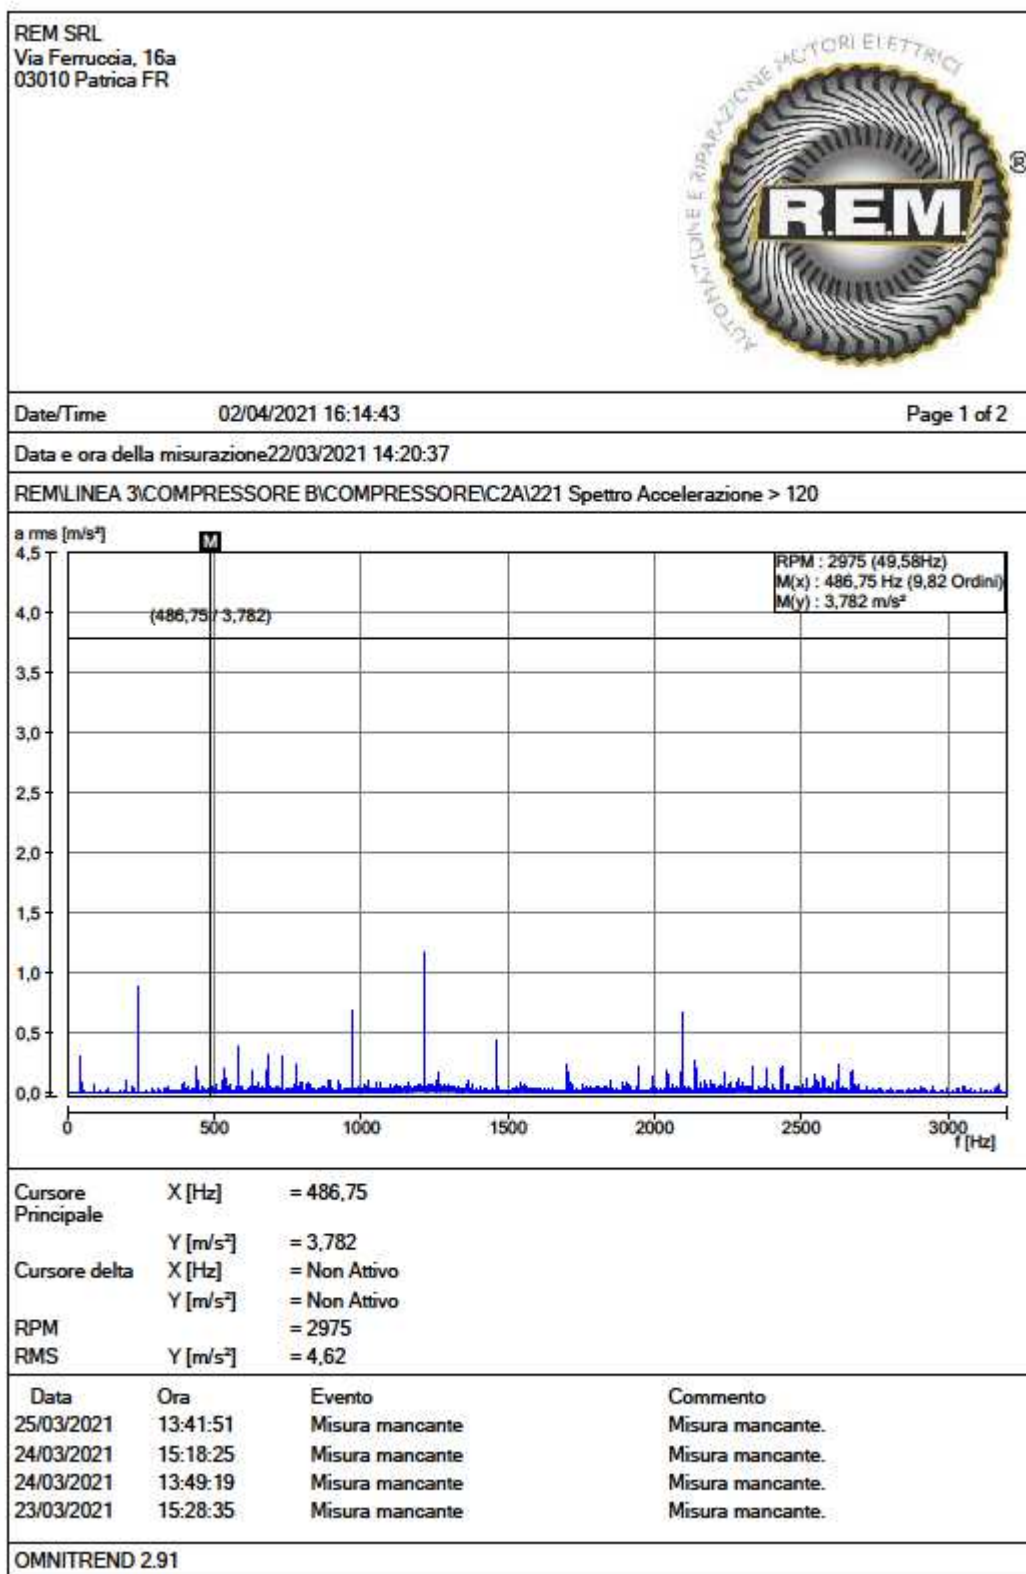



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

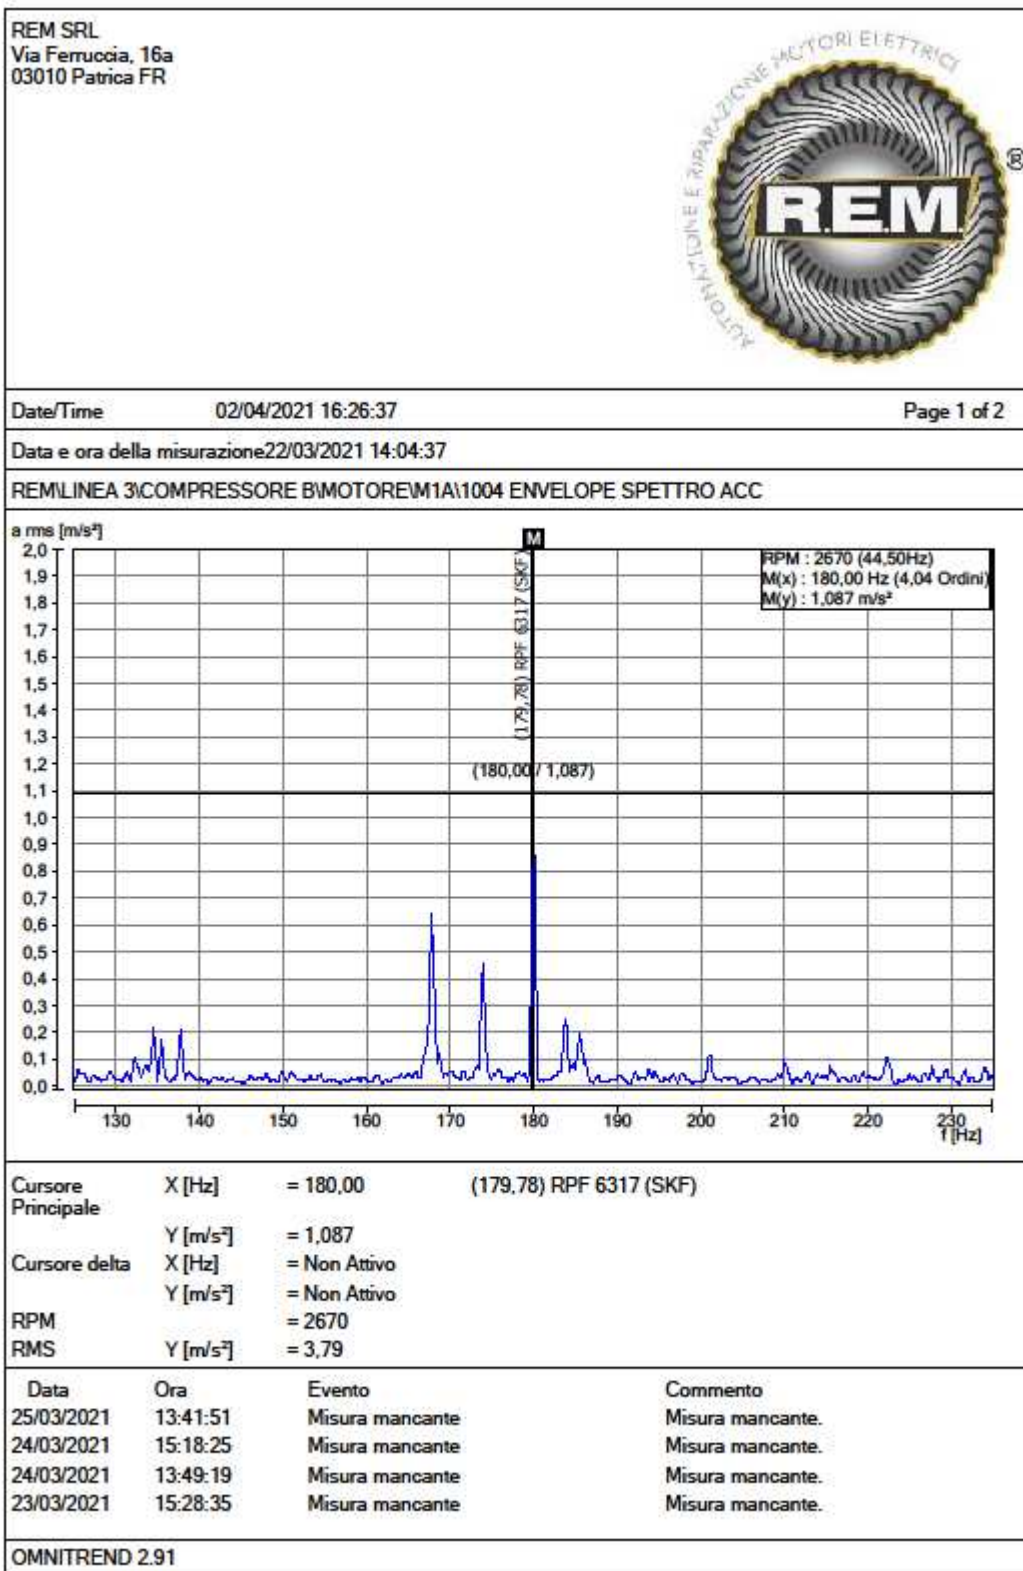



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

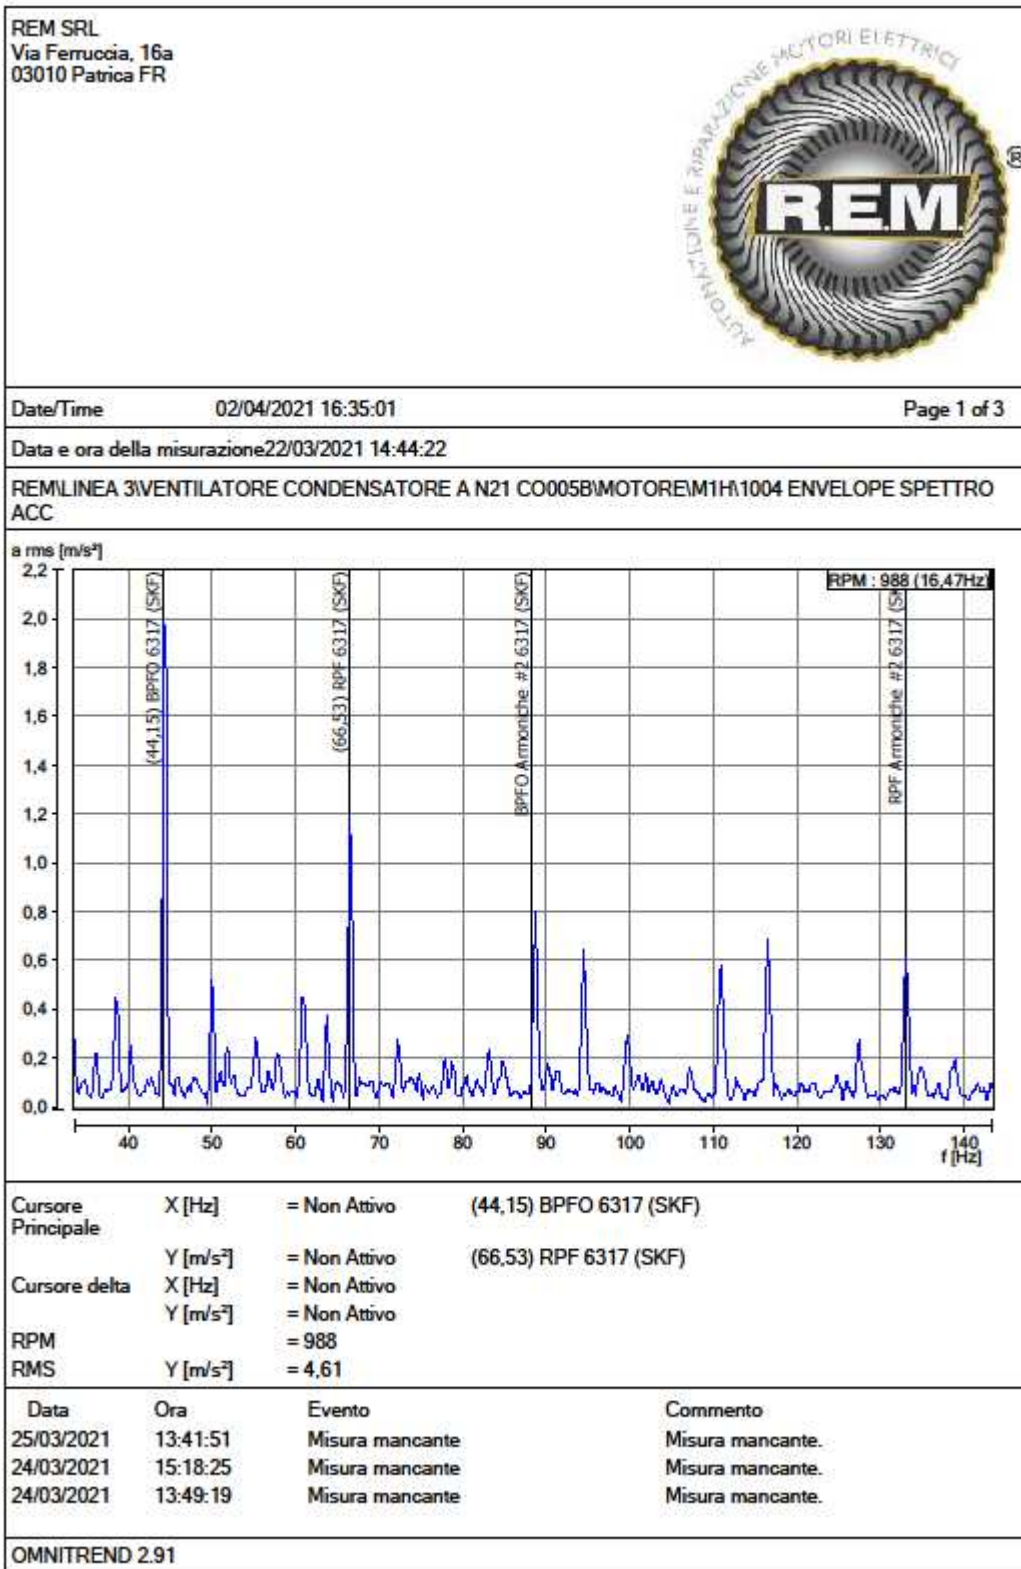



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räregister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

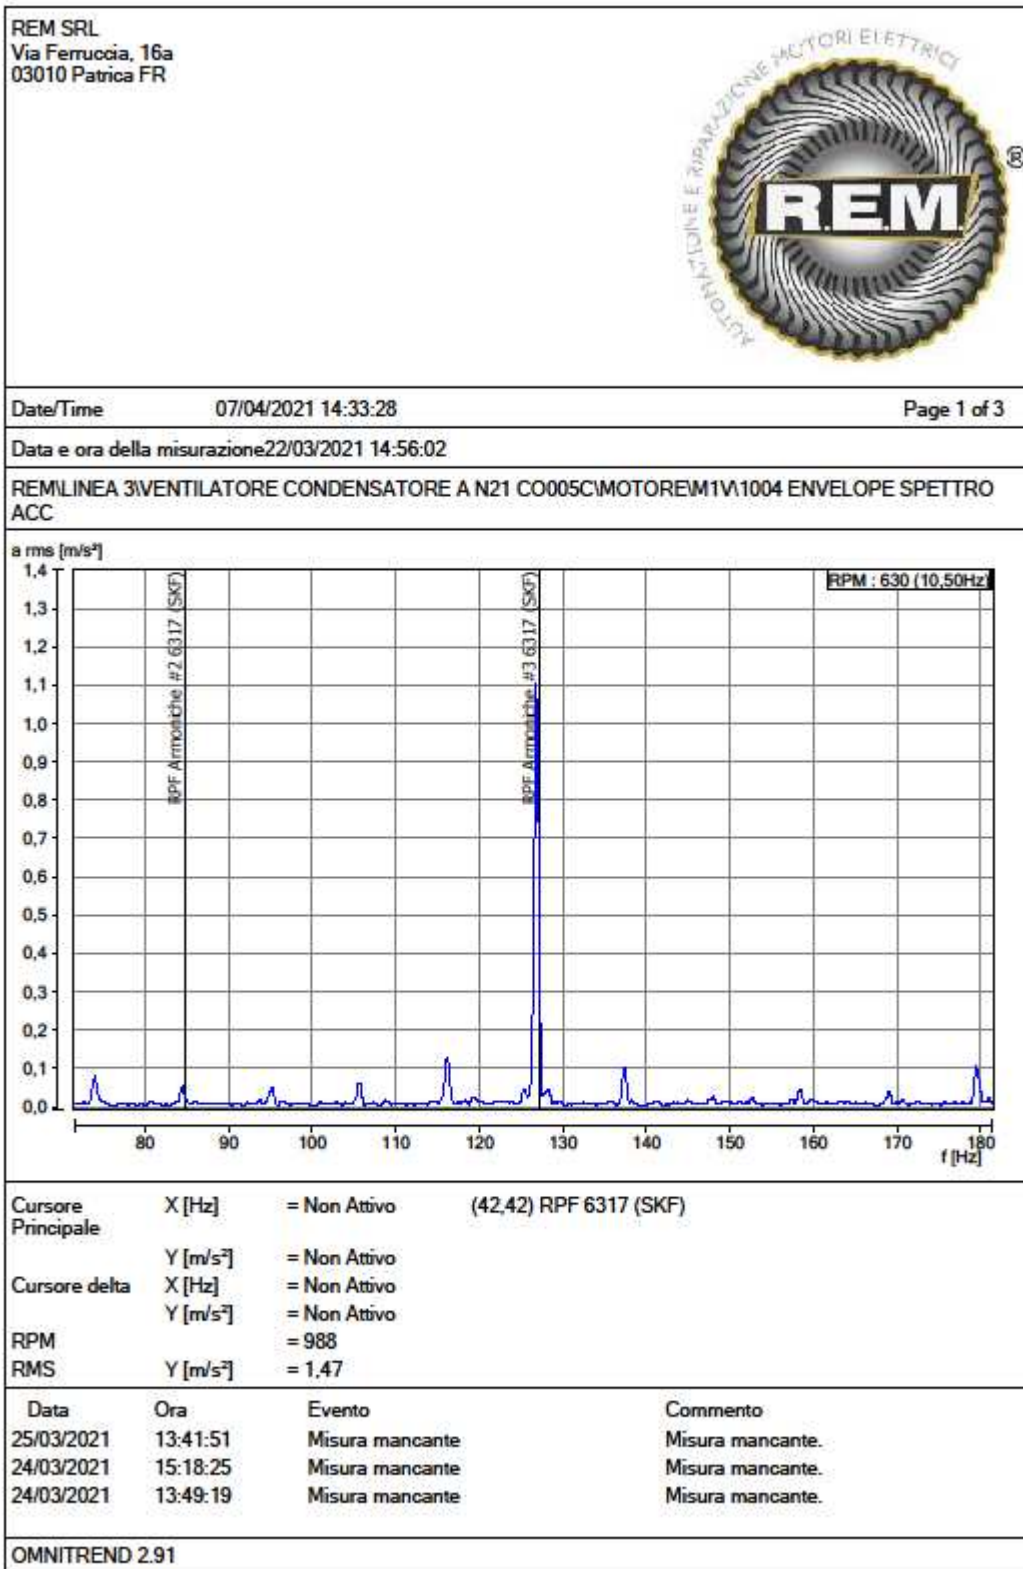



R.E.M. s.r.l.




Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it

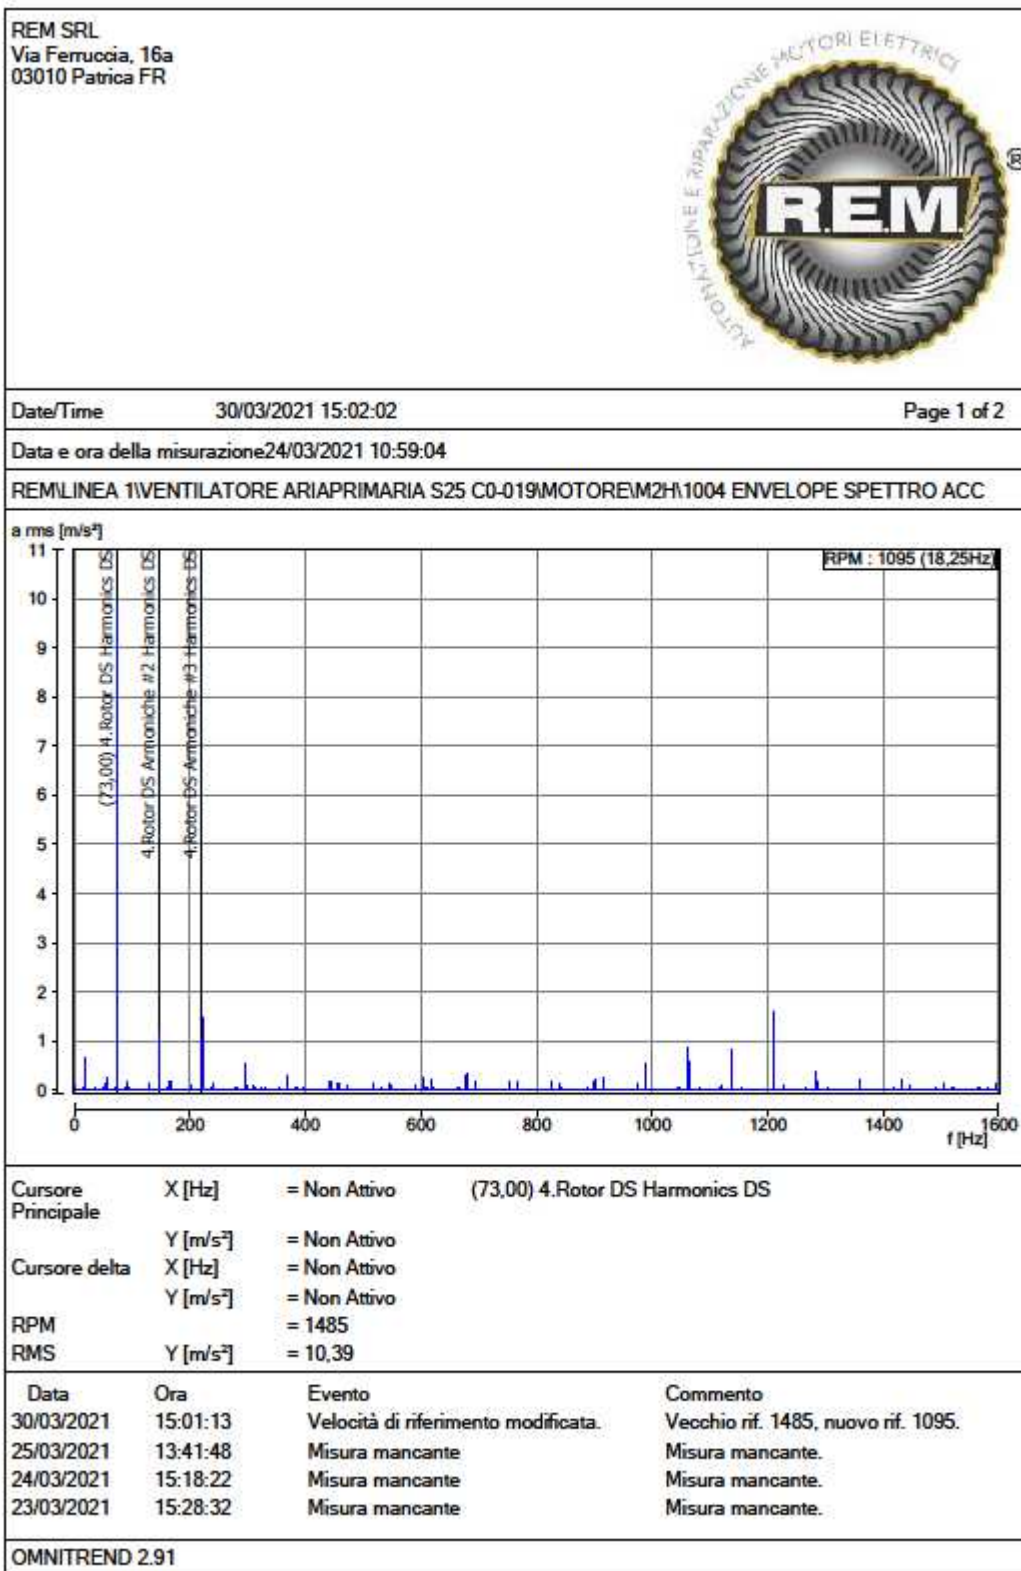



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

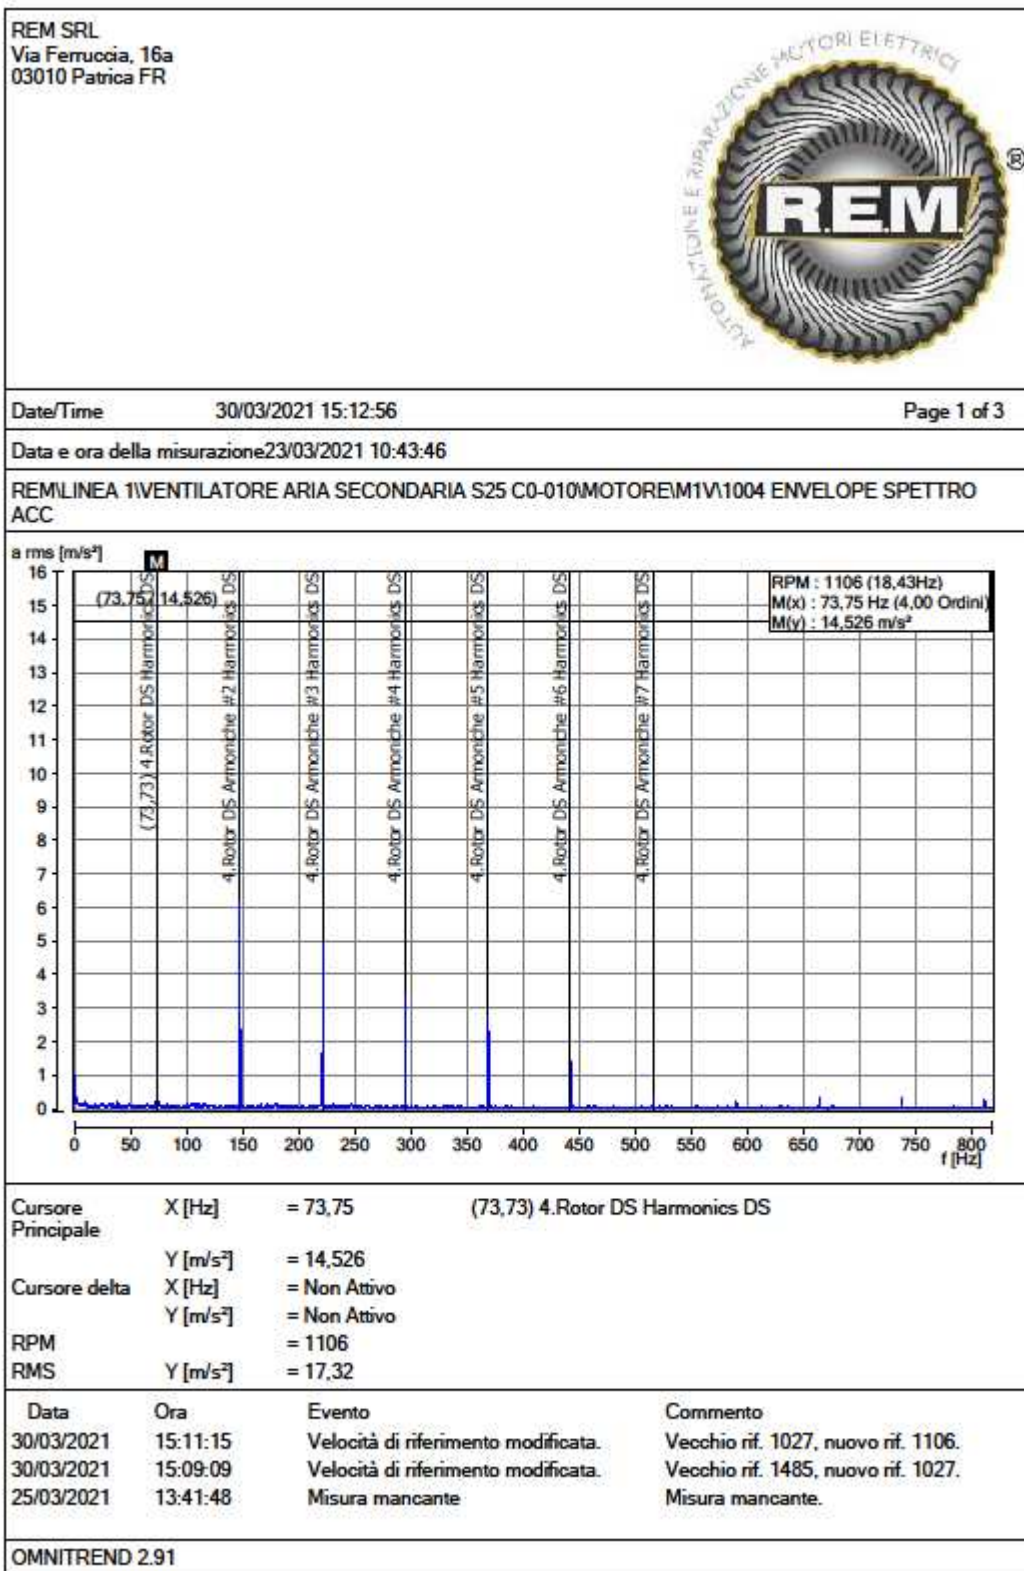



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räregister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

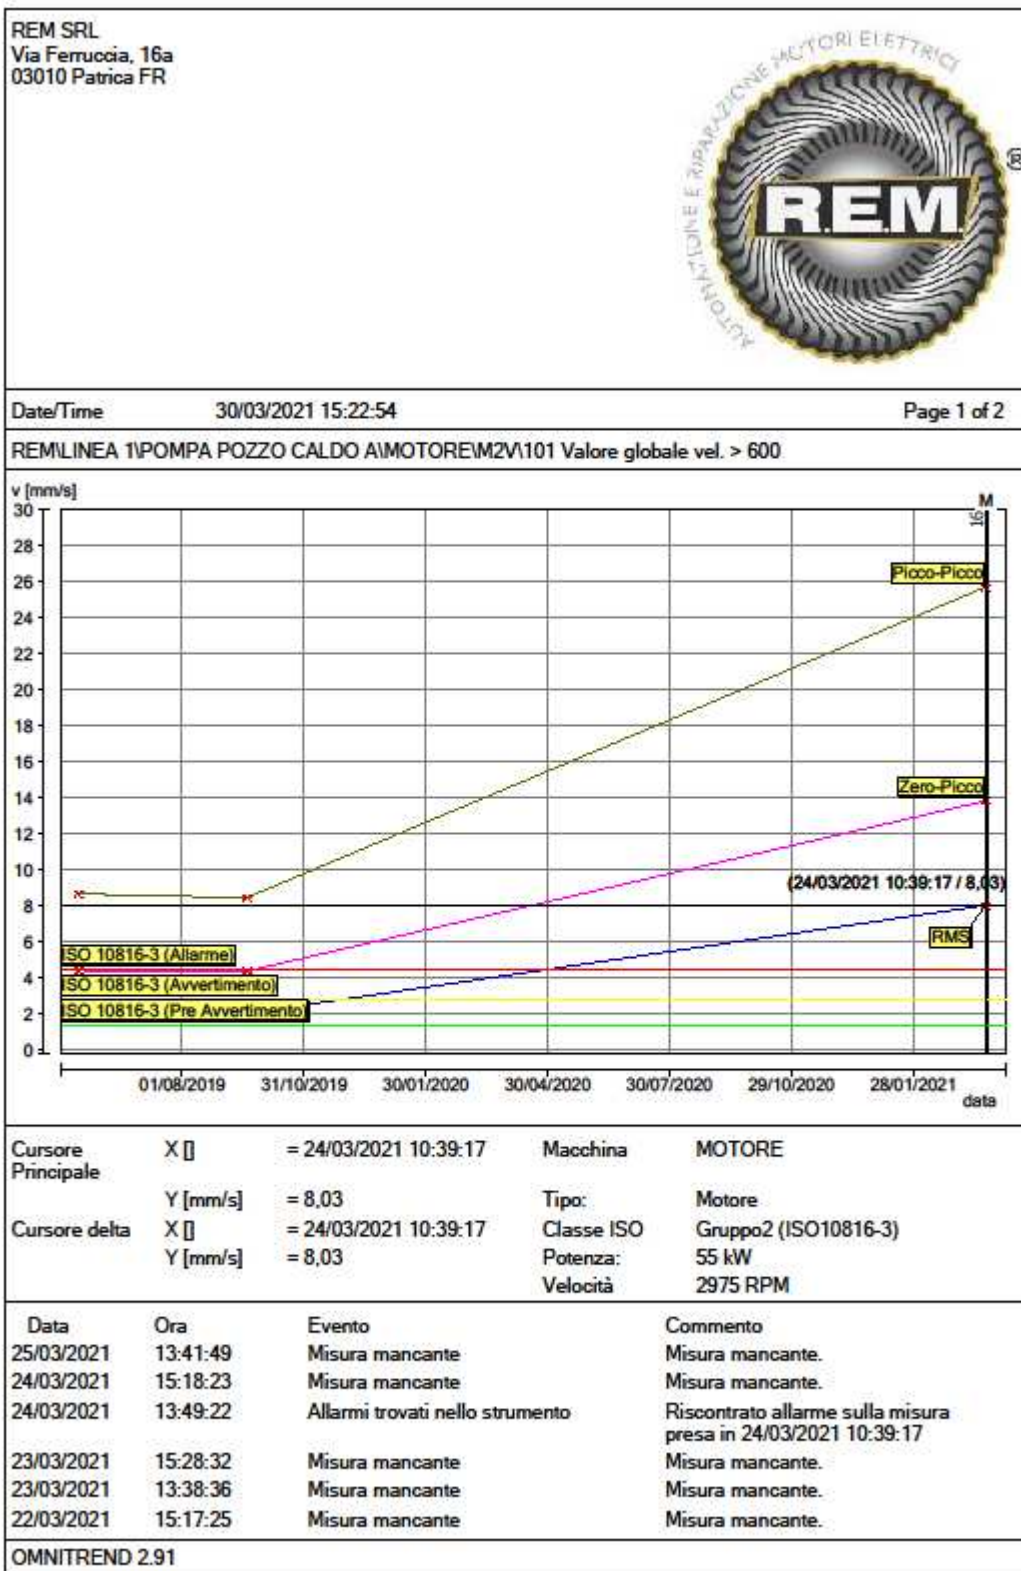



R.E.M. s.r.l.




Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it

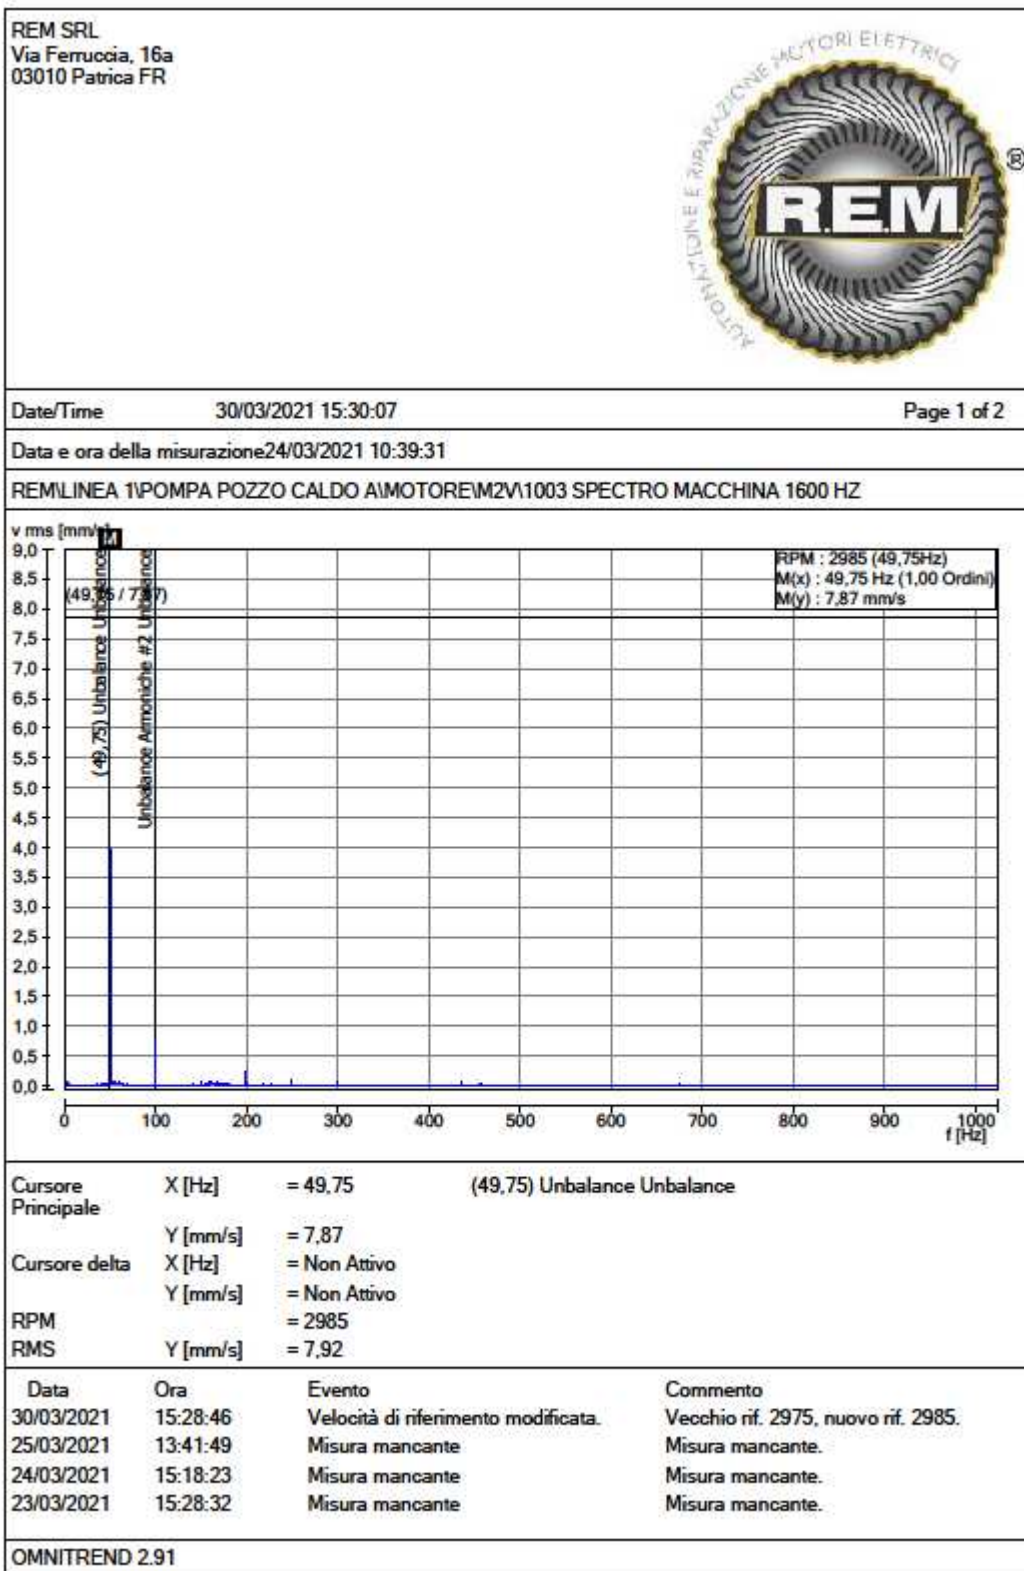



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

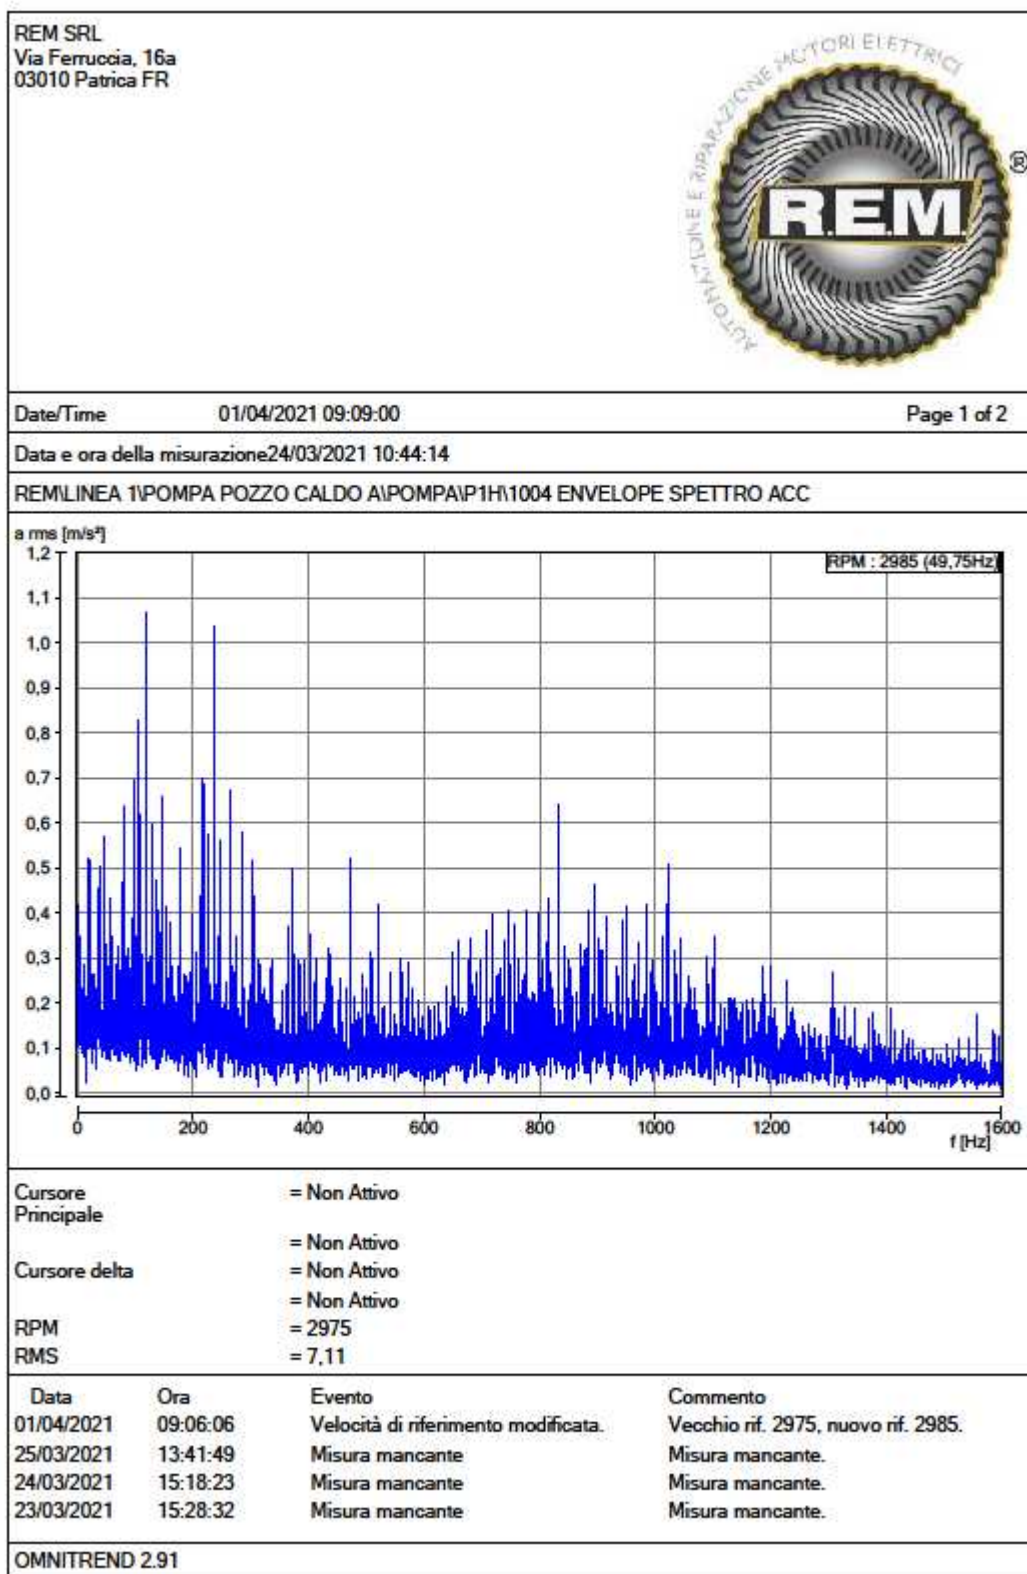



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

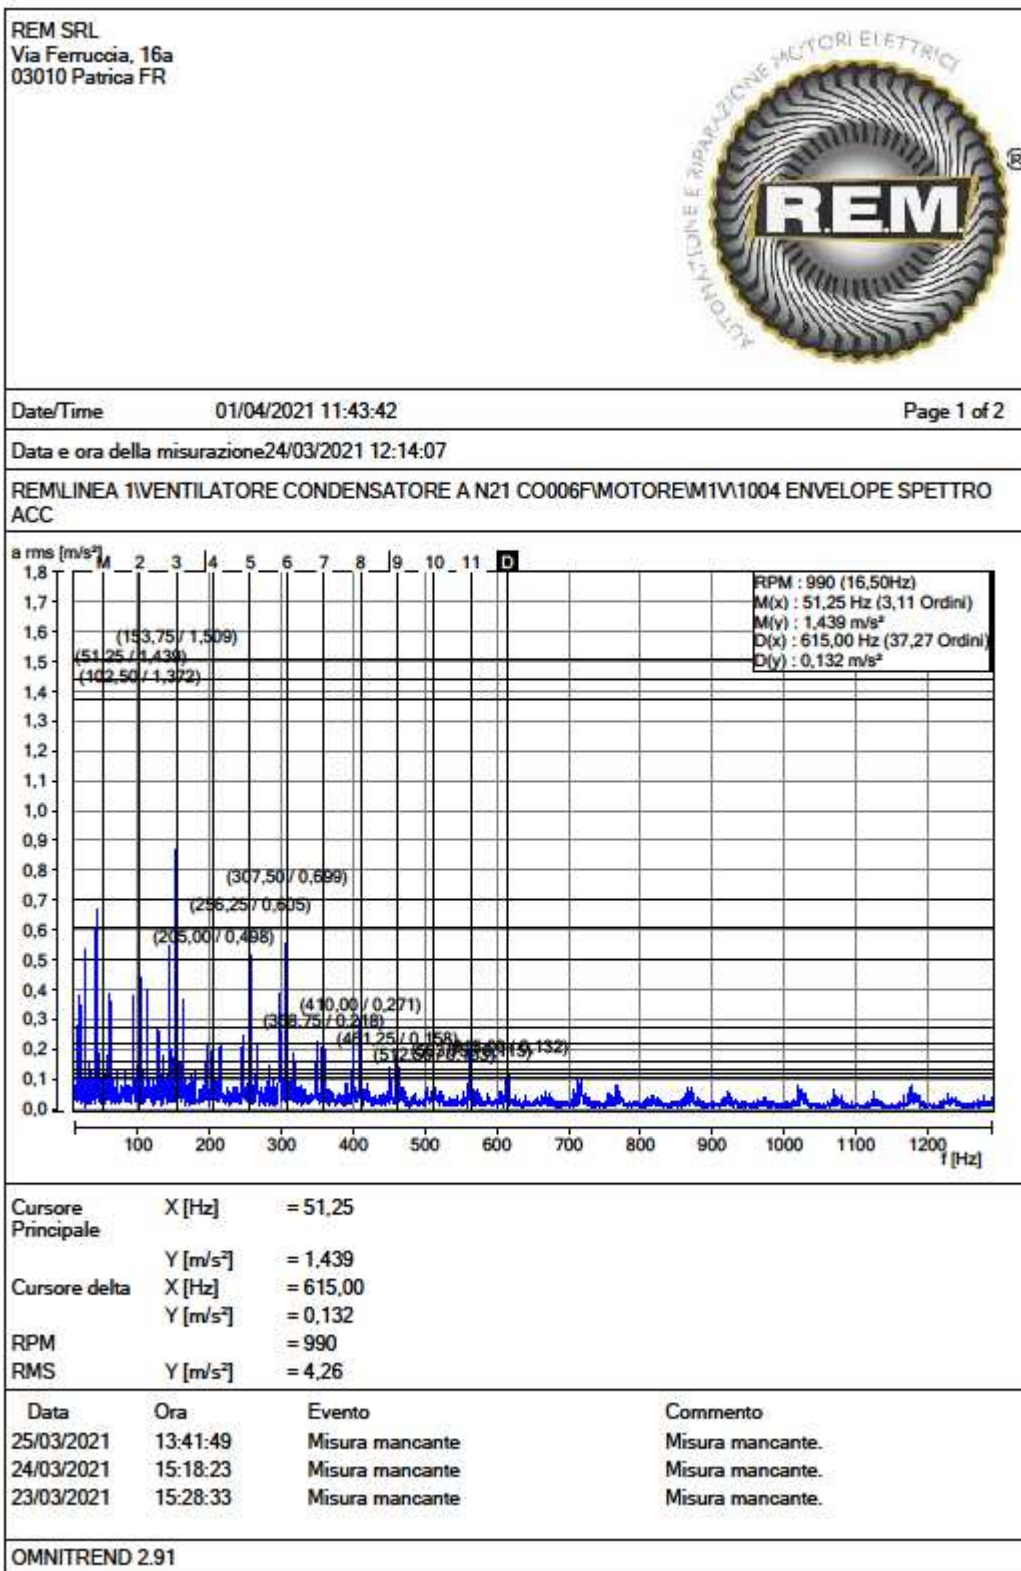



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

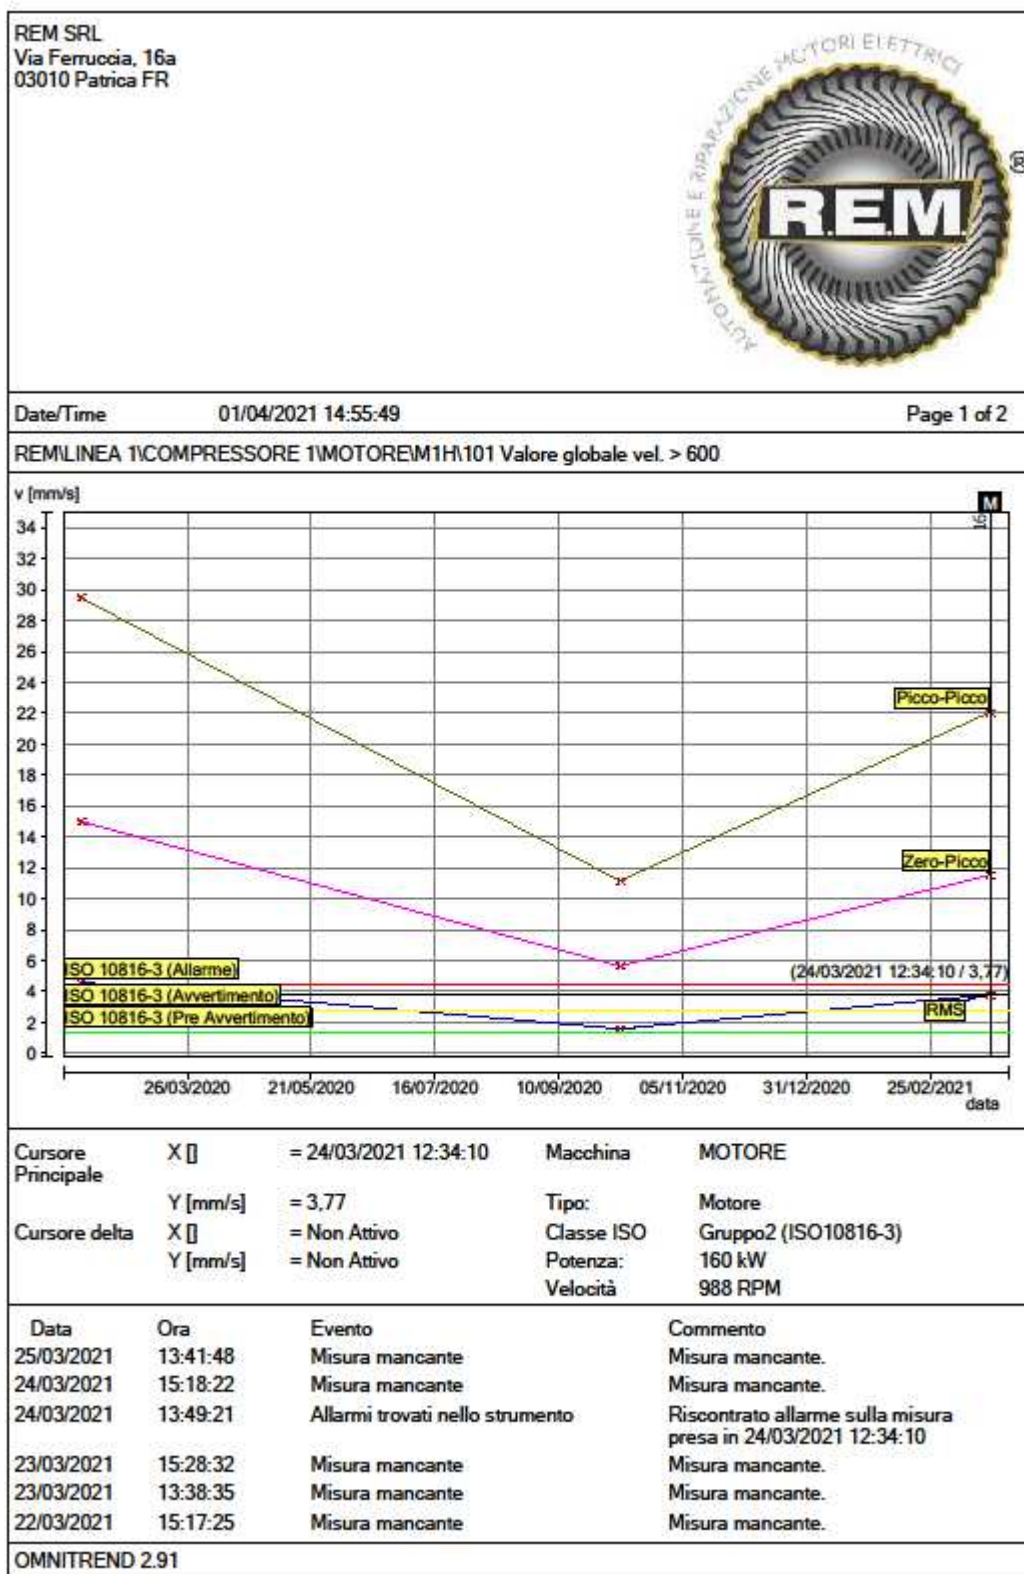



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

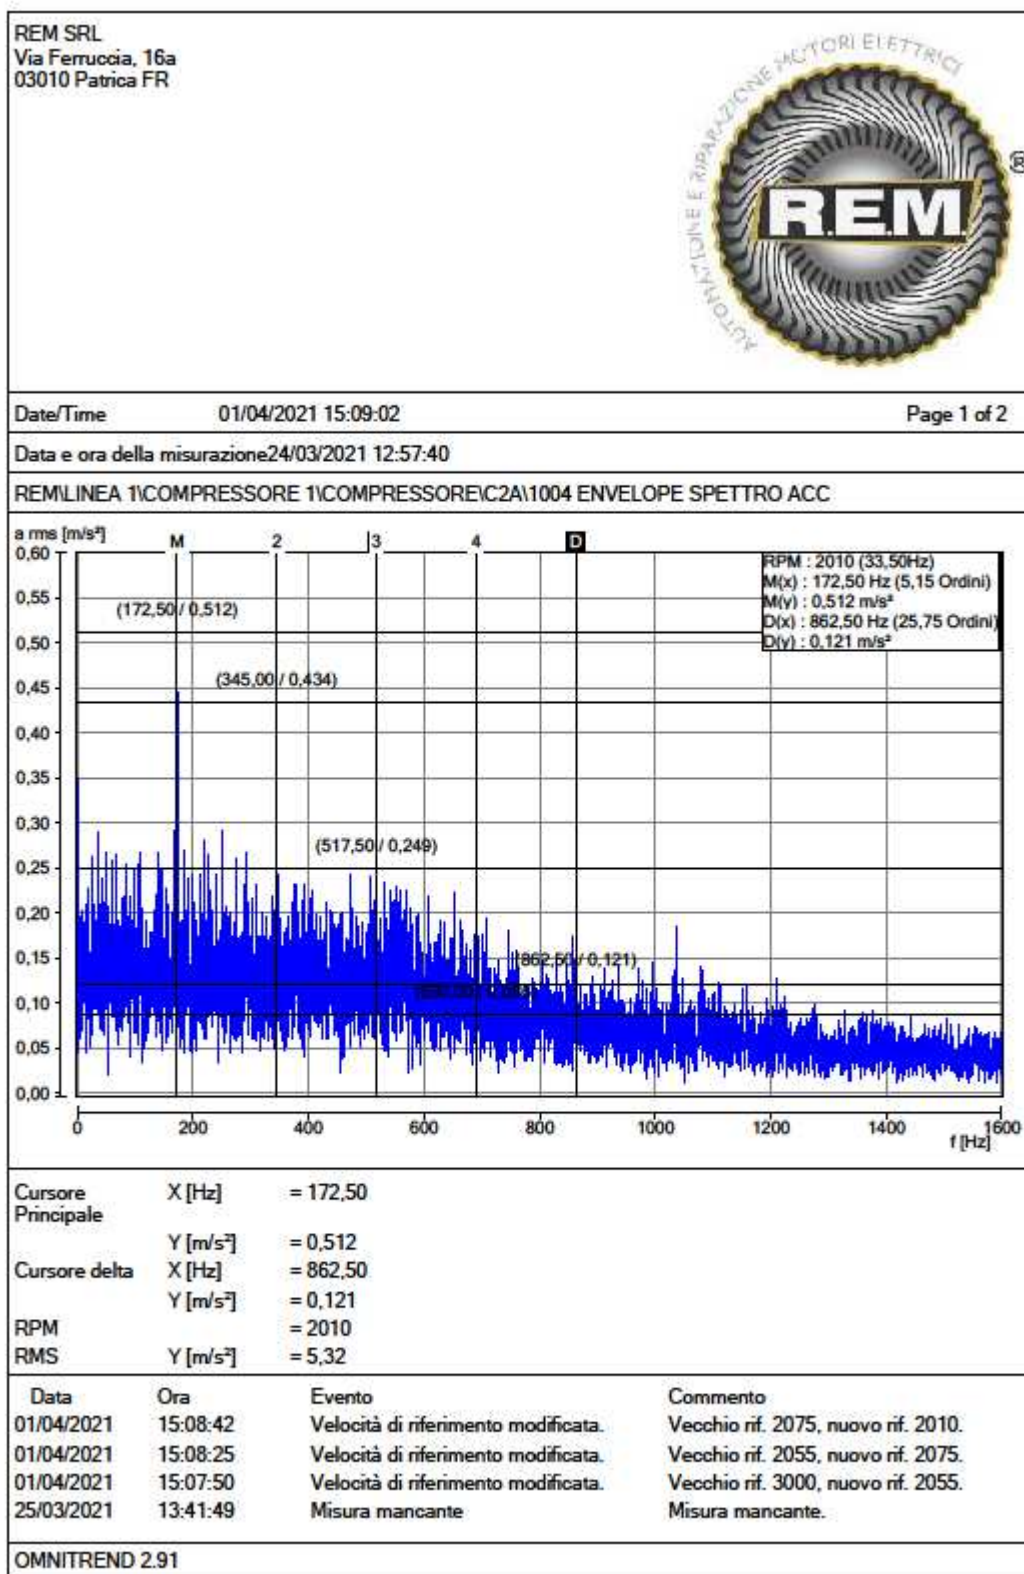



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

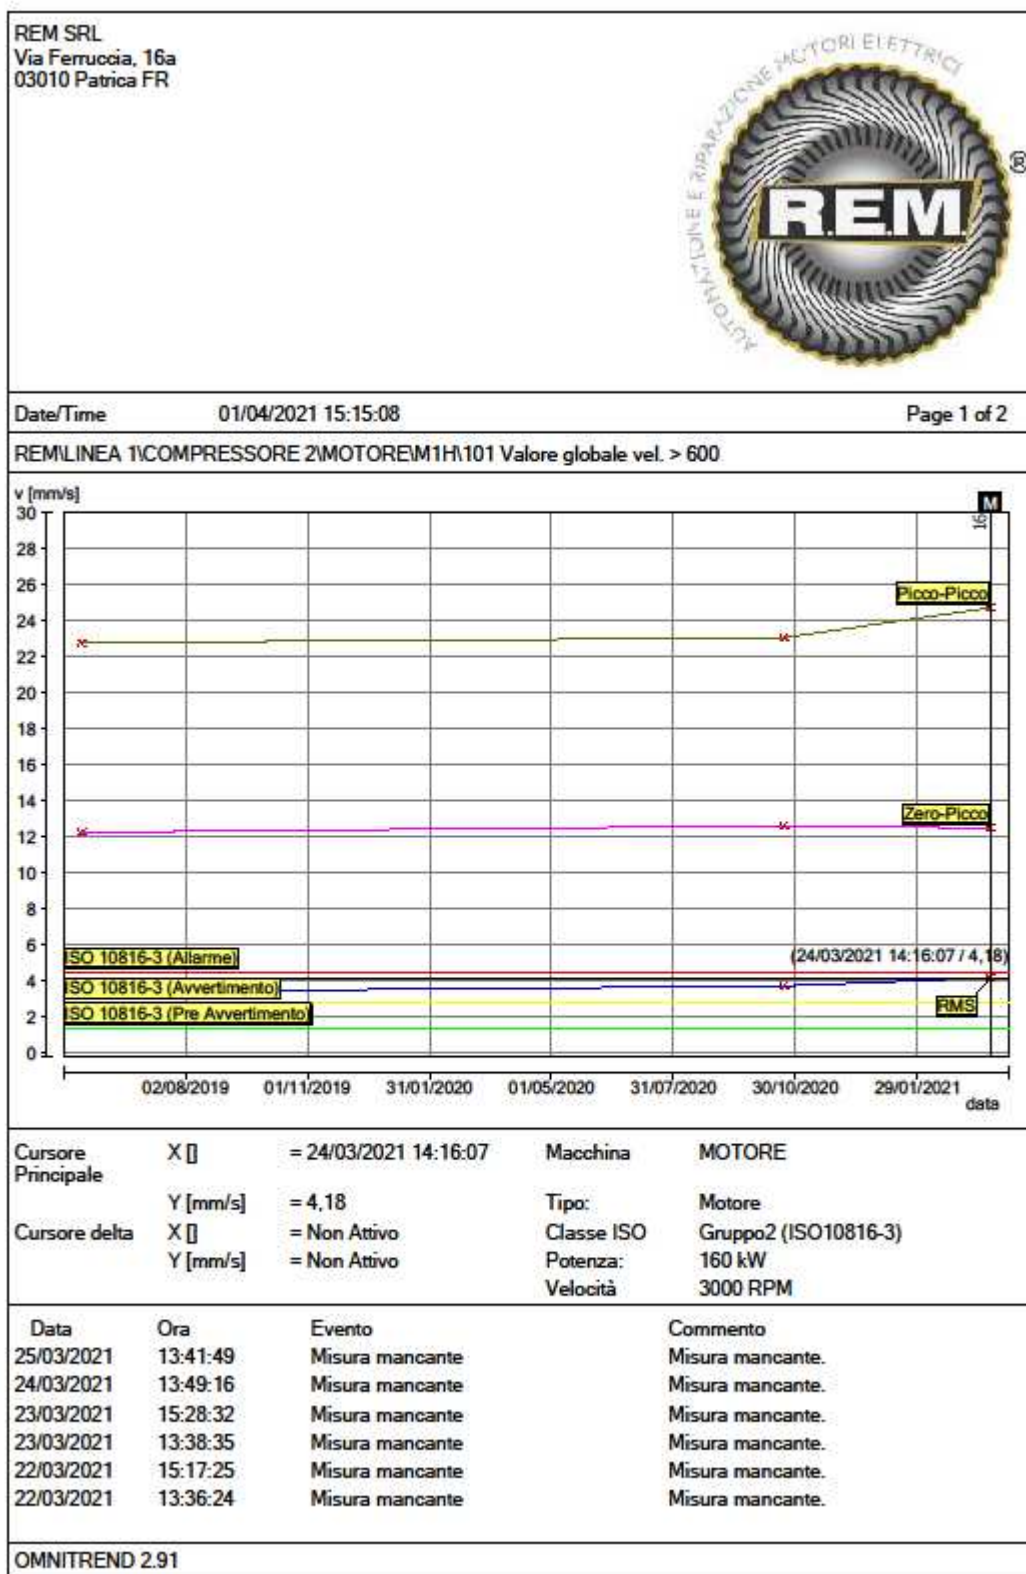



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

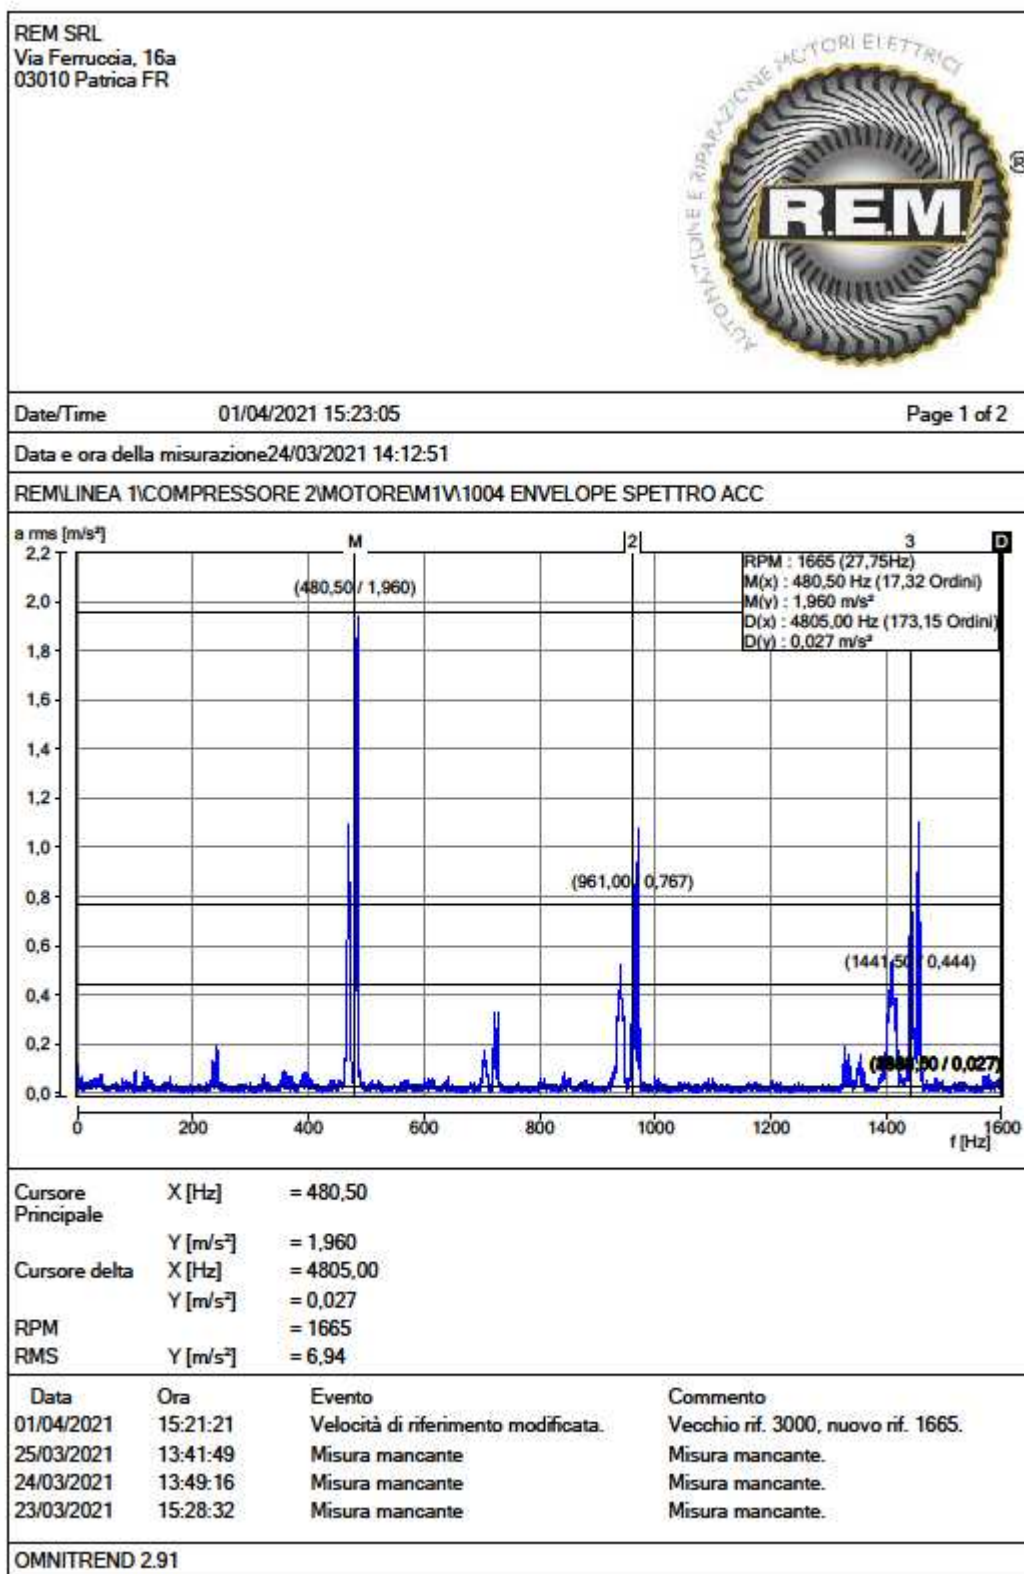



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räregister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

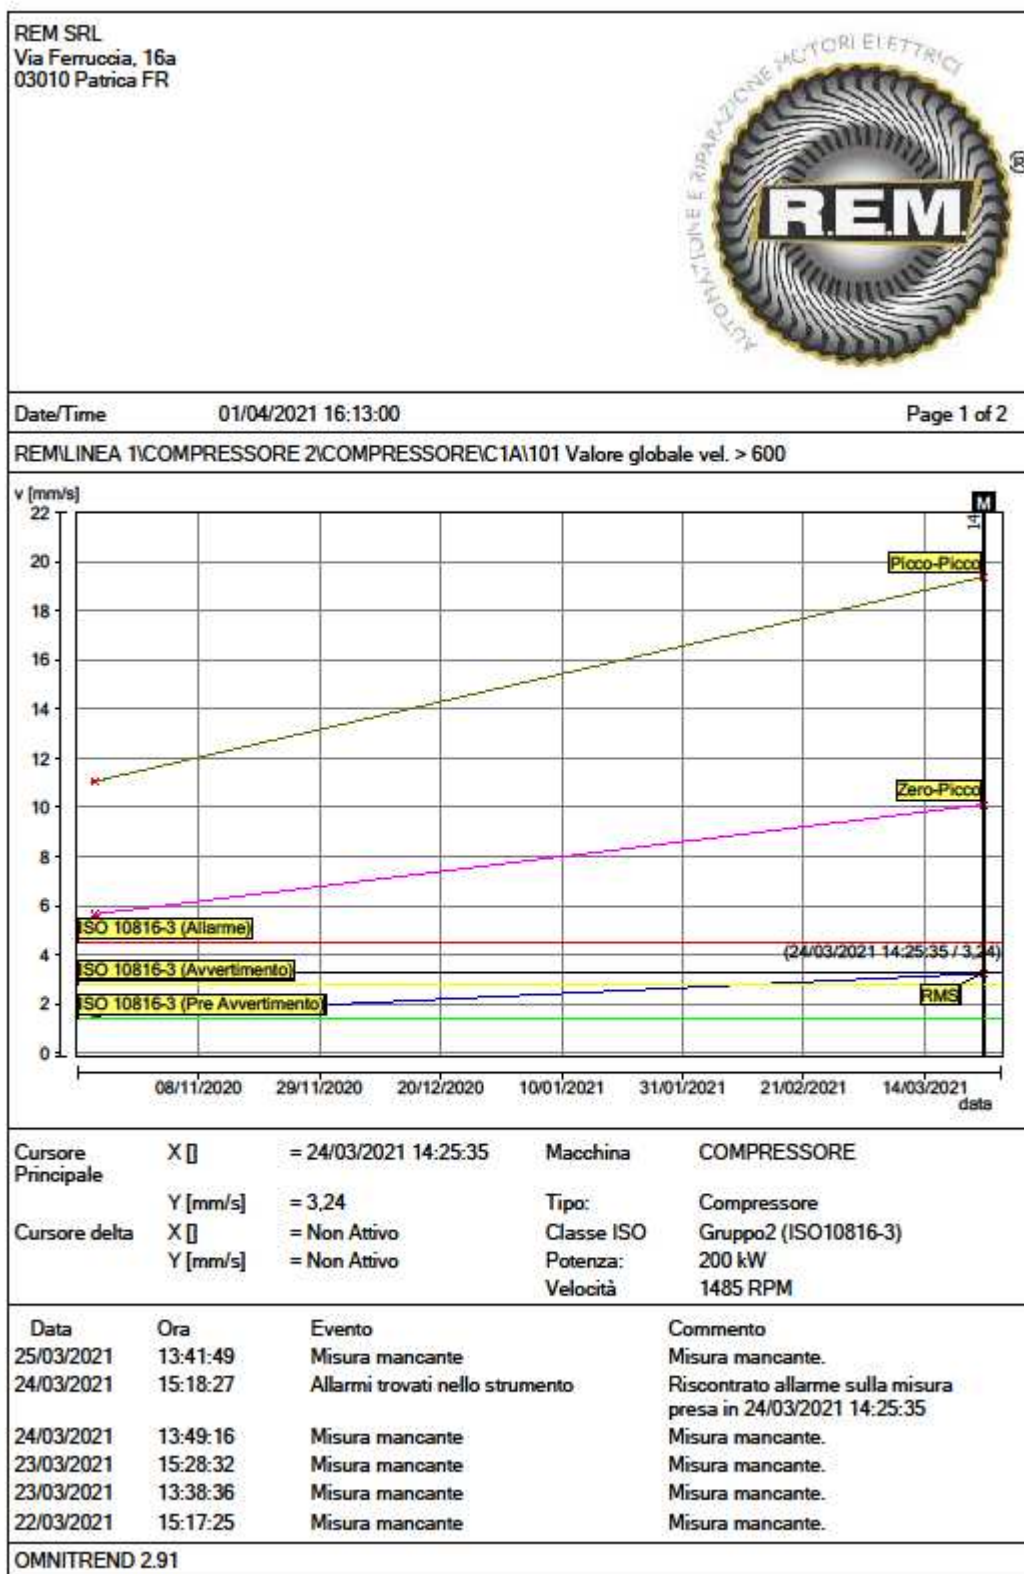



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

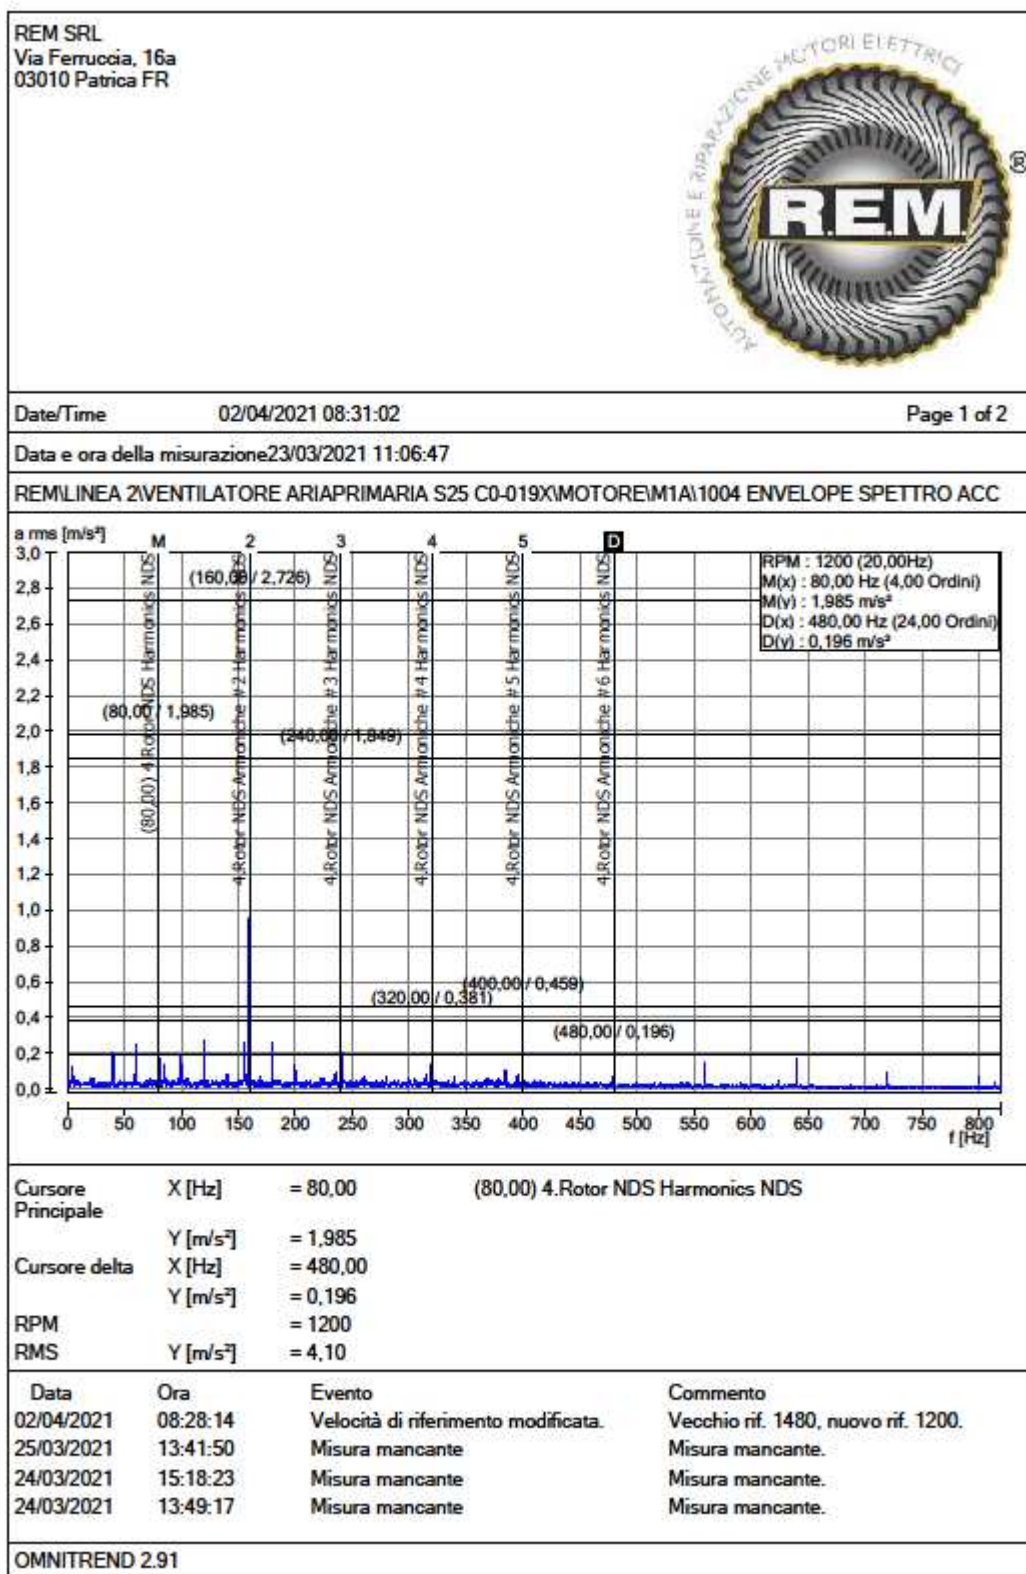



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

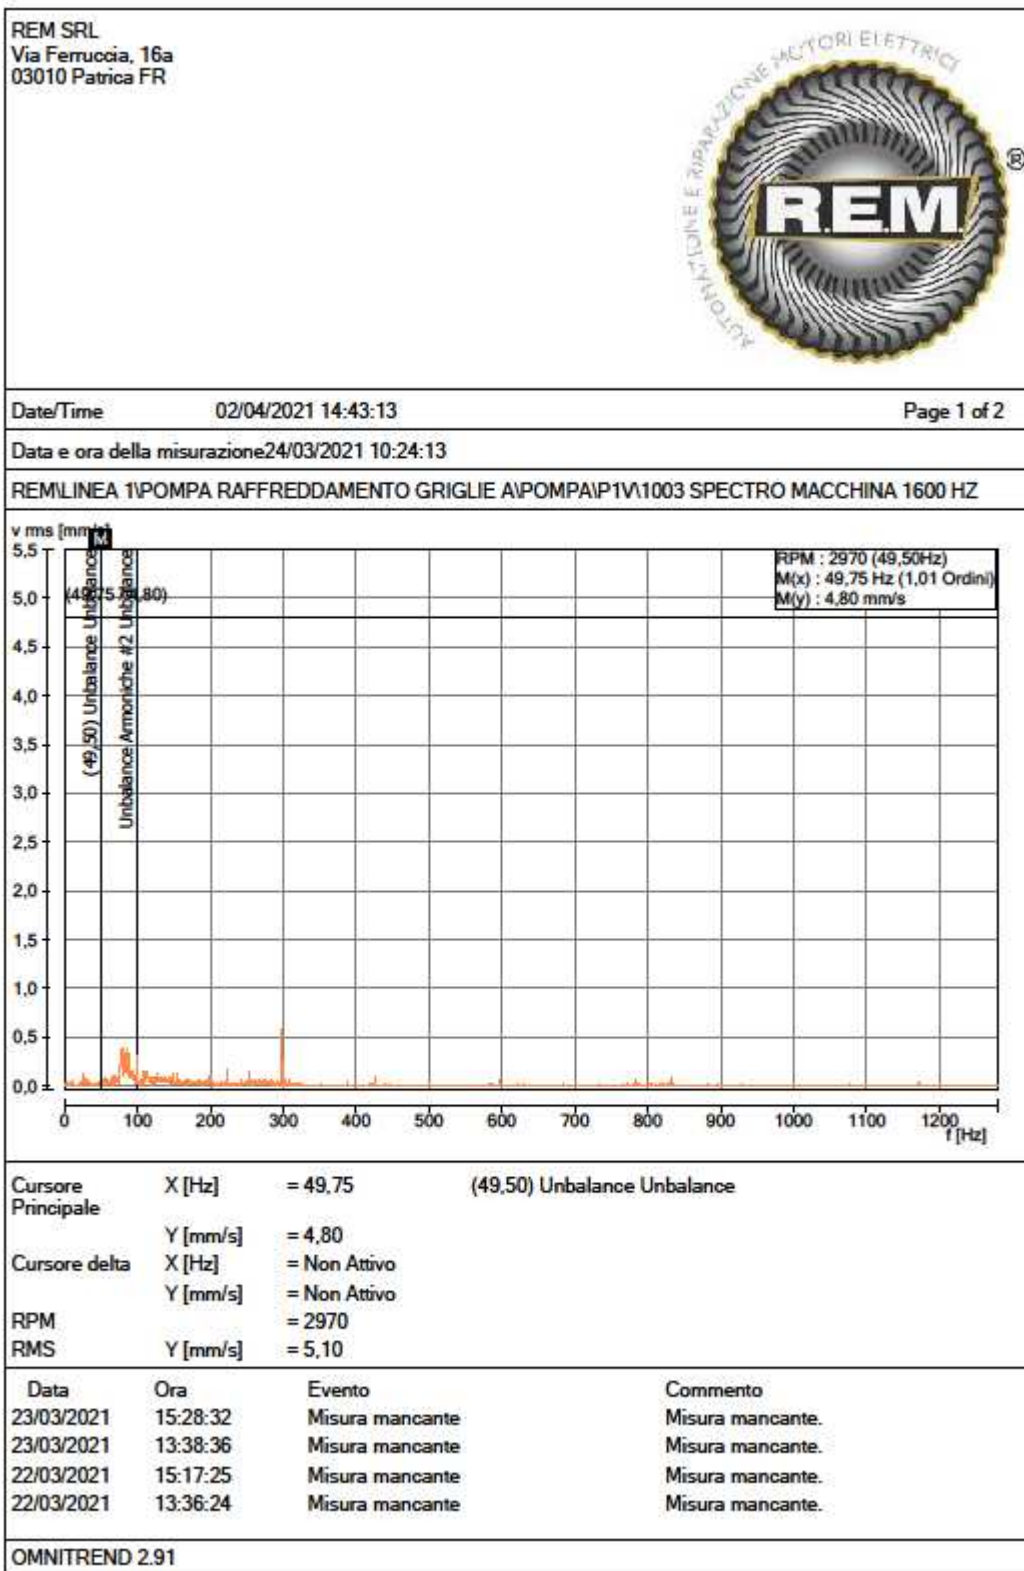



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

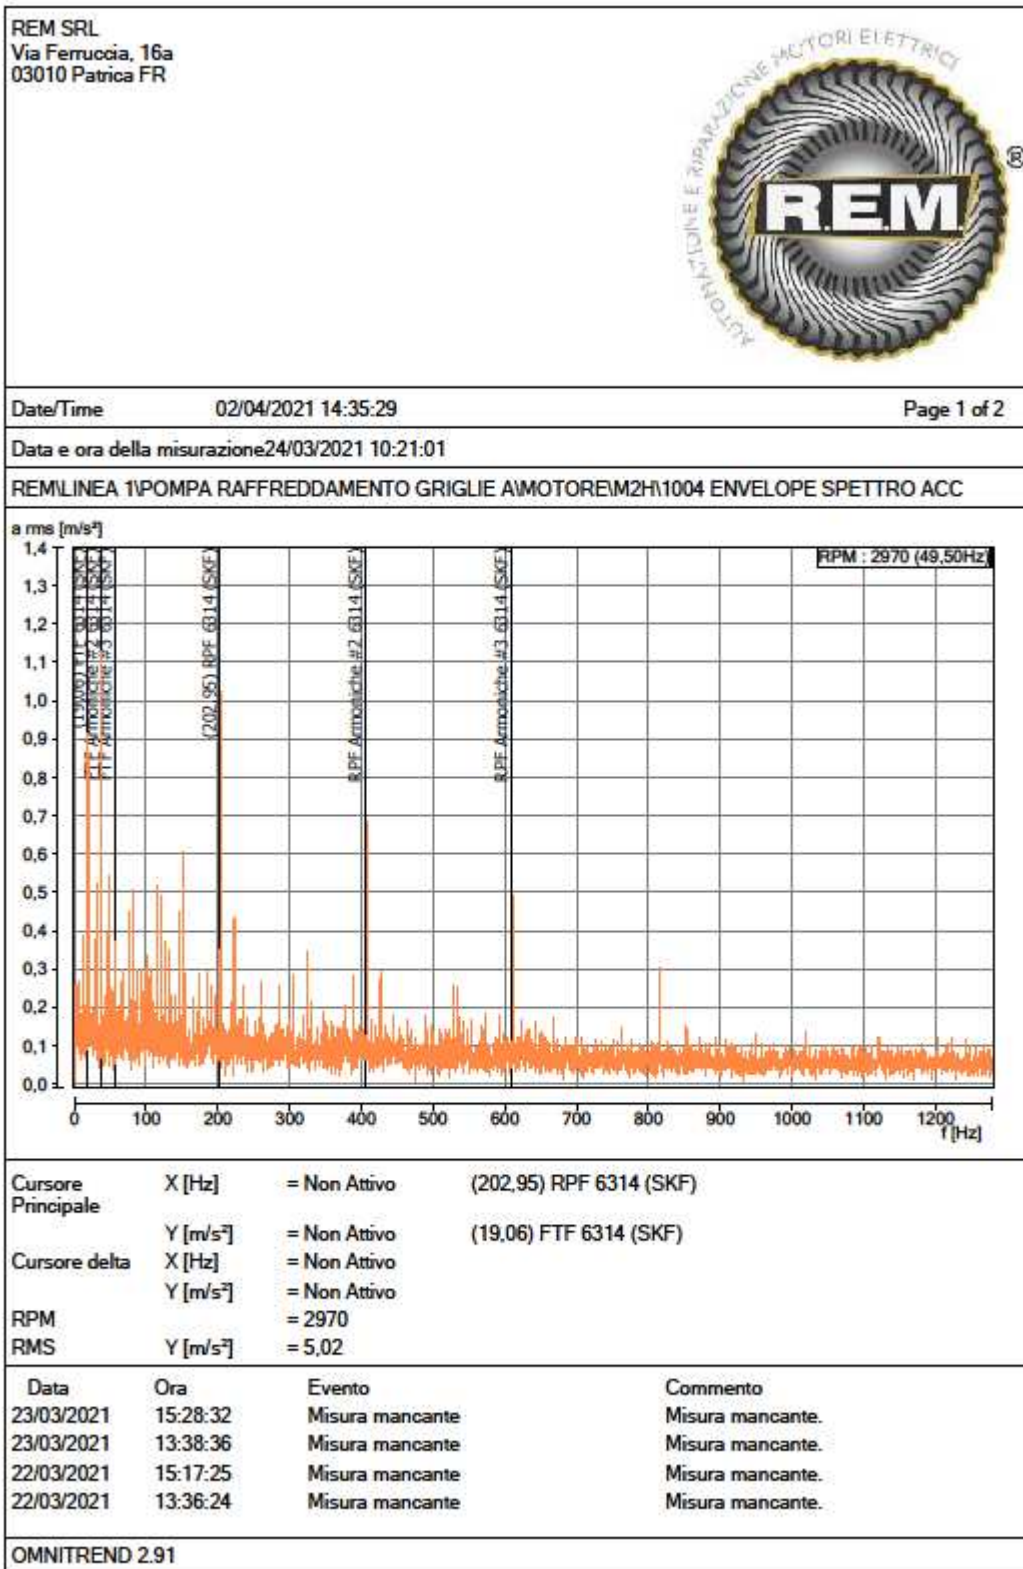



R.E.M. s.r.l.




Dasa-Räregister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it

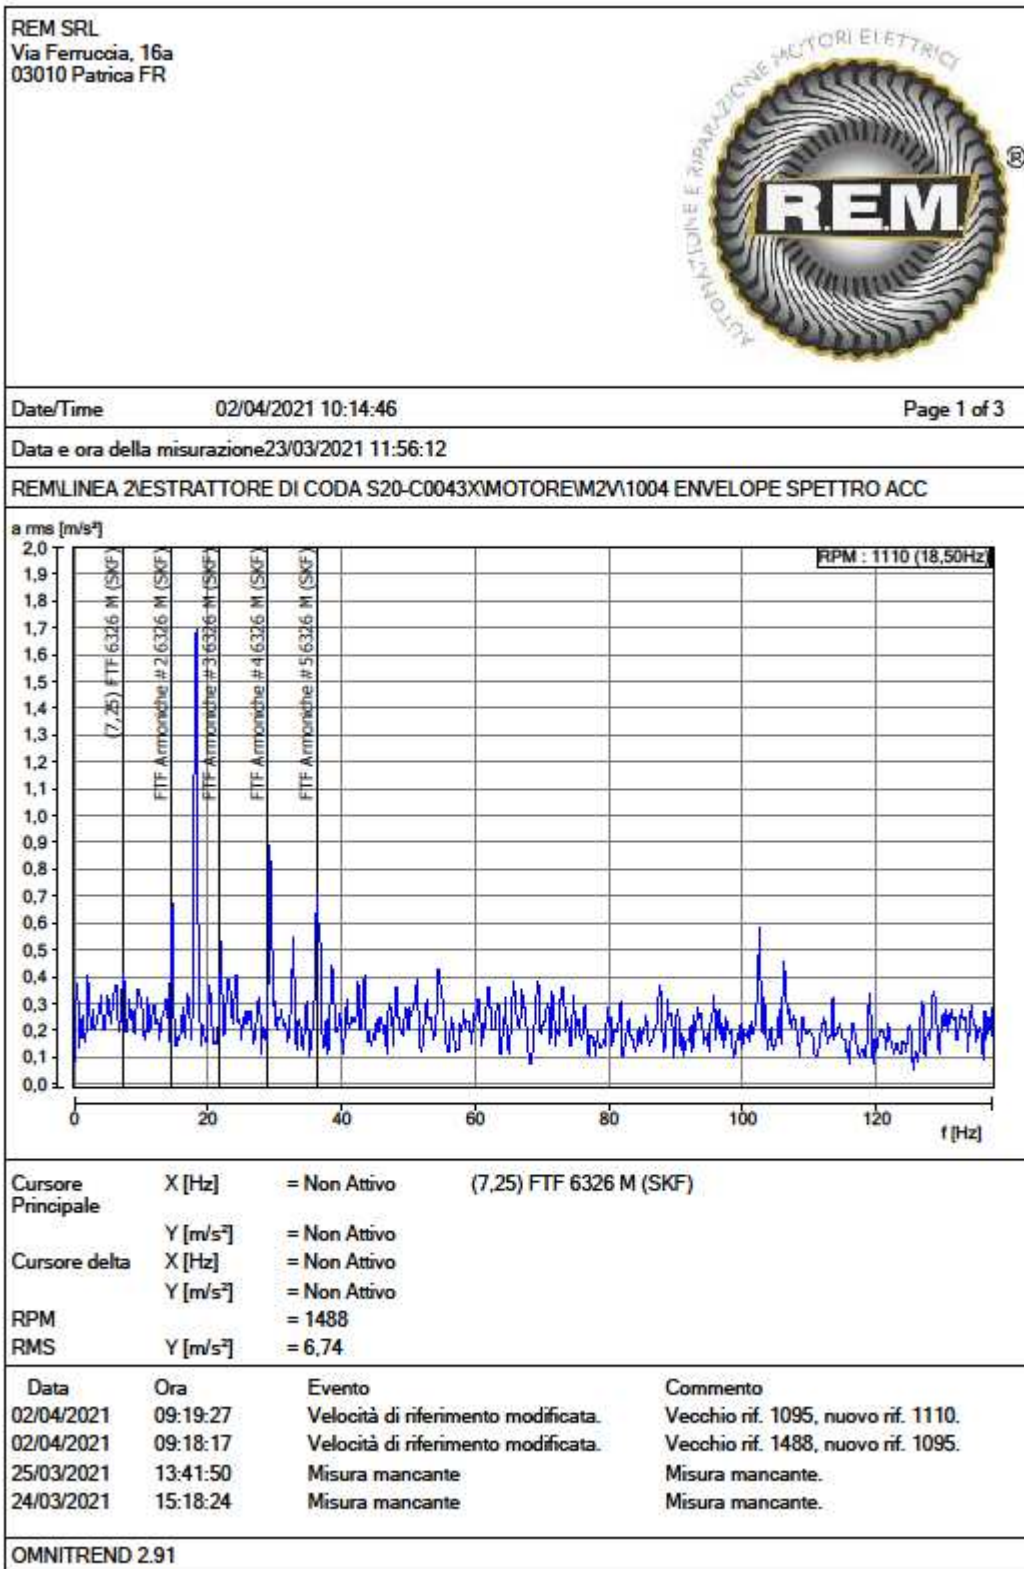



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räregister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

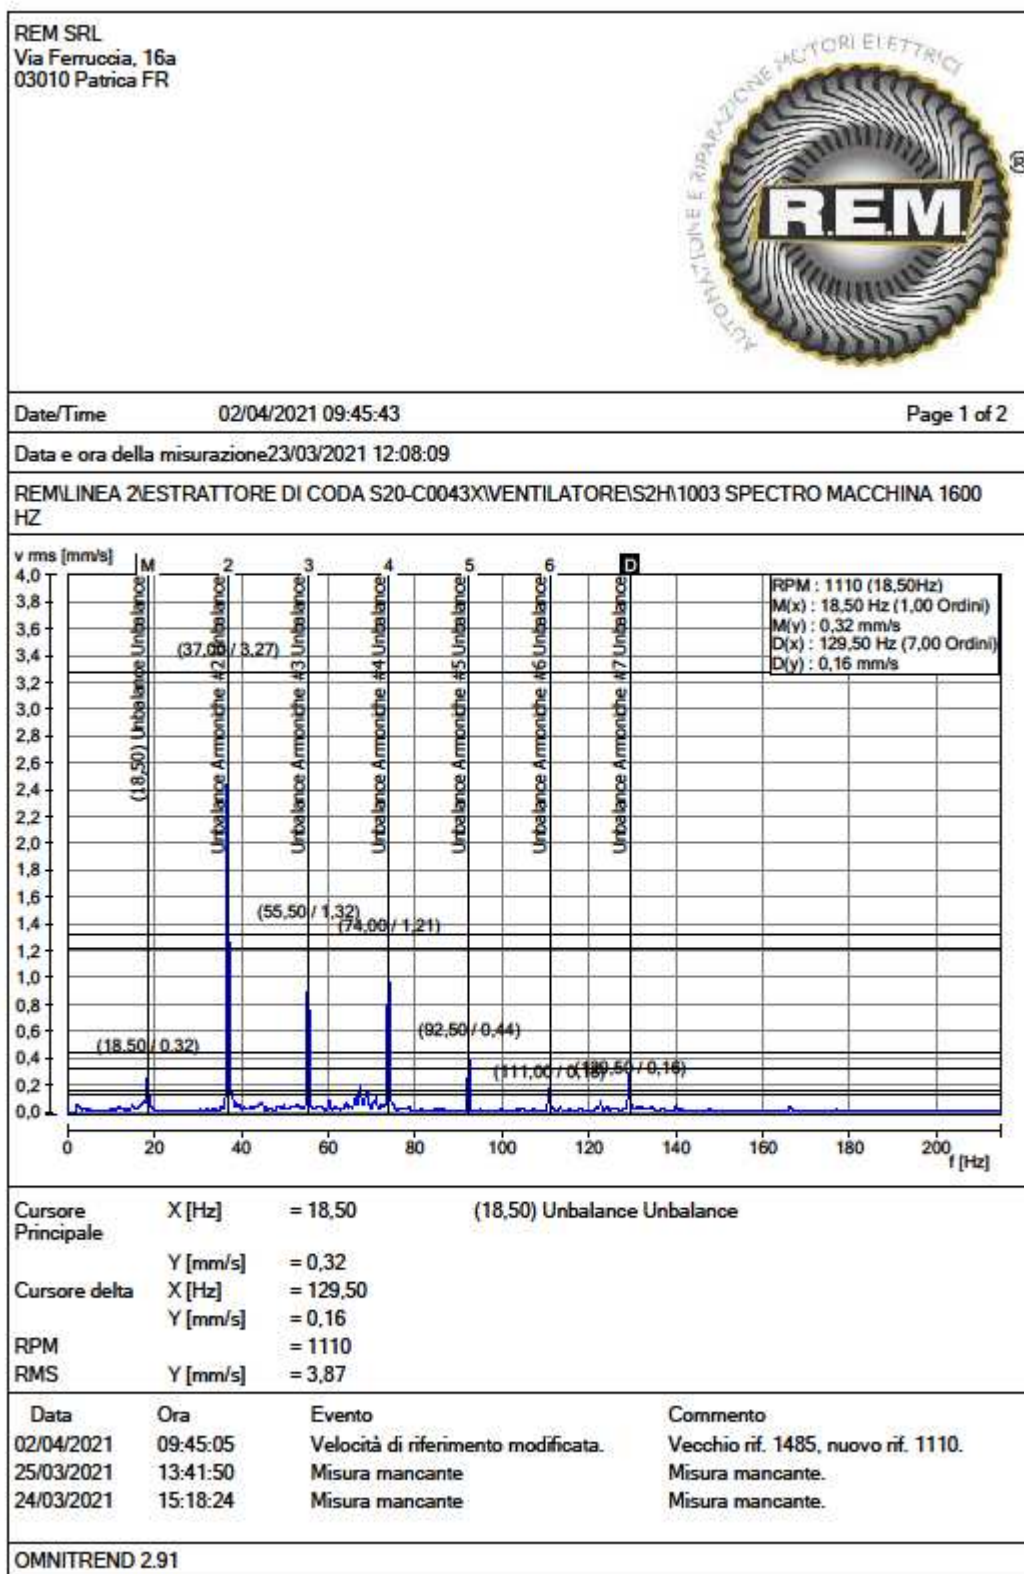



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

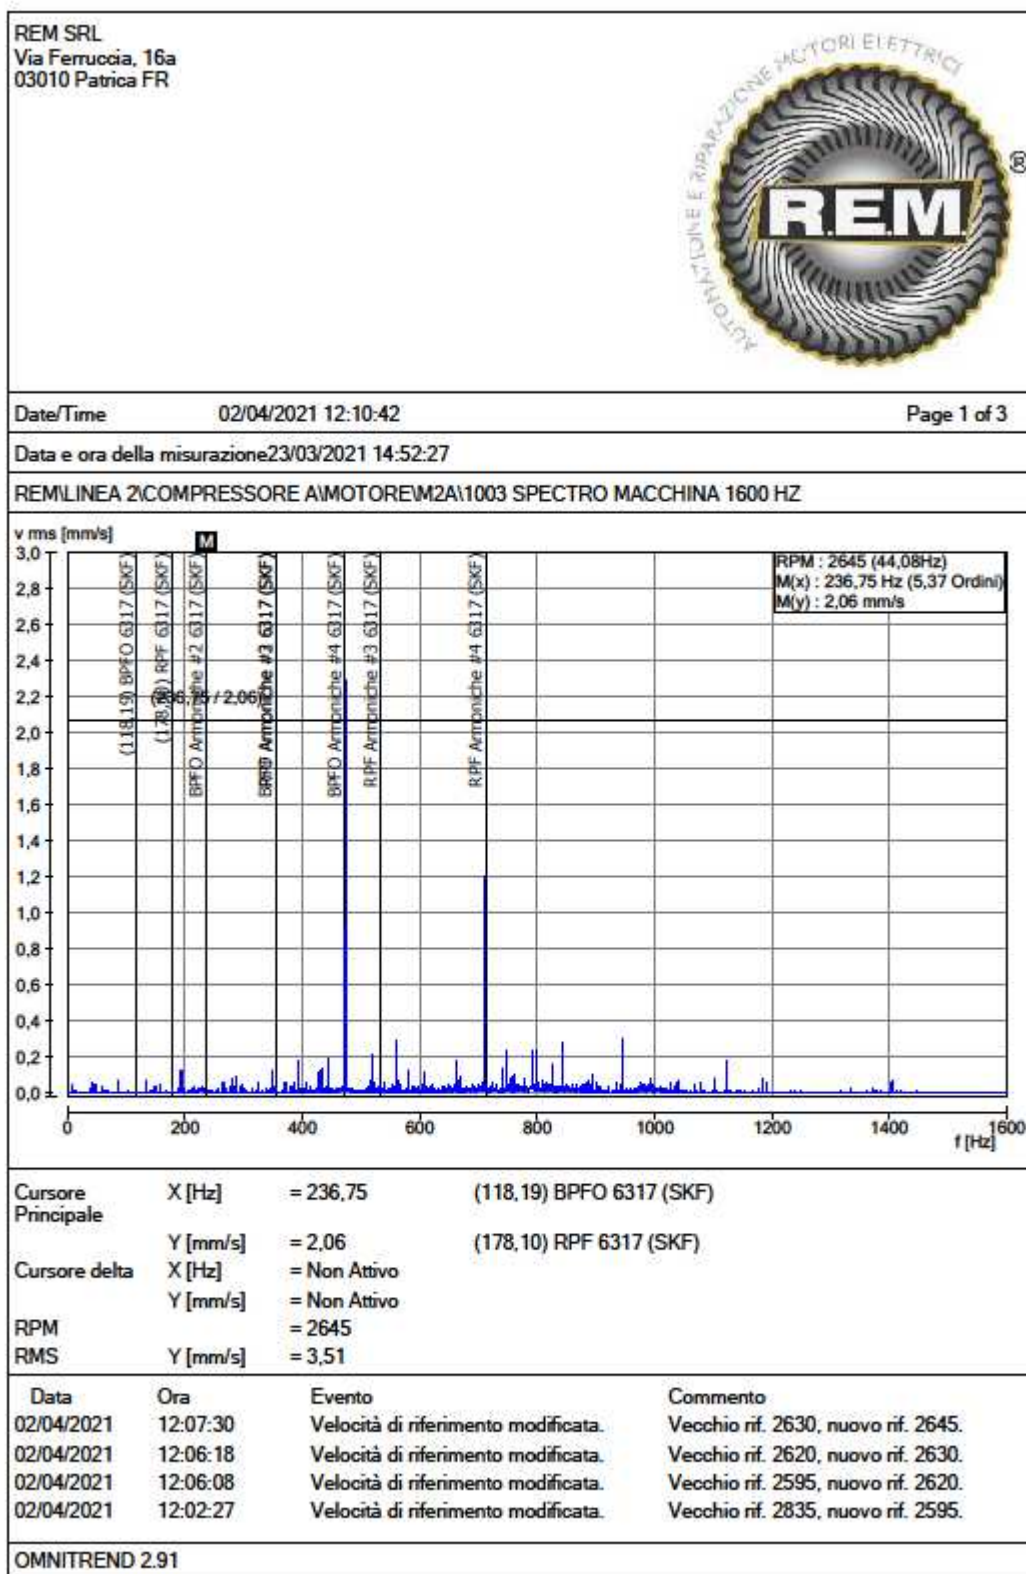



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

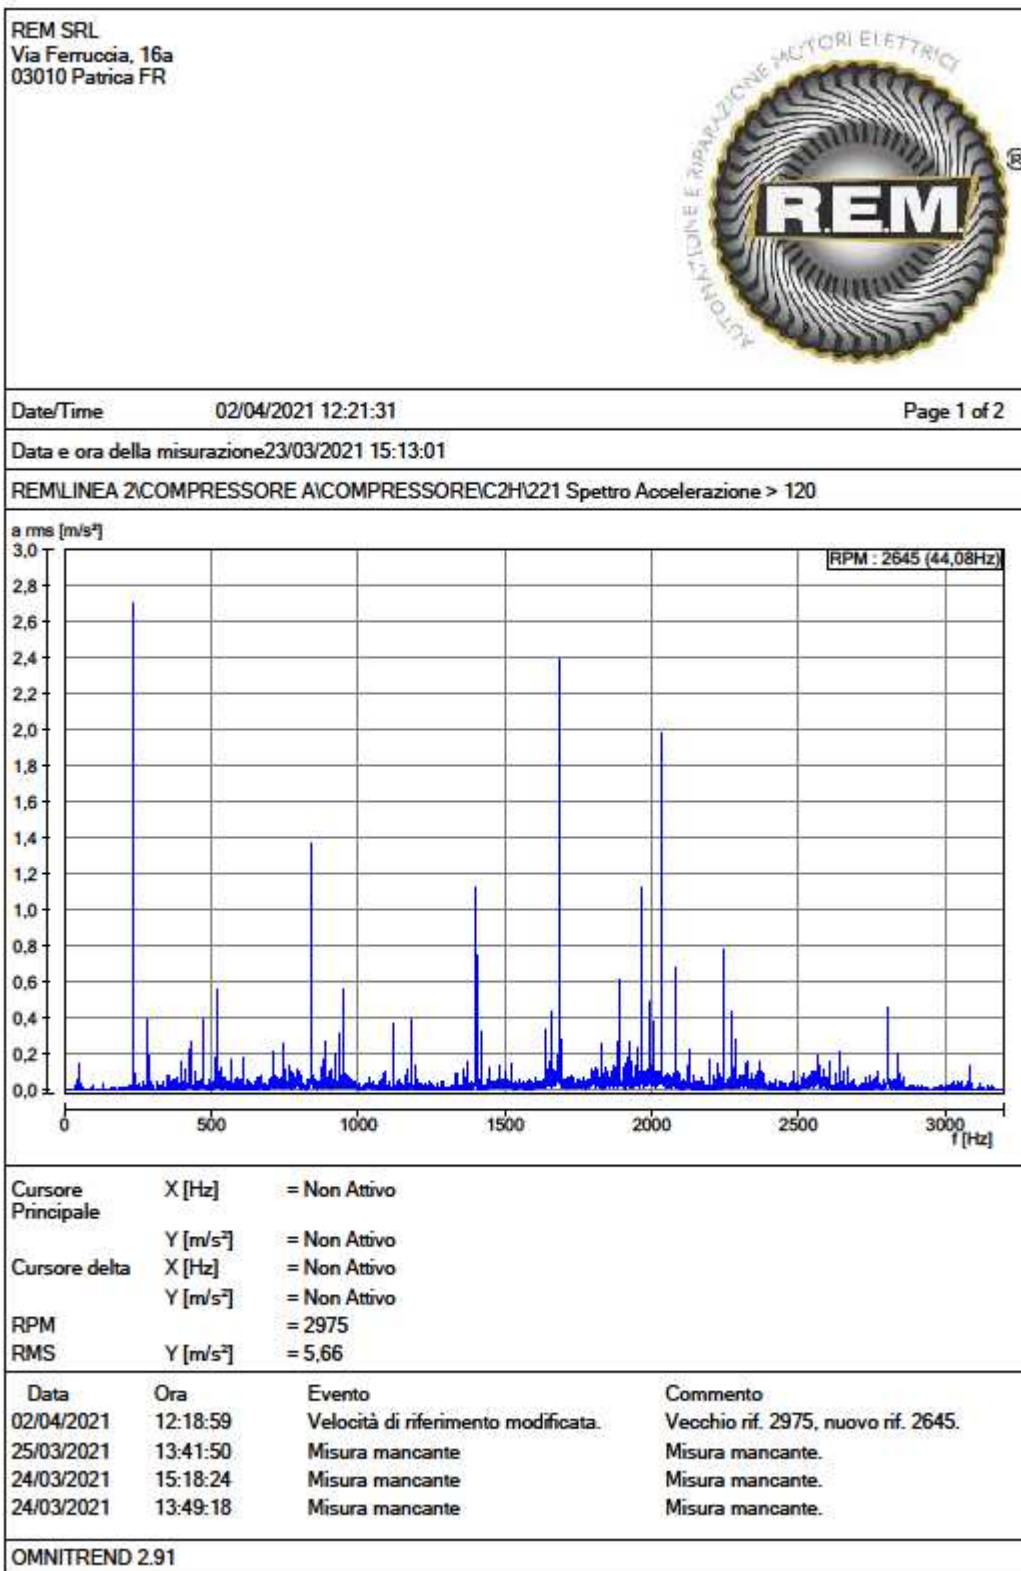



R.E.M. s.r.l.



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR




Date/Time 02/04/2021 12:36:19

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 25/03/2021 10:11:47

REM LINEA 2/COMPRESSORE B/COMPRESSORE C/1H/221 Spettro Accelerazione > 120

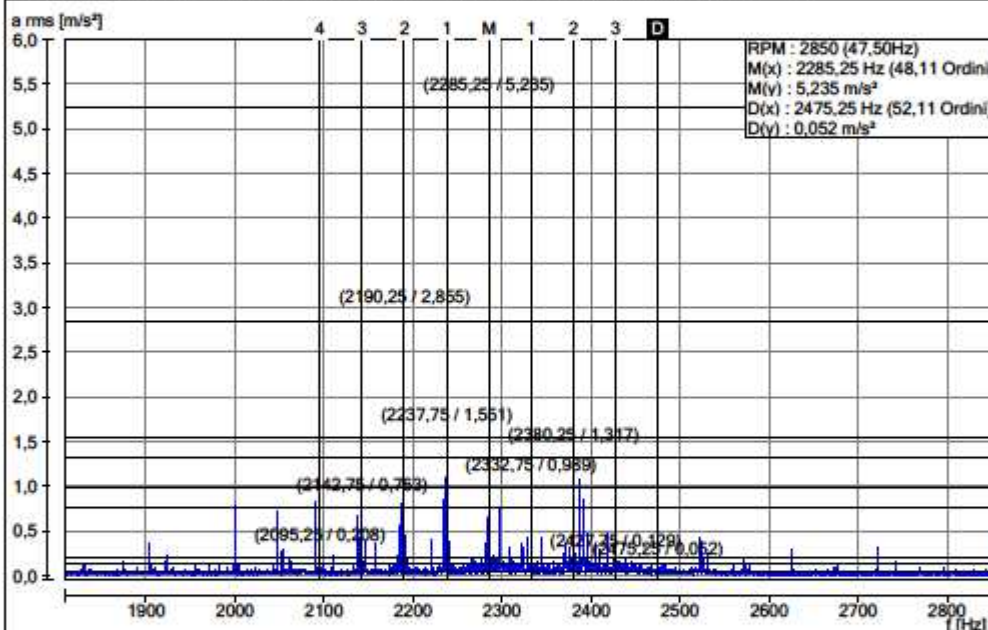

Cursore Principale	X [Hz]	= 2285,25
	Y [m/s²]	= 5,235
Cursore delta	X [Hz]	= 2475,25
	Y [m/s²]	= 0,052
RPM		= 2850
RMS	Y [m/s²]	= 8,95

Data	Ora	Evento	Commento
02/04/2021	12:35:14	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2610, nuovo rif. 2850.
02/04/2021	12:31:11	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2970, nuovo rif. 2610.
24/03/2021	15:18:24	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:18	Misura mancante	Misura mancante.

OMNITREND 2.91



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

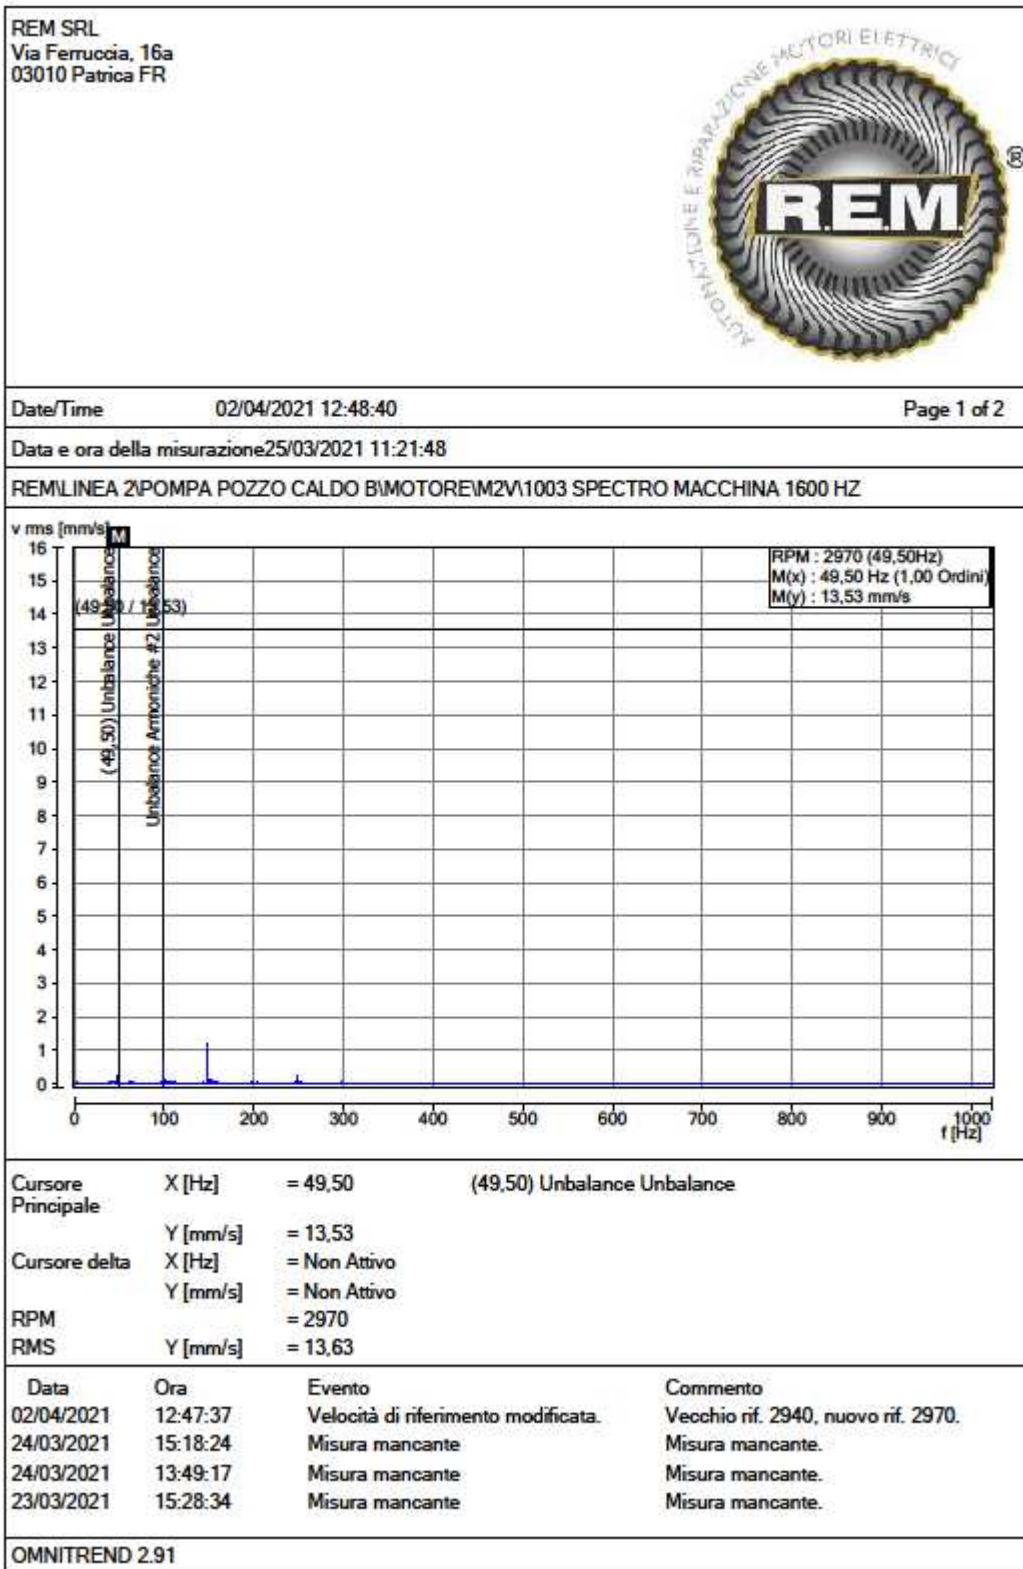



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

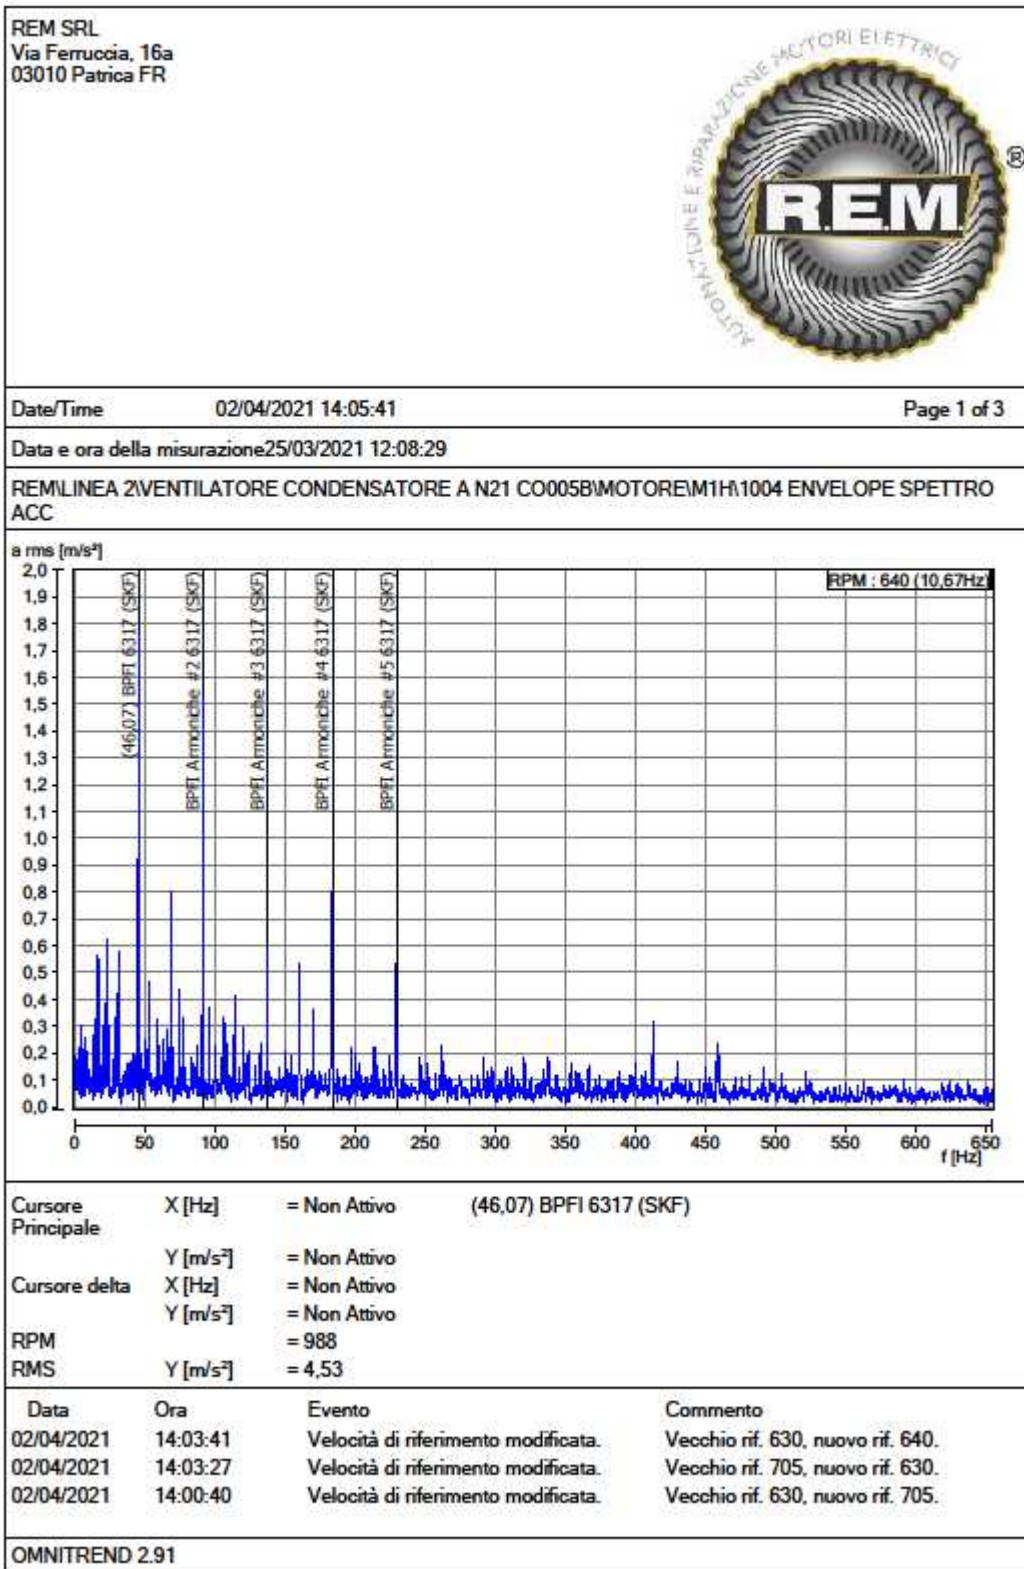



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

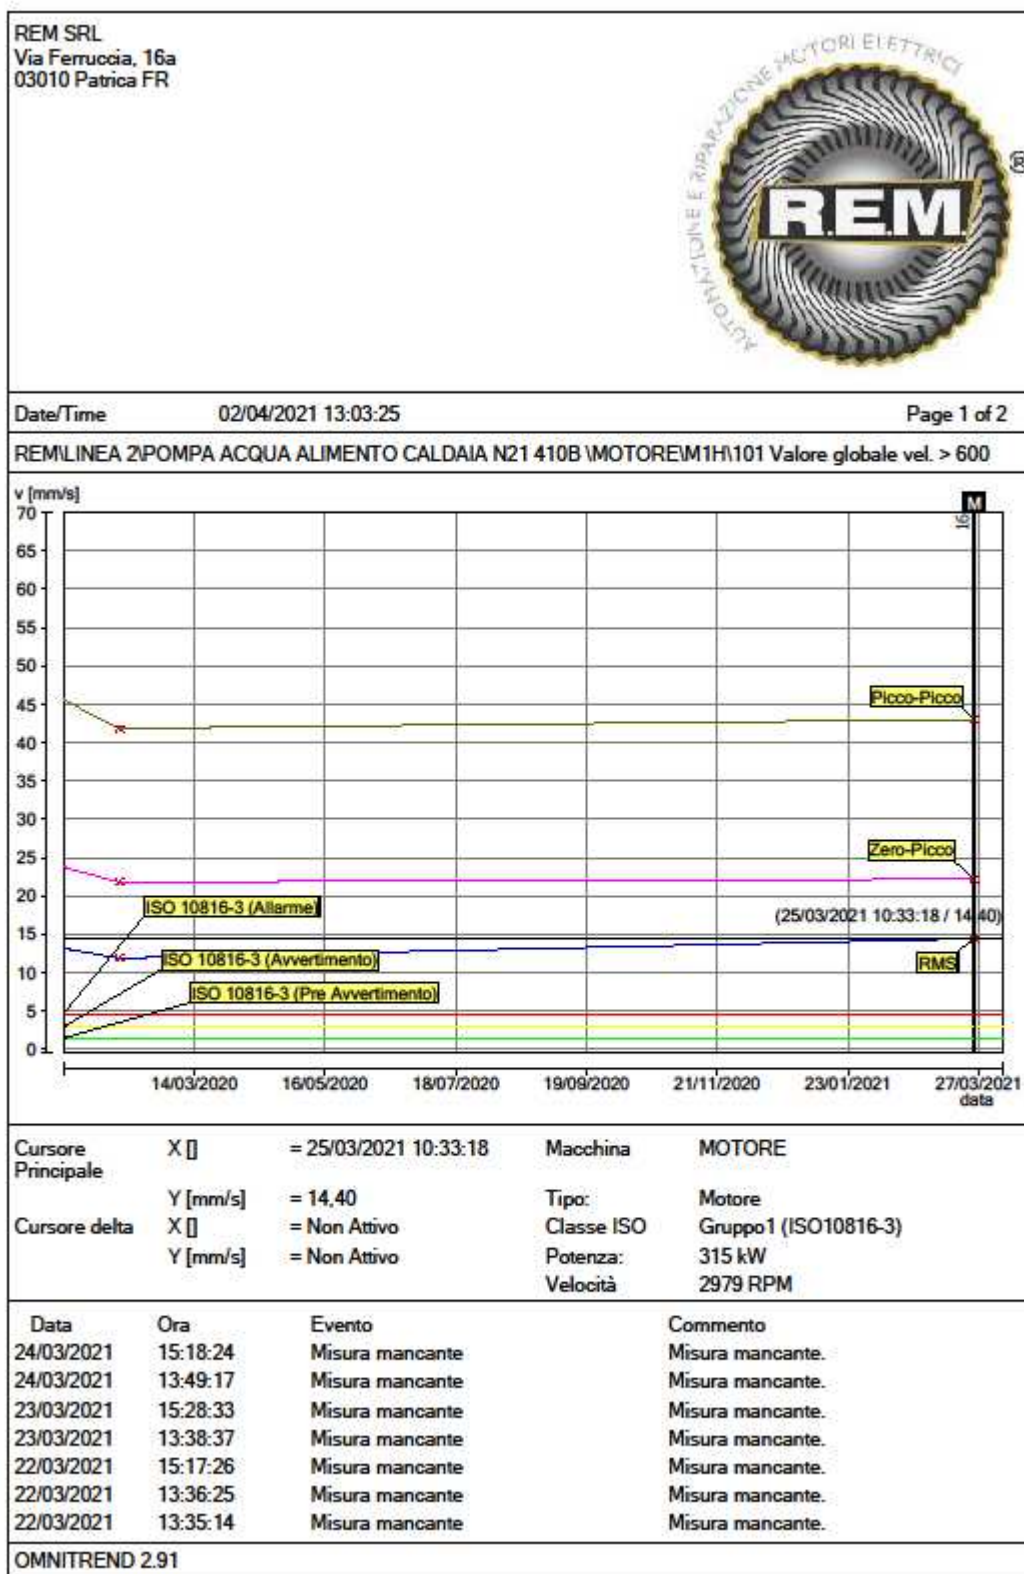



R.E.M. s.r.l.




Dasa-Rägiſter
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it

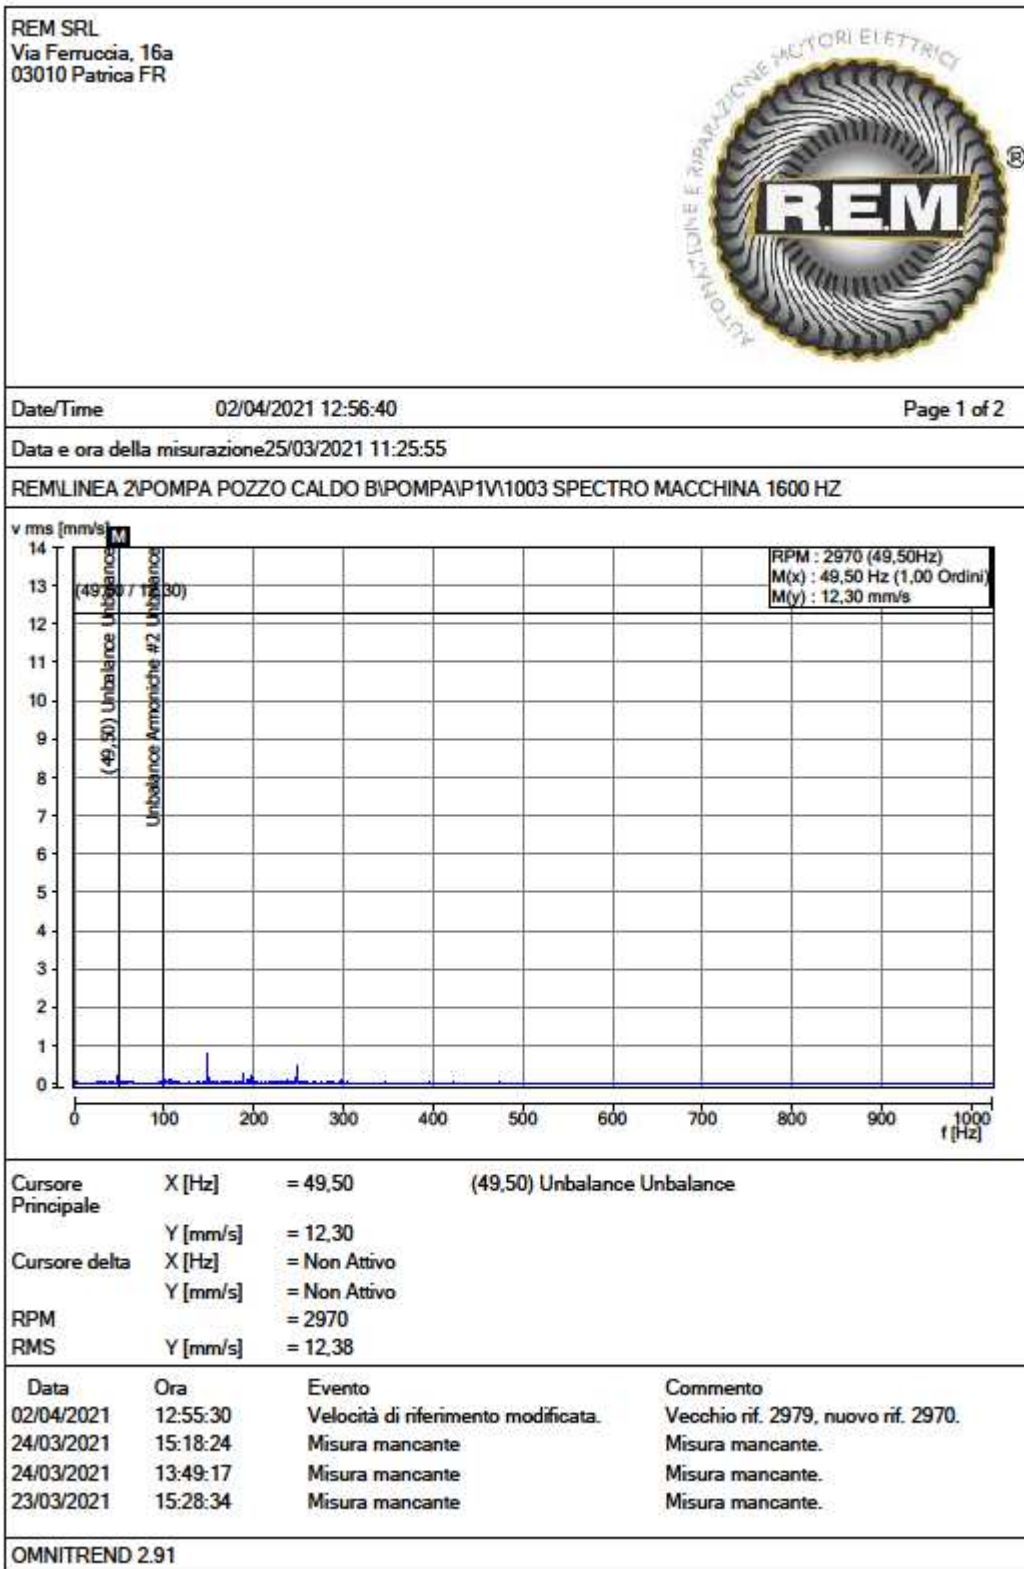



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

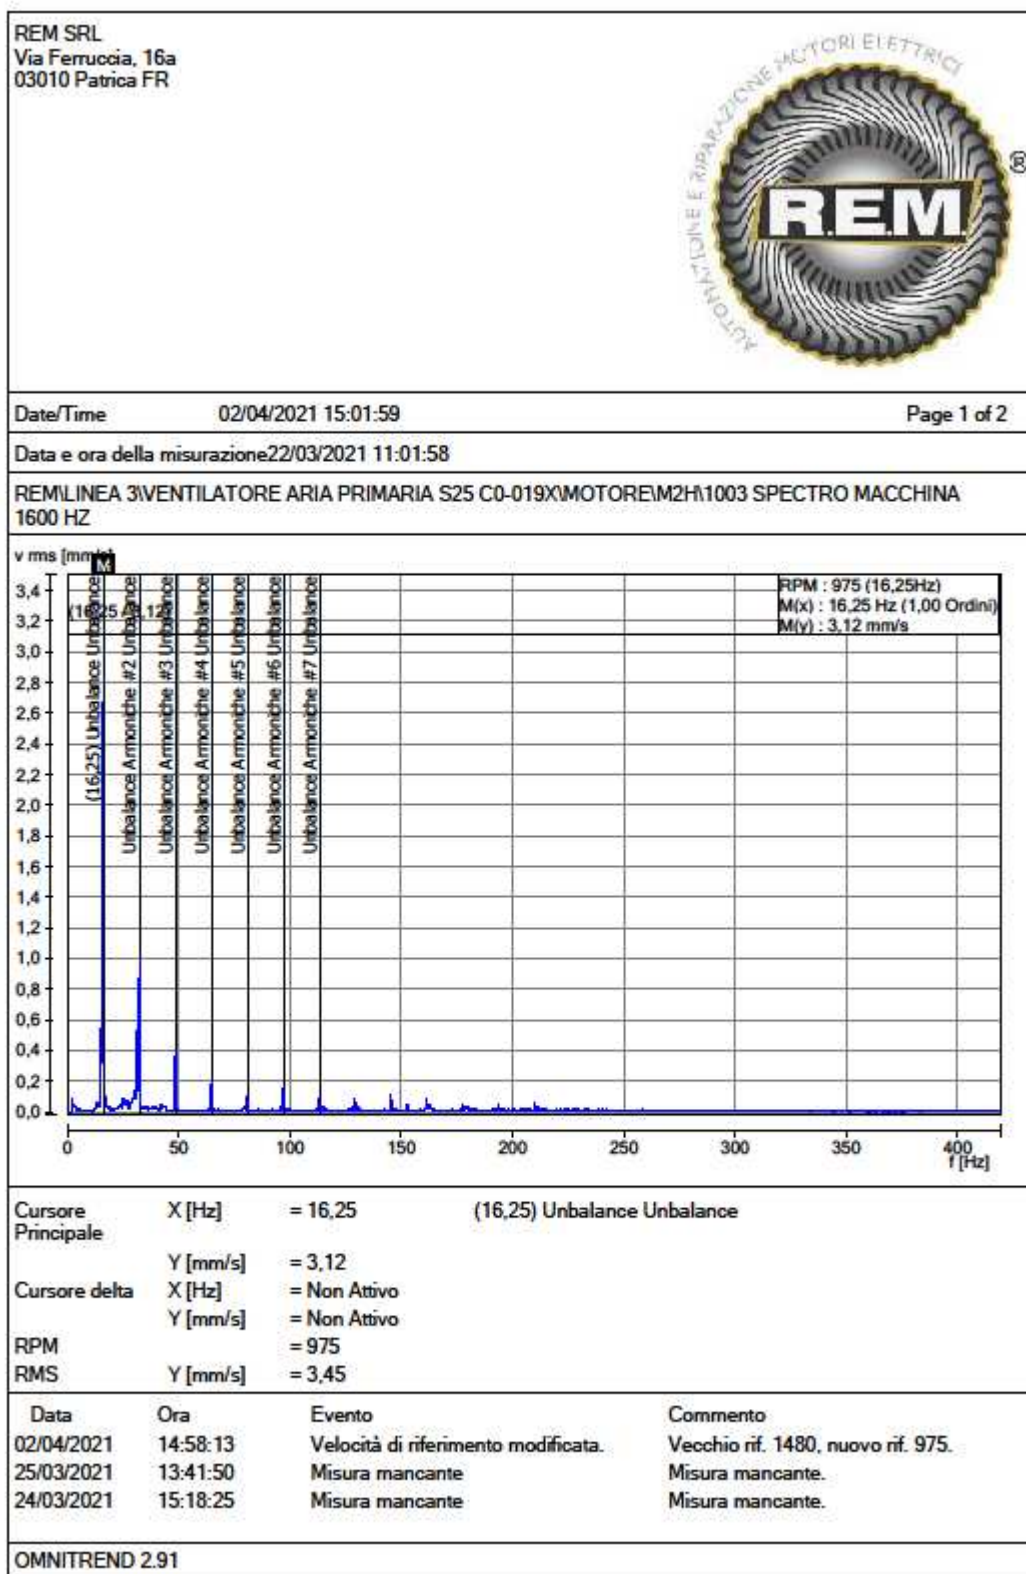



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

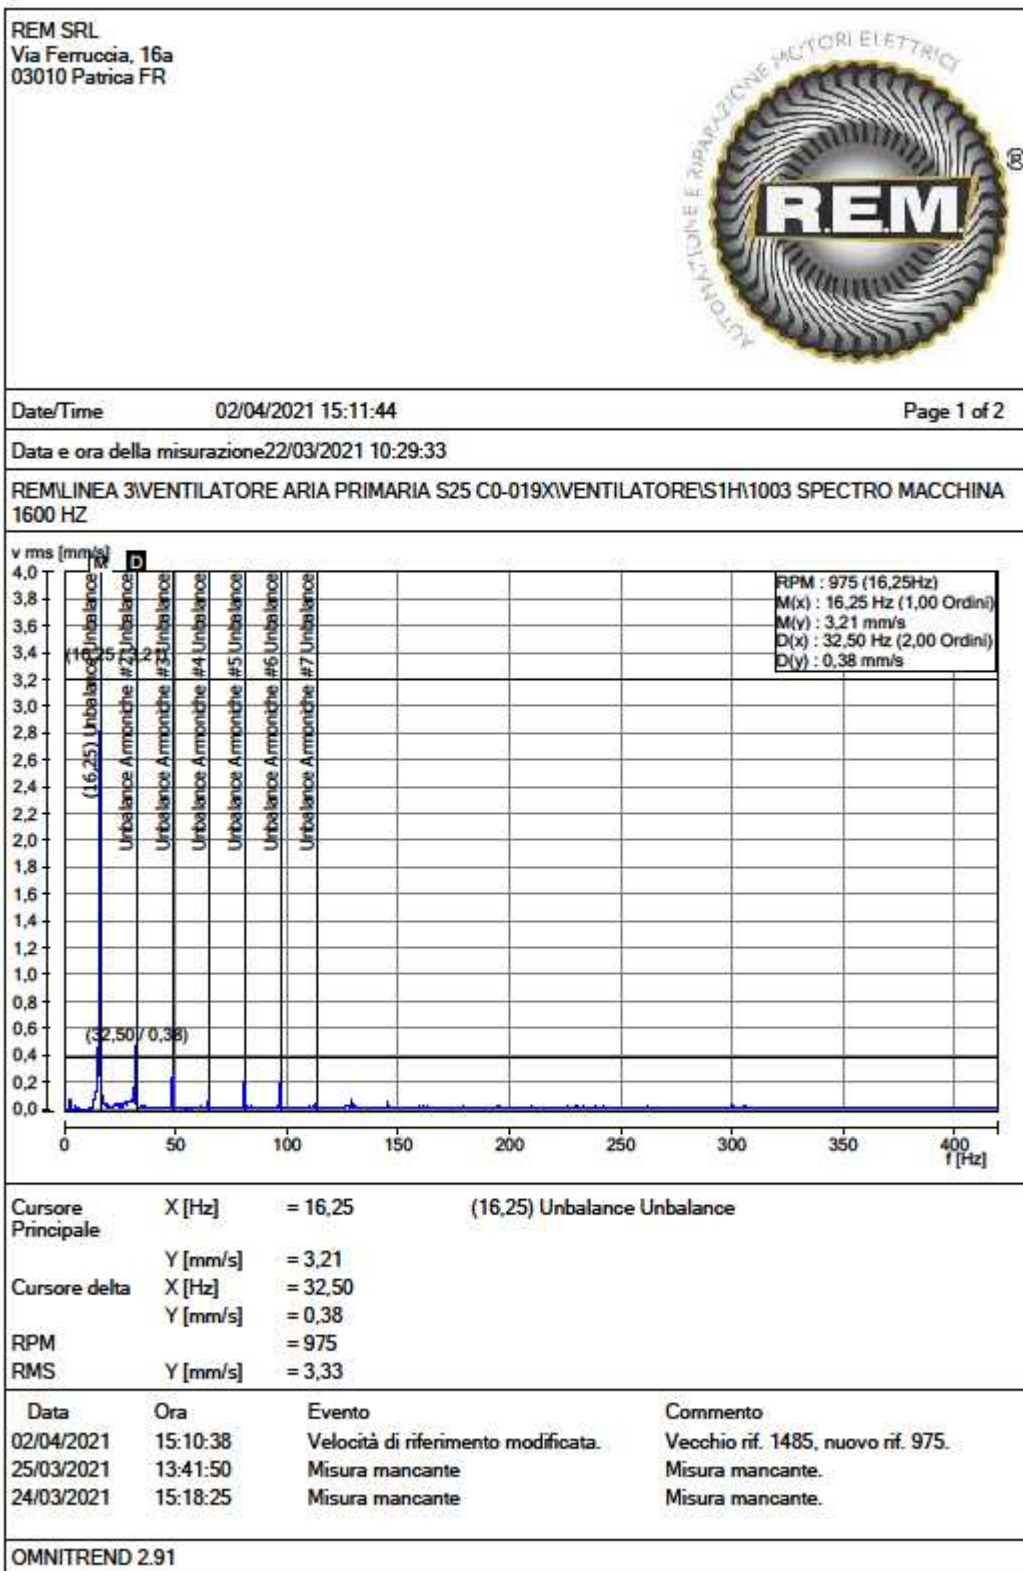



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

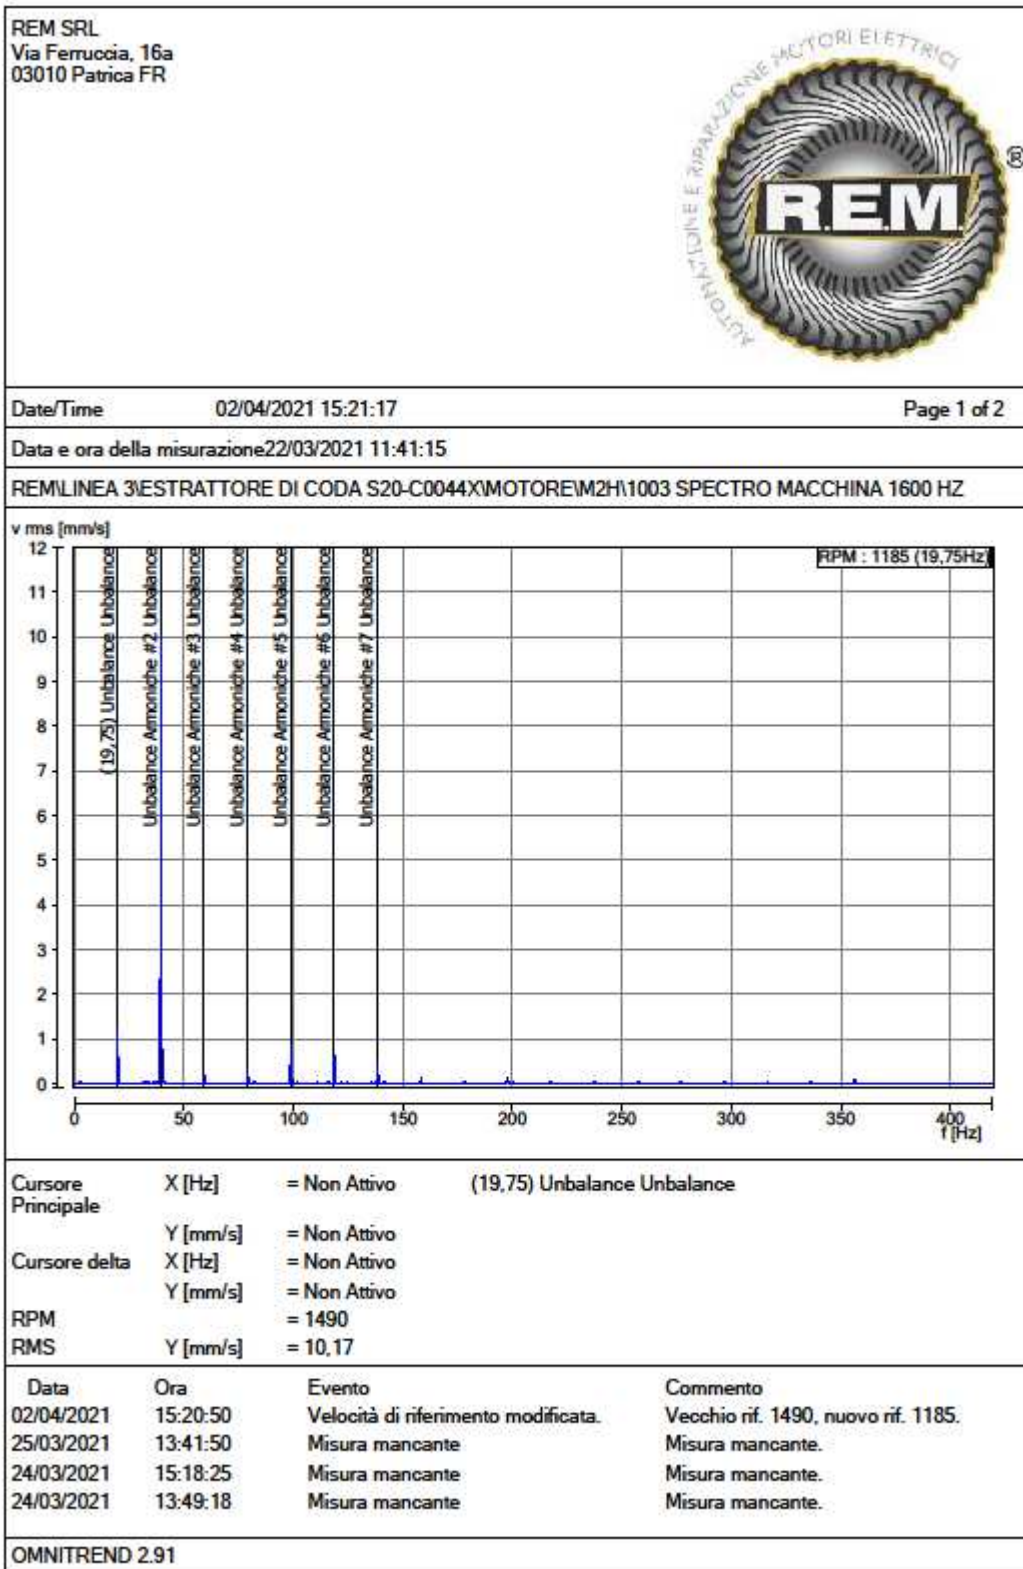



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

