


**REM** s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 83 01 16 | Fax 0775 839345 | SDI - M5UXCR1
PEC: rem-motori@messaggipec.it
email: info@rem-motori.it | amministrazione@rem-motori.it
www.rem-motori.it

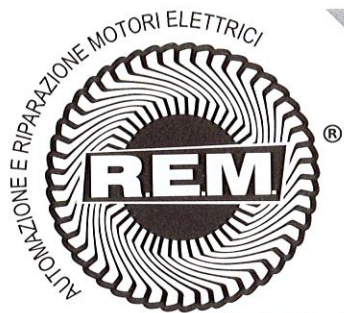

Dasa-Rägiſter
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

INTERVENTO N° 26052022DATA **26/05/2022****LUOGO INTERVENTO**SPETT.LE **TEFIN S.C. A.R.L.**Via **Ferrante Imparato 501** Città **NAPOLI**Intervento richiesto da **RAFFAELE AVENIA (TEFIN)**

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☒ **GUASTO**☒ **MESSA IN SERVIZIO**ANOMALIA SEGNALATA **Riparazione ALTERNATORE NAVE LUCY****DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE**

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
26.05.22	13.00	Fr. 24.00	//	//	//	//	11x2	111	scalo
27.05.22	07.00	13.30	//	//	LUCY	//	6.5x2	//	Arrivo
27.05.22	13.30	/	//	24.00	LUCY	10.5x2	//	//	Lavoro
28.05.22	07.00	20.00	//	//	20.00	//	13x2	111	Viaggio

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

Ricostruzione uscita neutro alternatore nave MSC Lucy con sost. barre rame, saldature in lega di castolin, mastrore con nastro isolante in vetro e mica in classe H (180°), verniciature ed assenza al rimontaggio e all'avvicinamento del gruppo.

N.B. La Macchina Presente Notevoli Vibrazioni e Brosche usurate

SOSTITUZIONE MATERIALE Costruzione Segoma Prova in sede per simulazione saldatura. Costruzione Staffa in lega di rame elettrolitico per saldatura su ALTERNATORE + fonditura barre in lega di castolin base Ag, 70% + Nastro Vetro e Mastromica Isolante + Elettrodi Tungsteno

FIRMA DEL CLIENTE

Data Firma

Nome e Cognome

INTERVENTO EFFETTUATO DA:
ETTORE ROMA
STEFANO ROMANO